

不適合情報

2025年5月16日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	6号機	使用済燃料貯蔵プール内整理作業において、燃料プールの一部壁面側エリアで、燃料取替機のグラブ(つかみ具)が開かないことを確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。なお、燃料装荷においては、当該エリアを使用しないため作業に影響なし。	2025/05/07	—

3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	中央制御室において、480V低圧電源盤地絡の警報発生を確認した。調査の結果、非常用ディーゼル発電機(A)潤滑油加熱器の絶縁不良と判明。当該加熱器を点検・修理。なお、他の非常用ディーゼル発電機(2台)が待機中のため、保安規定にもとづく機能要求に問題なし。	2025/05/10	
2	1号機	原子炉建屋最上階(管理区域)使用済燃料貯蔵プールのゲート付近に、テープ状の異物(3個)の浮遊を確認した。当該異物を回収済み。	2025/05/08	
3	5号機	海水熱交換器建屋送風機の切り替え(A→B)において、送風機(B)の小容量電源盤の電磁接触器から異音の発生を確認した。送風機を再切り替え(B→A)し異音の停止を確認済み。当該電磁接触器を交換。	2025/05/10	
4	5号機	純水移送ポンプ(D)点検において、羽根車(吐出側)に欠損を確認した。当該羽根車を交換。	2025/05/12	
5	5号機	原子炉建屋付属棟地下1階(管理区域)高電導度廃液系濃縮循環ポンプ室の濃縮装置(B)循環配管析出防止用ヒーターが、起動したまま停止しないことを確認した。ヒーターを手動停止。当該ヒーターを点検・交換。	2025/05/09	
6	5号機	原子炉建屋付属棟地下4階(管理区域)濃縮廃液タンク(A)の微小な液位上昇を確認した。調査の結果、濃縮廃液ポンプ(A)のメカニカルシールのシール水が、軸封部からポンプ本体内に流入しているものと推定。当該ポンプを点検・修理。	2025/05/10	
7	6号機	天井クレーン点検において、天井クレーン位置検出スイッチが破損・変形していることを確認した。当該位置検出スイッチを交換。	2025/05/09	
8	6号機	原子炉建屋4階(非管理区域)原子炉補機冷却水系サージタンク(B)純水補給水積算流量計点検後の通水確認において、流量計接続部から水の漏えい(約8リットル)を確認した。接続部パッキンの取付不具合と判明。当該流量計を点検・修理。	2025/05/12	
9	6号機	原子炉ウェル排水／使用済燃料貯蔵プール冷却浄化系ポンプ側逆止弁の浸透探傷検査において、弁体シート面に指示模様を確認した。逆止弁弁体の交換を計画。なお、当該指示模様は軽微なものであり、逆止弁機能に影響なし。	2025/05/10	
10	7号機	原子炉格納容器高電導度廃液系／低電導度廃液系排水槽ドレン水位記録計の動作確認において、異音の発生を確認した。当該記録計を交換。	2025/05/12	