

**柏崎刈羽原子力発電所3号機**

**新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る  
点検・評価報告書  
(建物・構築物編)**

**平成 23 年 1 月 7 日**

**東京電力株式会社**

## 目 次

1. はじめに	1-1
2. 地震の概要	2-1
2. 1. 平成 19 年新潟県中越沖地震の概要	2-1
2. 2. 柏崎刈羽原子力発電所での観測記録	2-1
2. 3. 3号機の観測記録	2-3
2. 4. 3号機の状況	2-5
3. 報告書の概要	3-1
3. 1. 報告書の位置付け	3-1
3. 2. 点検・評価に関する基本的な考え方	3-1
3. 3. 点検・評価の対象	3-3
3. 4. 品質保証	3-30
3. 5. 実施体制	3-30
4. 点検	4-1
4. 1. 点検方法の策定	4-1
4. 2. 力量管理	4-10
4. 3. 点検結果	4-11
4. 4. 第三者機関による確認	4-44
5. 耐震健全性評価	5-1
5. 1. 原子炉建屋の耐震健全性評価	5-1
5. 2. タービン建屋の耐震健全性評価	5-41
5. 3. 海水熱交換器建屋の耐震健全性評価	5-65
5. 4. 排気筒の耐震健全性評価	5-81
5. 5. 屋外重要土木構造物の耐震健全性評価	5-100
6. 総合評価	6-1
6. 1. 総合評価の方法	6-1
6. 2. 総合評価結果	6-2
7. 添付資料・参考資料一覧	7-1

## 1. はじめに

本報告書は、「新潟県中越沖地震を受けた柏崎刈羽原子力発電所の設備の健全性に係る点検・評価計画について（経済産業省 平成19・11・06 原院第2号 平成19年11月9日）」を受け、原子力安全・保安院に提出した「柏崎刈羽原子力発電所3号機新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価計画書（建物・構築物編）」に基づき実施した建物・構築物の点検・評価結果について取り纏めたものである。

## 2. 地震の概要

### 2.1. 平成 19 年新潟県中越沖地震の概要

平成 19 年 7 月 16 日午前 10 時 13 分頃、新潟県中越沖において、大きな地震が発生し、新潟県と長野県で最大震度 6 強を観測した他、北陸地方を中心に東北地方から近畿・中国地方にかけて広い範囲で地震動が観測された。気象庁発表によれば、マグニチュードは 6.8、震源深さは 17 km であり、震央距離 16 km、震源距離約 23 km に位置していた柏崎刈羽原子力発電所は地震発生により大きな地震動を受けた。



図-2.1.1 平成 19 年新潟県中越沖地震の震央と柏崎刈羽原子力発電所の位置

### 2.2. 柏崎刈羽原子力発電所での観測記録

柏崎刈羽原子力発電所における地震観測点の配置を図-2.2.1 に示す。各号機の原子炉建屋基礎版上の加速度時刻歴波形（東西方向）を図-2.2.2 に示す。

全号機で顕著なパルス波が観測されており、特に荒浜側（1～4 号機）で時刻歴波形の後半に大振幅のパルスが見られる。一方、大湊側（5～7 号機）では時刻歴波形後半に荒浜側のような大振幅のパルスは確認されていない。

原子炉建屋基礎版上で観測された最大加速度値および設計時の最大加速度応答値を表-2.2.1 に示す。原子炉建屋基礎版上での最大加速度の中で最大のものは、1 号機東西方向で  $680 \text{cm/s}^2$  である。なお、加速度波形については、記録の主要動を含

む50秒間を表記している。

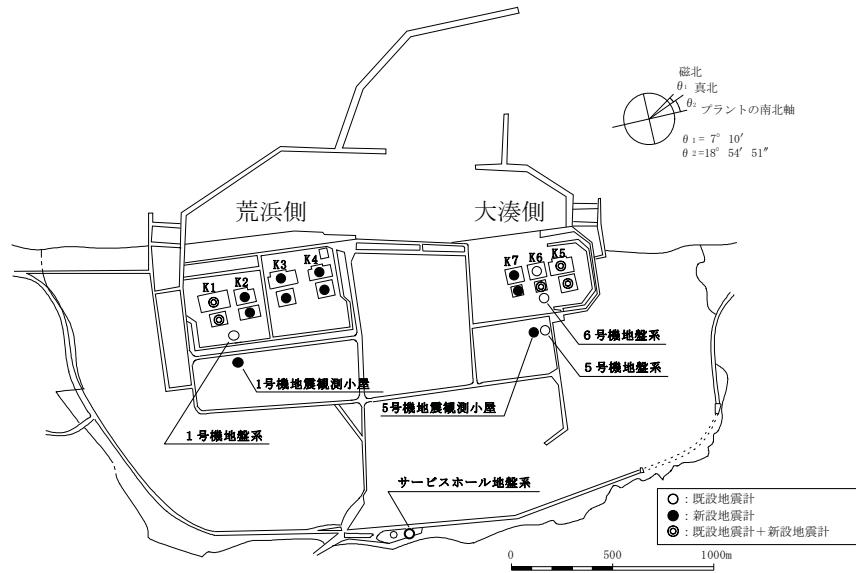


図-2.2.1 柏崎刈羽原子力発電所における地震観測点の配置

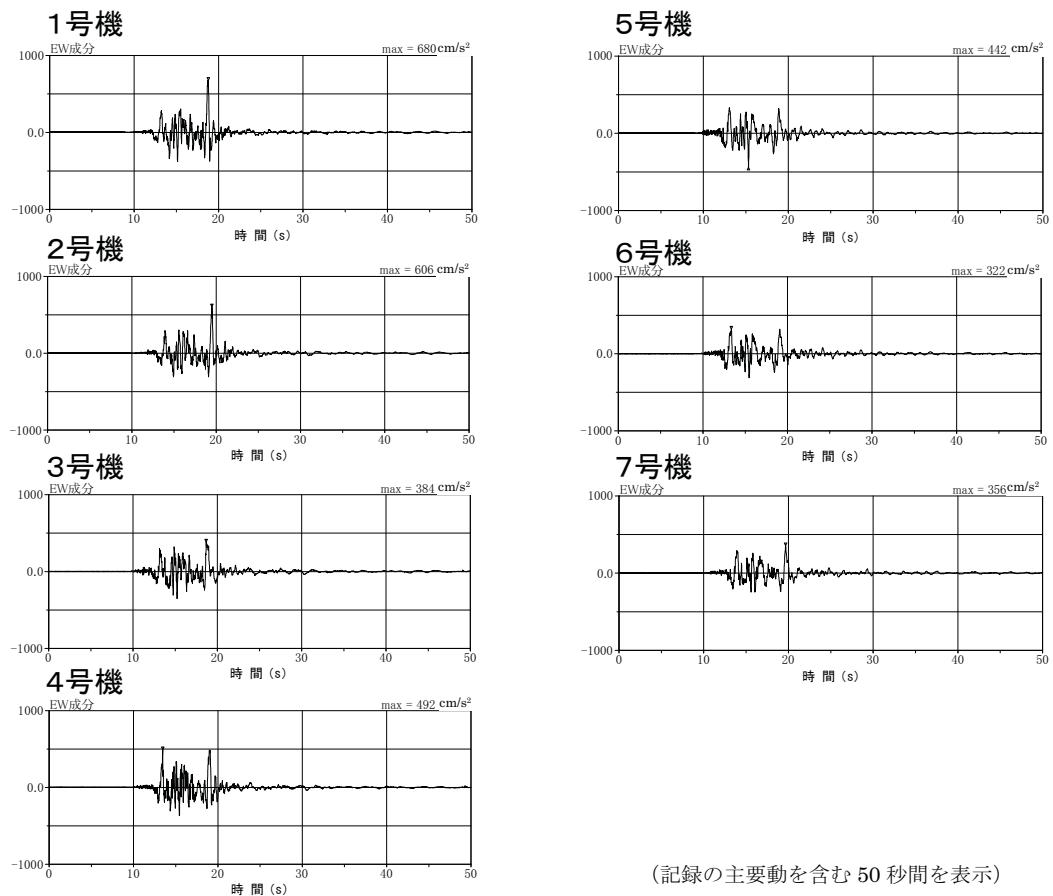


図-2.2.2 原子炉建屋基礎版上で観測された加速度時刻歴波形（東西方向）

表-2.2.1 原子炉建屋基礎版上で観測された最大加速度値と設計時の最大加速度応答値

(単位 : cm/s<sup>2</sup>)

		南北方向 <sup>※1</sup>		東西方向 <sup>※1</sup>		上下方向 <sup>※1</sup>	
		観測	設計 <sup>※2</sup>	観測	設計 <sup>※2</sup>	観測	設計 <sup>※3</sup>
1号機	最下階 (B5F)	311	274	680	273	408	(235)
2号機	最下階 (B5F)	304	167	606	167	282	(235)
3号機	最下階 (B5F)	308	192	384	193	311	(235)
4号機	最下階 (B5F)	310	193	492	194	337	(235)
5号機	最下階 (B4F)	277	249	442	254	205	(235)
6号機	最下階 (B3F)	271	263	322	263	488	(235)
7号機	最下階 (B3F)	267	263	356	263	355	(235)

※1: スクラム設定値 水平方向 120cm/s<sup>2</sup>、上下方向 100cm/s<sup>2</sup>

※2: 設計時の基準地震動 S<sub>2</sub> (1号機は EL CENTRO 等) による応答値

※3: 上下方向については、( ) 内の値を静的設計で用いている

### 2.3. 3号機の観測記録

3号機原子炉建屋の地震計の配置を図-2.3.1に、基礎版上で観測された加速度時刻歴波形を図-2.3.2に示す。また、観測された記録に基づく加速度応答スペクトルを、設計時の基準地震動 S<sub>2</sub> に基づく床応答スペクトルと比較したものを図-2.3.3に示す。原子炉建屋基礎版上の最大加速度値は、設計時の基準地震動 S<sub>2</sub> による最大加速度応答値 193cm/s<sup>2</sup>に対し東西方向で 384cm/s<sup>2</sup>であった。

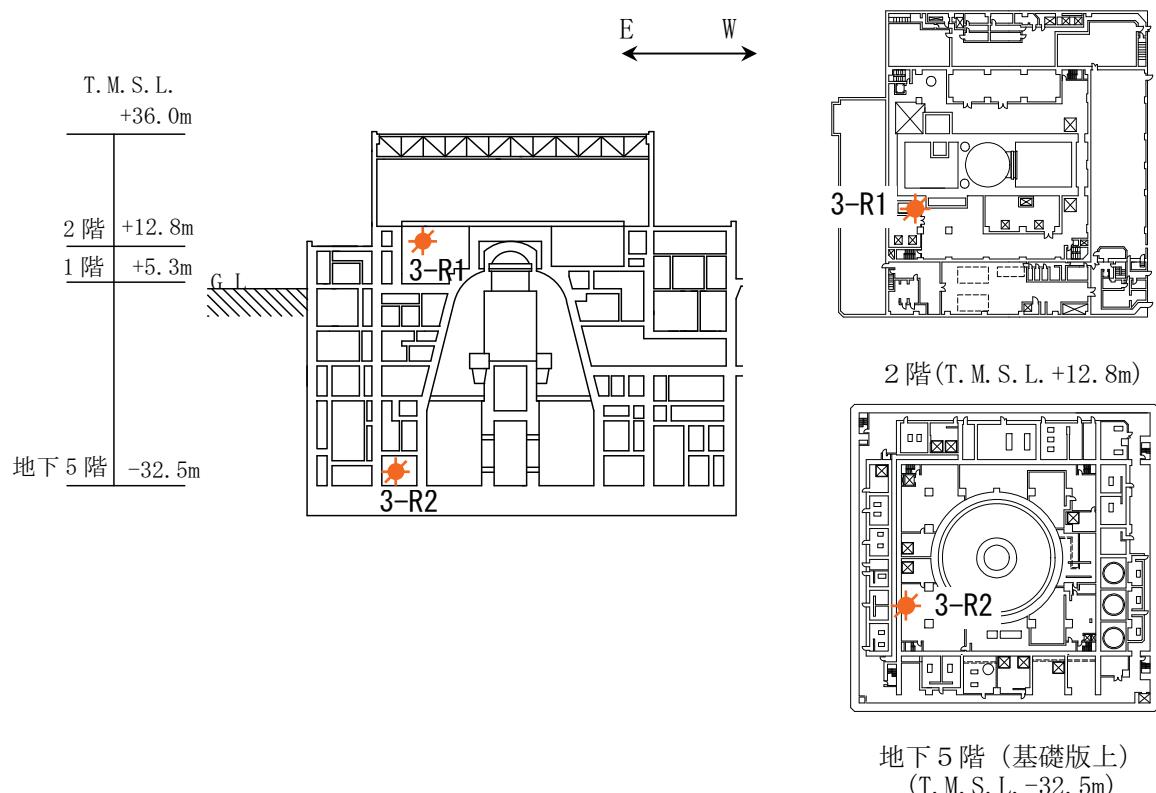


図-2.3.1 3号機 原子炉建屋地震計配置図

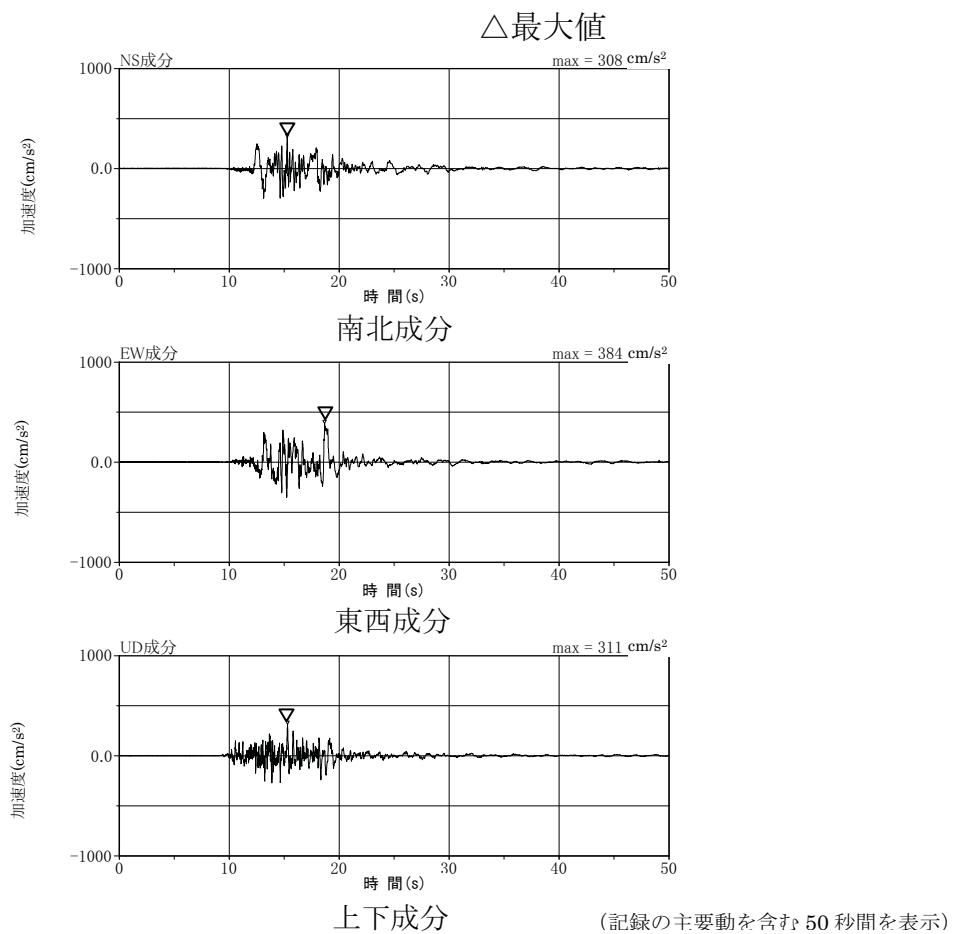


図-2.3.2 3号機 原子炉建屋基礎版上で観測された加速度時刻歴波形 (3-R2)

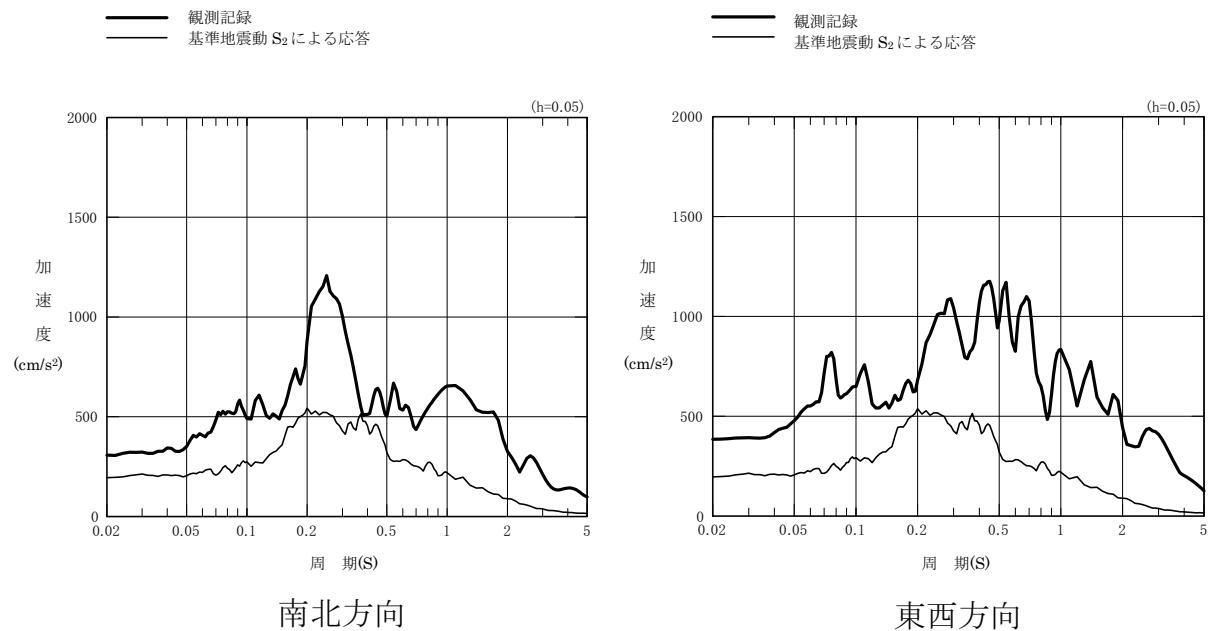


図-2.3.3 3号機 原子炉建屋基礎版上の加速度応答スペクトル (3-R2)

## 2.4. 3号機の状況

地震発生当時、3号機は定格熱出力一定運転中であったが、地震波が到達した直後に原子炉が自動停止し、その後の運転操作により安定的な冷温停止状態に移行した。

### 3. 報告書の概要

#### 3.1. 報告書の位置付け

柏崎刈羽原子力発電所は設計時の地震動を上回る地震動を観測したため、新潟県中越沖地震（以下、「本地震」という）が柏崎刈羽原子力発電所の設備の健全性に及ぼした影響について評価することを目的に「柏崎刈羽原子力発電所3号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価計画書（建物・構築物編）」に基づき点検・評価作業を実施してきた。この対象となる建物・構築物は、原子炉建屋、タービン建屋、海水熱交換器建屋、排気筒および屋外重要土木構造物（非常用取水路、原子炉補機冷却系配管ダクトおよび非常用ガス処理系配管ダクト）である。

#### 3.2. 点検・評価に関する基本的な考え方

点検・評価とは、建物・構築物について点検、地震応答解析による評価および両者の結果を踏まえた健全性の総合評価をいう。

点検は、各建物・構築物を対象に共通的に実施する目視点検により行う。地震応答解析では、本地震の観測波に基づく各建物・構築物の解析的な評価を実施する。

点検・評価に関しては、以下の基本的な考え方へ従った。（図-3.2.1 参照）

- ・耐震安全上重要な建物・構築物については、点検と地震応答解析を実施し、両者の結果を照合して健全性の総合評価を行う。
- ・目視点検で異常が確認された場合は、非破壊試験等の追加点検を行い、必要に応じて補修を実施することも検討する。
- ・地震応答解析結果において裕度が比較的少ない場合は、詳細検討を行う。

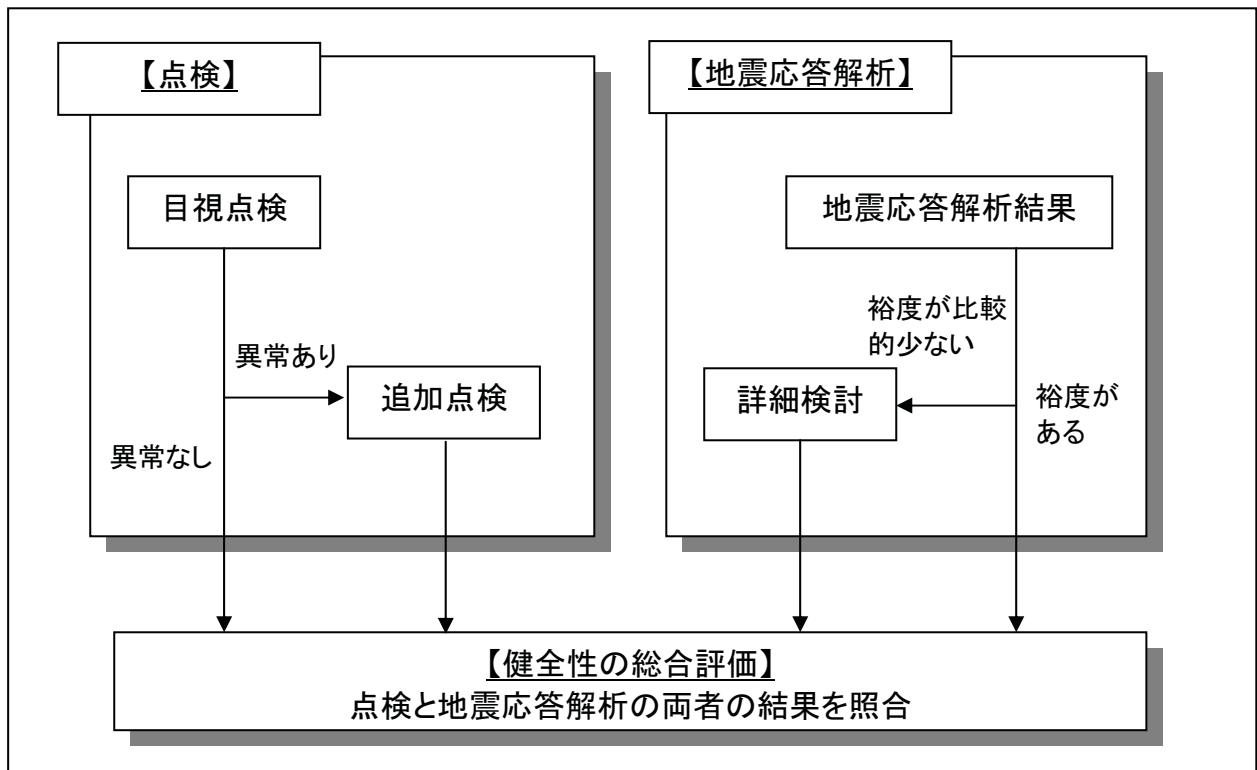


図-3.2.1 建物・構築物の点検・評価の全体フロー

### 3.3. 点検・評価の対象

電気事業法に基づく事業用電気工作物の工事計画書に記載のあるすべての建物・構築物とする。また、耐震上重要な機器の間接支持構造物に該当する建物・構築物、安全上の重要度分類クラス1に該当する建物・構築物も点検対象とする。(表-3.3.1および図-3.3.1参照)

表-3.3.1 3号機 点検・評価対象の建物・構築物一覧

	対象電気工作物の名称	対象の建物・構築物 (他号機との共用を除く)
工事計画書本文上に記載のある建物・構築物	・放射線管理設備のうち生体しゃへい装置 (1) 1次しゃへい壁 (2) 2次しゃへい壁	・原子炉建屋
	・原子炉格納施設 (1) 原子炉建屋 (二次格納施設)	・原子炉建屋
	・堰その他の設備 (1) 漏えいの拡大を防止するために施設する堰その他の設備 (2) 施設外への漏えいを防止するために施設する堰その他の設備	・原子炉建屋 ・タービン建屋
	・廃棄設備 (1) 固体廃棄物貯蔵庫	・(該当なし <sup>※1</sup> )
	・排気筒 (1) 排気筒	・排気筒
	・耐震安全上重要度が高い設備(耐震クラスがA s、Aクラスの機器設備)を間接支持する建物・構築物	・原子炉建屋 ・排気筒 ・タービン建屋 ・海水熱交換器建屋 ・原子炉補機冷却系配管ダクト ・非常用ガス処理系配管ダクト
安全上の重要度分類クラス1に該当する建物・構築物	・原子炉建屋 ・非常用取水設備 ・制御室及びそのしゃへい	・原子炉建屋 ・非常用取水路

※1：1号機における点検・評価対象

**【凡例】**

□ : 一次遮へい壁

▨ : 二次遮へい壁

※ ハッチ部位ではなくエリア内の壁・床を示す

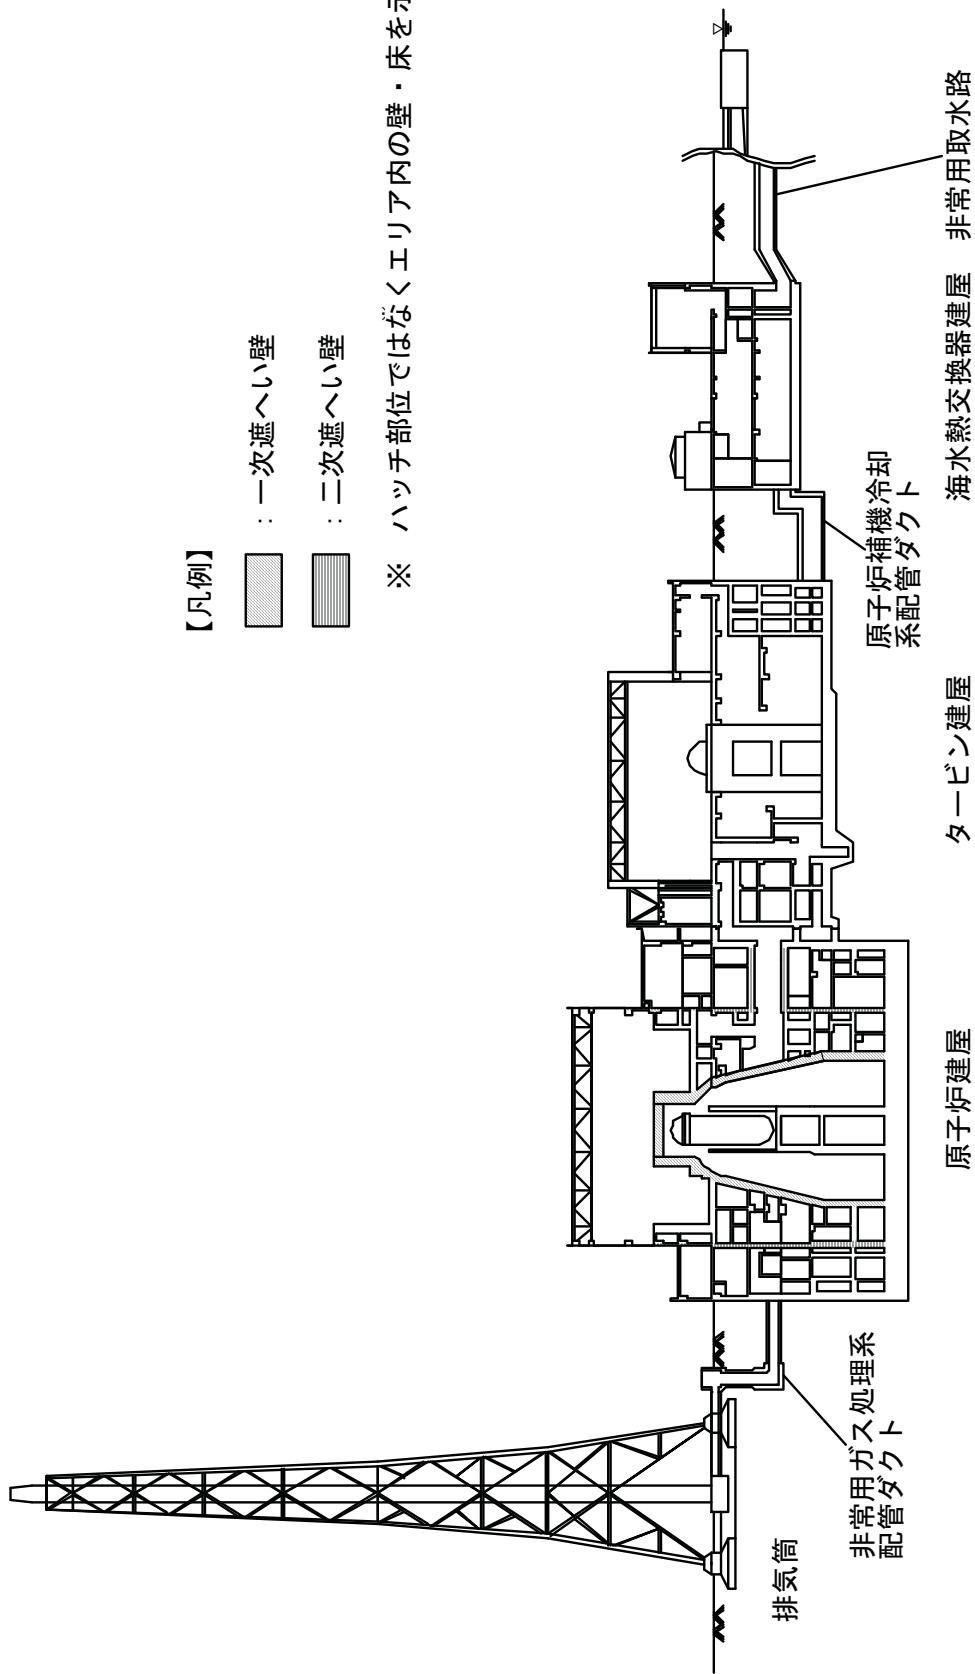


図-3. 3.1 点検・評価対象 建物・構築物の断面図

### 3.3.1. 原子炉建屋の概要

原子炉建屋は、図-3.3.2～図-3.3.11 に示すように主要構造が鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造および鉄骨造）で、鉄骨造陸屋根をもつ建物である。

原子炉建屋の平面は、中央部に平面が 50.8m（南北方向）×52.8m<sup>※1</sup>（東西方向）で地下 5 階、地上 3 階の原子炉棟があり、その周囲に地下 5 階、地上 2 階の付属棟が配置されている。

原子炉棟と付属棟とは同一基礎版上に配置された一体構造であり、原子炉建屋の平面は下部で 79.5m（南北方向）×79.5m<sup>※1</sup>（東西方向）の正方形をなしている。基礎底面からの全体高さは約 74.0m であり、地上高さは 31.0m である。建物は全体として南北方向、東西方向ともほぼ左右対称で、下部の平面的な広がりを大きくし、地震時の水平力に対する安定性をよくしている。また、原子炉建屋は隣接するタービン建屋とは構造的に分離されている。

原子炉建屋の基礎は、厚さ 5.5m のべた基礎で支持地盤である新第三紀層の泥岩盤上に直接設置されている。

原子炉棟の中央部には、原子炉圧力容器を収容している鋼製格納容器があり、その周りを囲んでいる鉄筋コンクリート造しゃへい壁（以下、「シェル壁」という。）は、上部が円すい台形、下部は円筒形で基礎版上に固定されている。このシェル壁の全体高さは 50.5m、円筒部の内径は約 30.7m であり、壁厚は上部で 1.9m、下部では 1.8m である。

原子炉棟の外壁（以下、「内部ボックス壁」という。）は基礎版上から屋根面まで連続しており、壁厚は地下部分で 1.5～1.05m、地上部分では 0.8～0.3m である。また、付属棟の外壁（以下、「外部ボックス壁」という。）の壁厚は地下部分で 2.2～0.9m、地上部分で 0.75～0.5m である。また、シェル壁と外部ボックス壁の間に壁が適宜配置されている。

これらの壁は建物の中心に対してほぼ対称に配置され、開口部も少なく、したがって、建物は全体として非常に剛性の高い設計となっている。

これらの耐震壁は建物に加わる地震時の水平力をすべて負担している。


建物が深く埋め込まれているため、建物の地下部分の外壁は、常時および地震時に作用する大きな土圧に対して十分耐えられるような強度を持たせると同時に

に床スラブの厚さを十分とり、かつ、高さをそろえるなど土圧による応力の伝達がスムーズになるようにしている。

柱および梁は、耐震壁の一部とつながってラーメン構造を形成している。このラーメン構造部材は、地震時の建物の層間変位に対し、追従できるように設計されている。


なお、原子炉建屋の耐震重要度分類は、現在の指針に当てはめると S クラス（当初申請では A クラス）である。

※1 建屋寸法は壁外面寸法

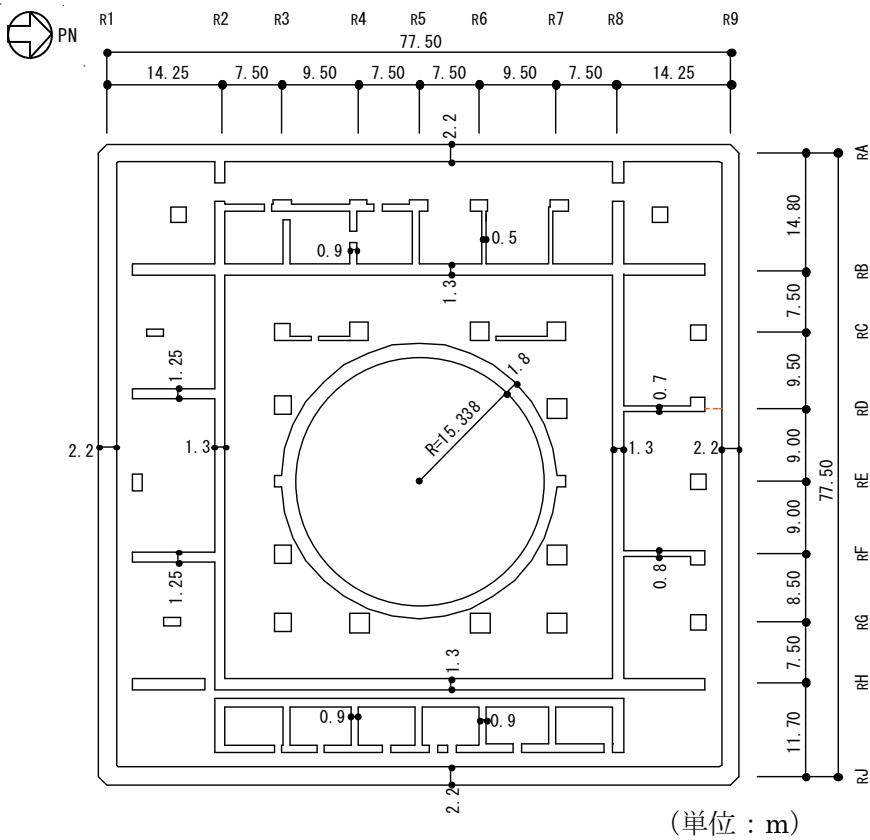

(単位 : m)

図-3.3.2 地下 5 階 (T. M. S. L. -32.5m)

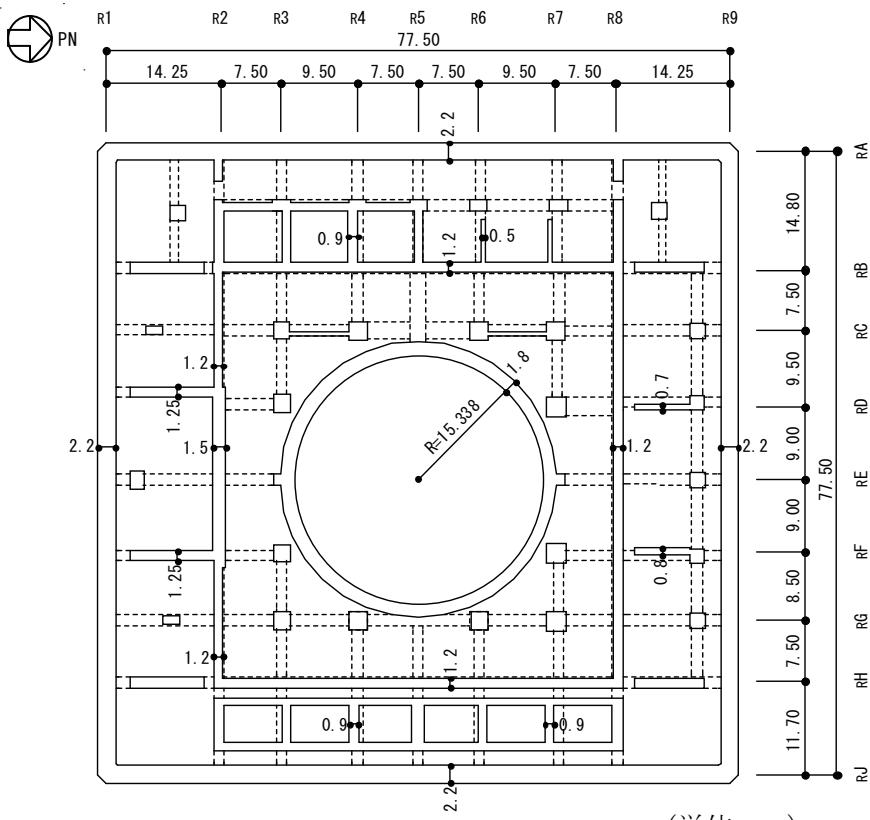

(単位 : m)

図-3.3.3 地下 4 階 (T. M. S. L. -25.1m)

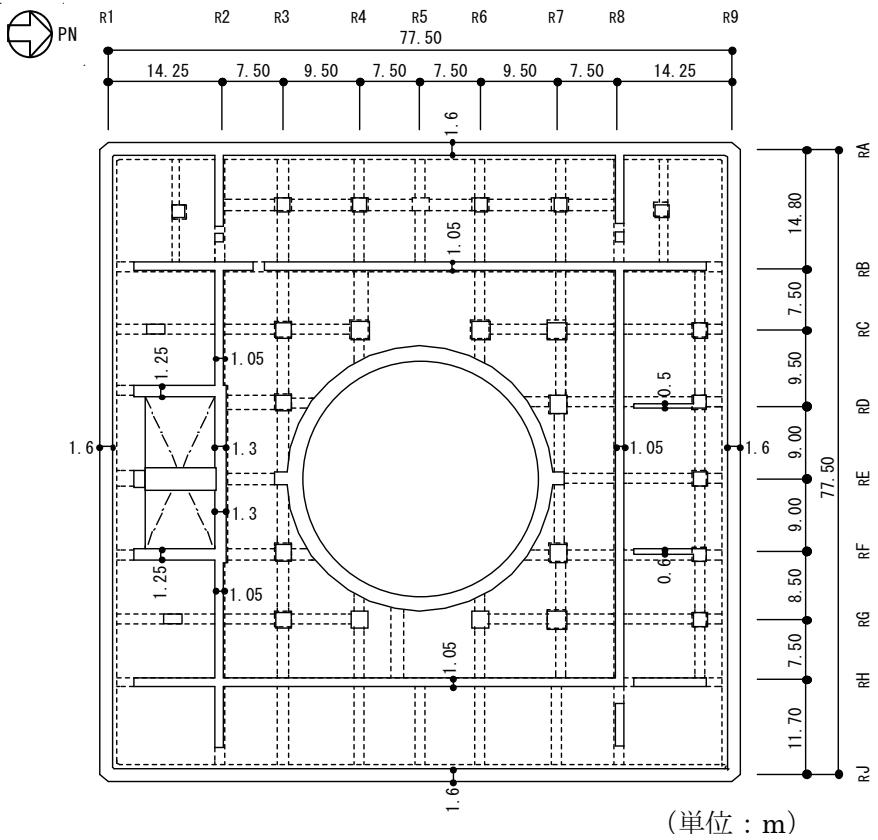


図-3.3.4 地下3階 (T.M.S.L. -16.1m)

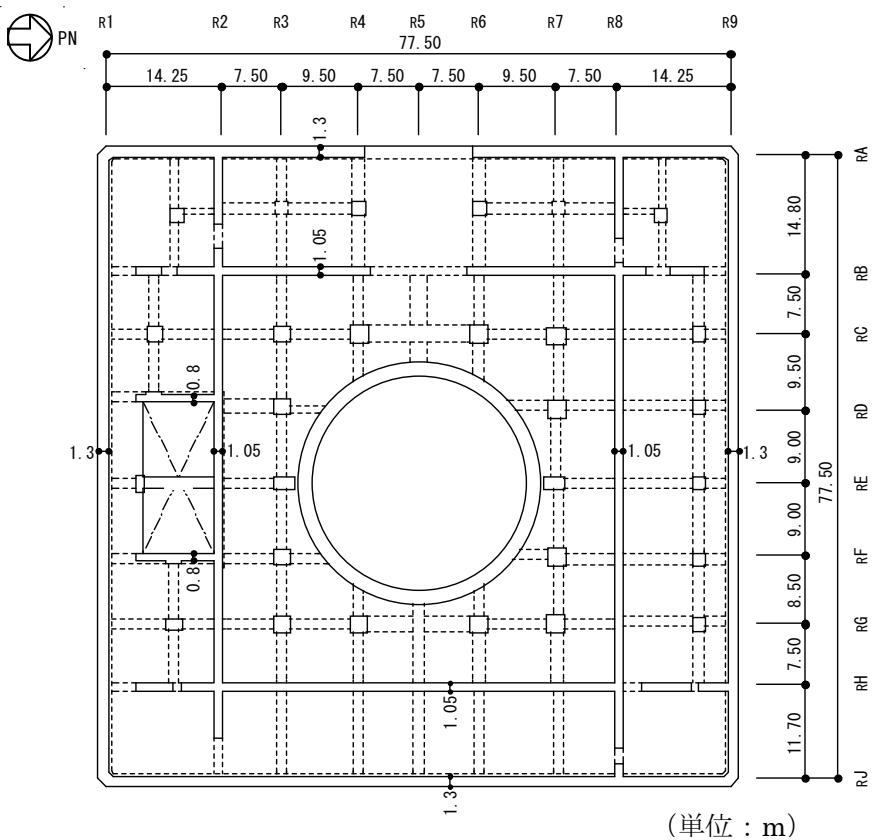


図-3.3.5 地下2階 (T.M.S.L. -9.7m)

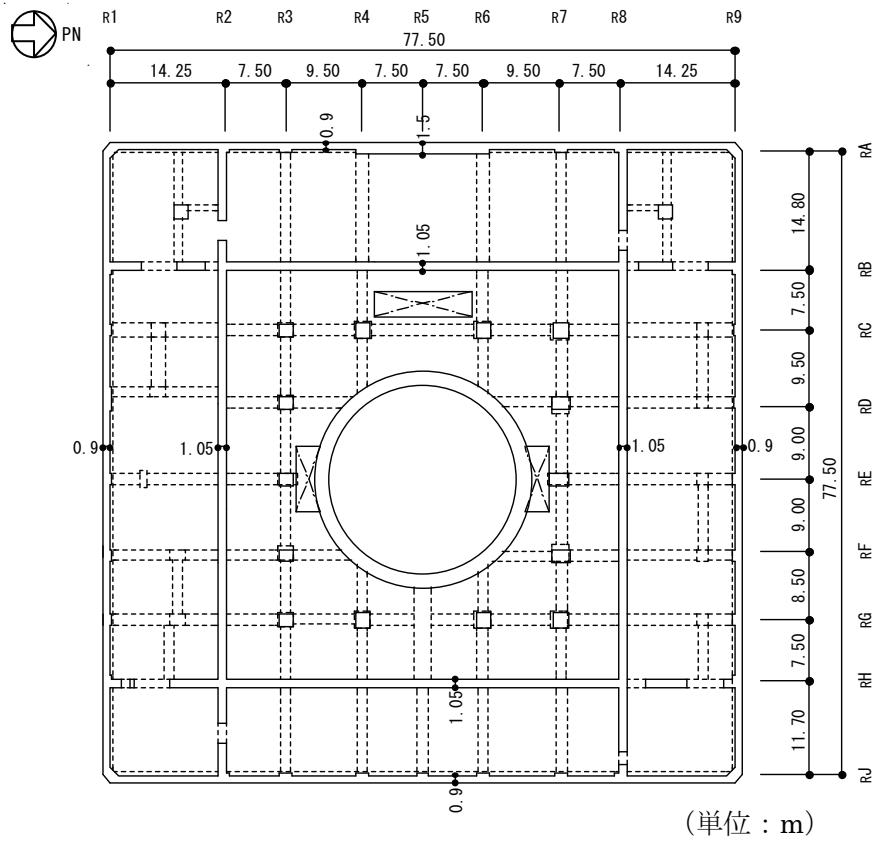


図-3.3.6 地下1階 (T.M.S.L. -2.7m)



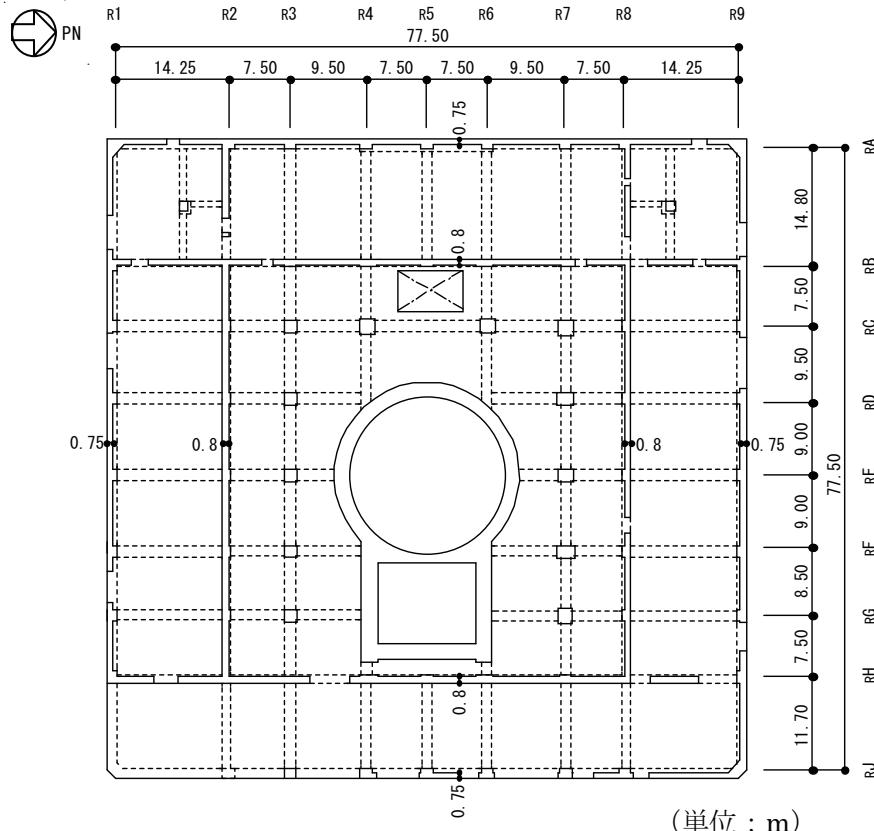


図-3.3.7 1階 (T.M.S.L. 5.3m)

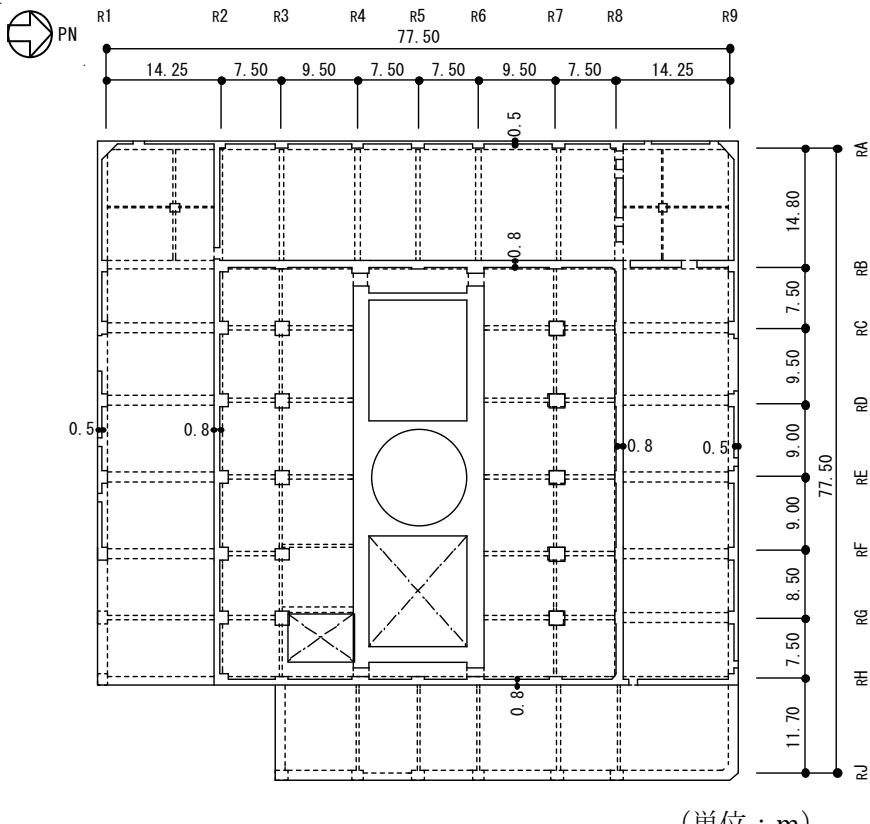

(単位 : m)

図-3.3.8 2階 (T.M.S.L. 12.8m)

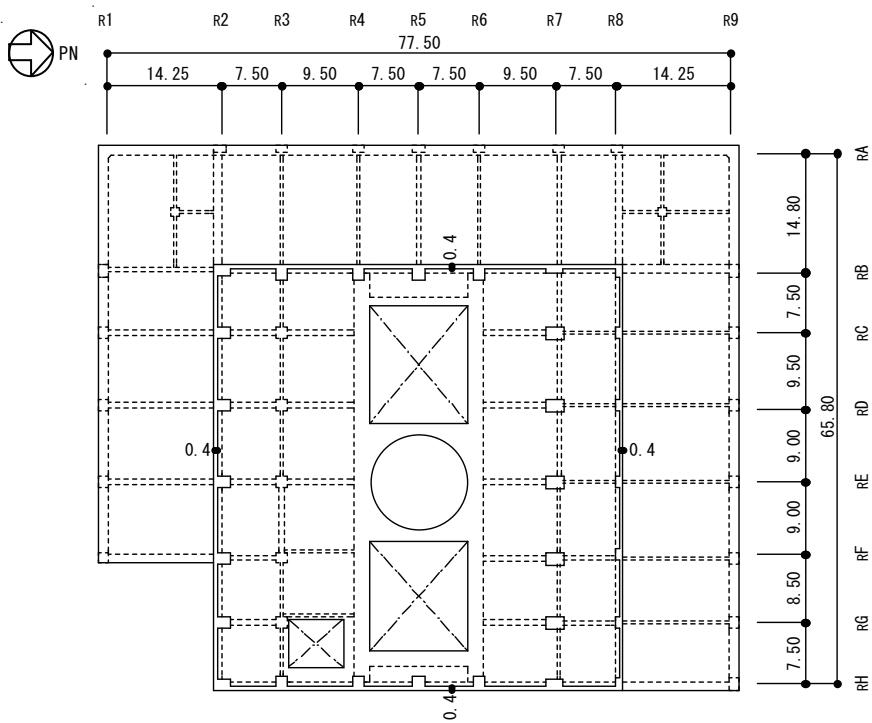

(単位 : m)

図-3.3.9 3階 (T.M.S.L. 18.0m)

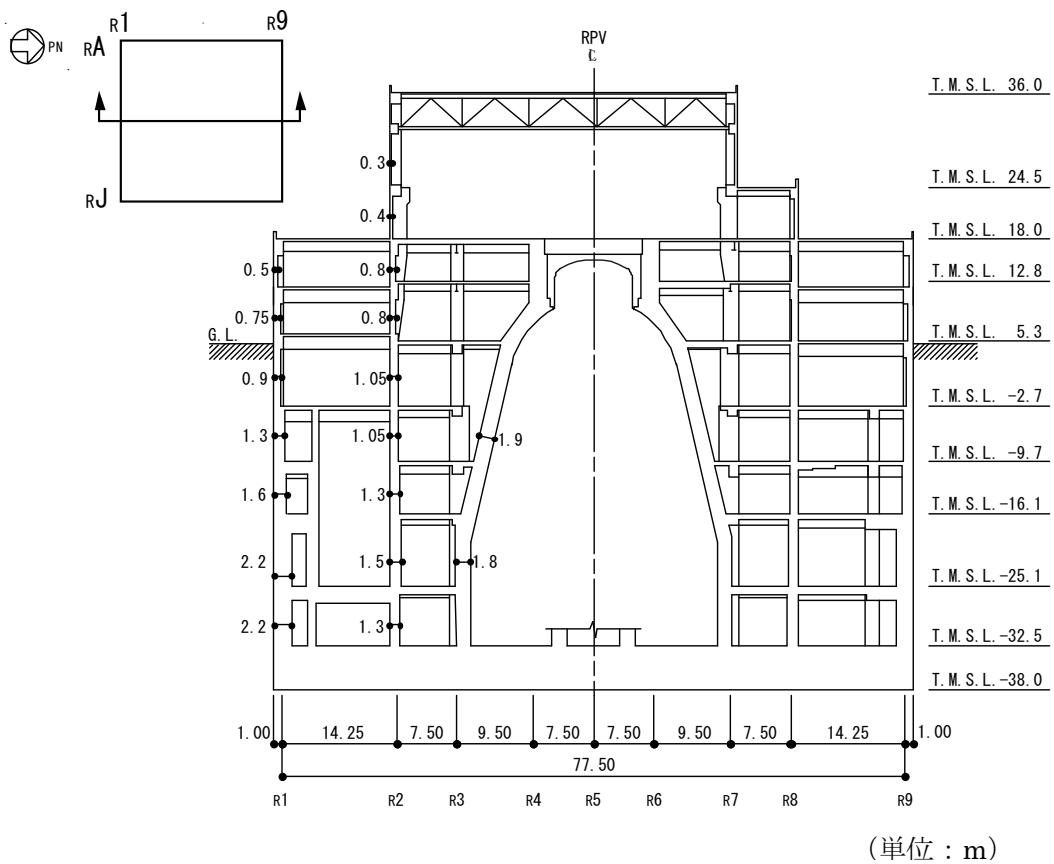


図-3.3.10 南北方向断面図

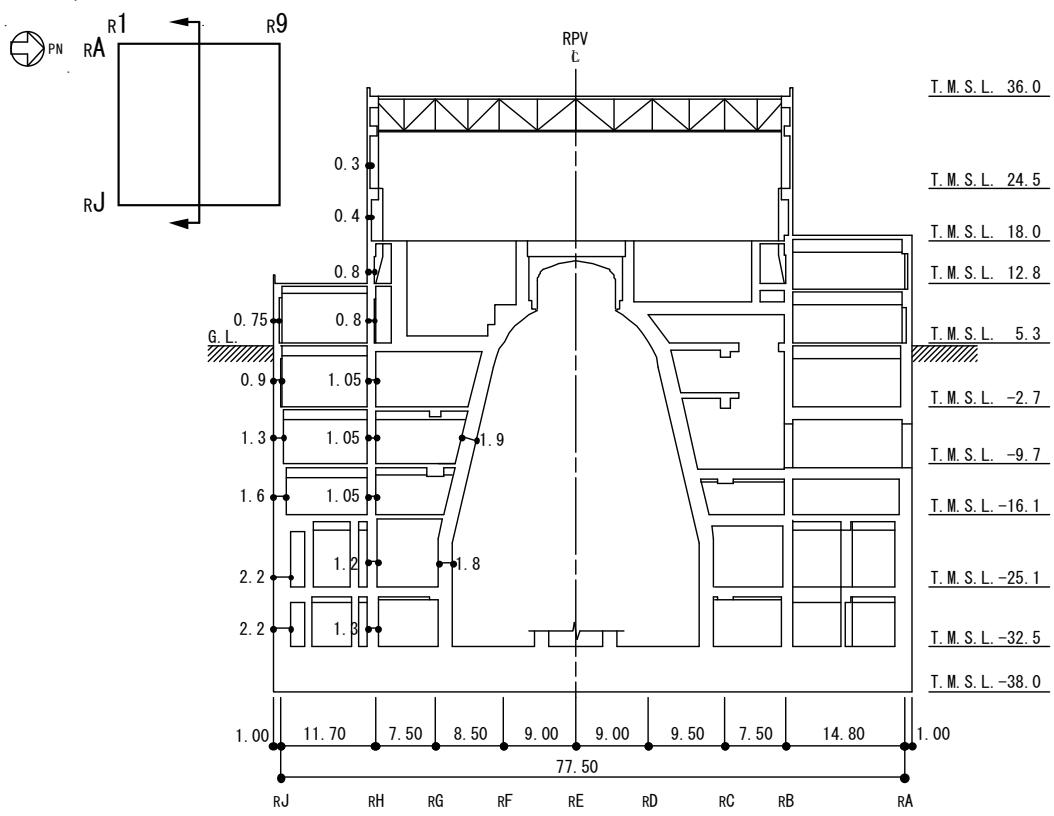


図-3.3.11 東西方向断面図

### 3.3.2. タービン建屋の概要

タービン建屋は、図-3.3.12～図-3.3.17に示すように地下3階、地上1階（一部2階）の下部鉄筋コンクリート造、上部鉄骨造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）の建物である。

基礎底面からの高さは49.5m（地上部23.3m、地下部26.2m）、平面の長さは119.2m（南北方向）×76.2m<sup>※1</sup>（東西方向）である。


基礎スラブは、厚さ2.5mのべた基礎（蒸気タービン基礎スラブおよびその周辺部は厚さ3.2m）で、直接またはマンメイドロックを介して支持地盤である新第三紀層の泥岩盤上に設置されている。

地震時または風による水平力は、耐震壁、ブレースおよびラーメン構造で負担している。さらに、耐震壁の配置にあたっては、ねじれを少なくするために各階とも偏心ができるだけ少なくなるようにされている。

タービン建屋は隣接する原子炉建屋と構造的に分離されている。


また、タービン建屋の耐震重要度分類は、Bクラスであり、建屋そのものに動的解析を要求されていないが、建屋の一部に耐震上重要な機器・配管系が設置されていることから、シミュレーション解析を行い、該当部位の健全性を評価することとした。機能維持部位を図-3.3.18に示す。

※1 建屋寸法は壁外面寸法

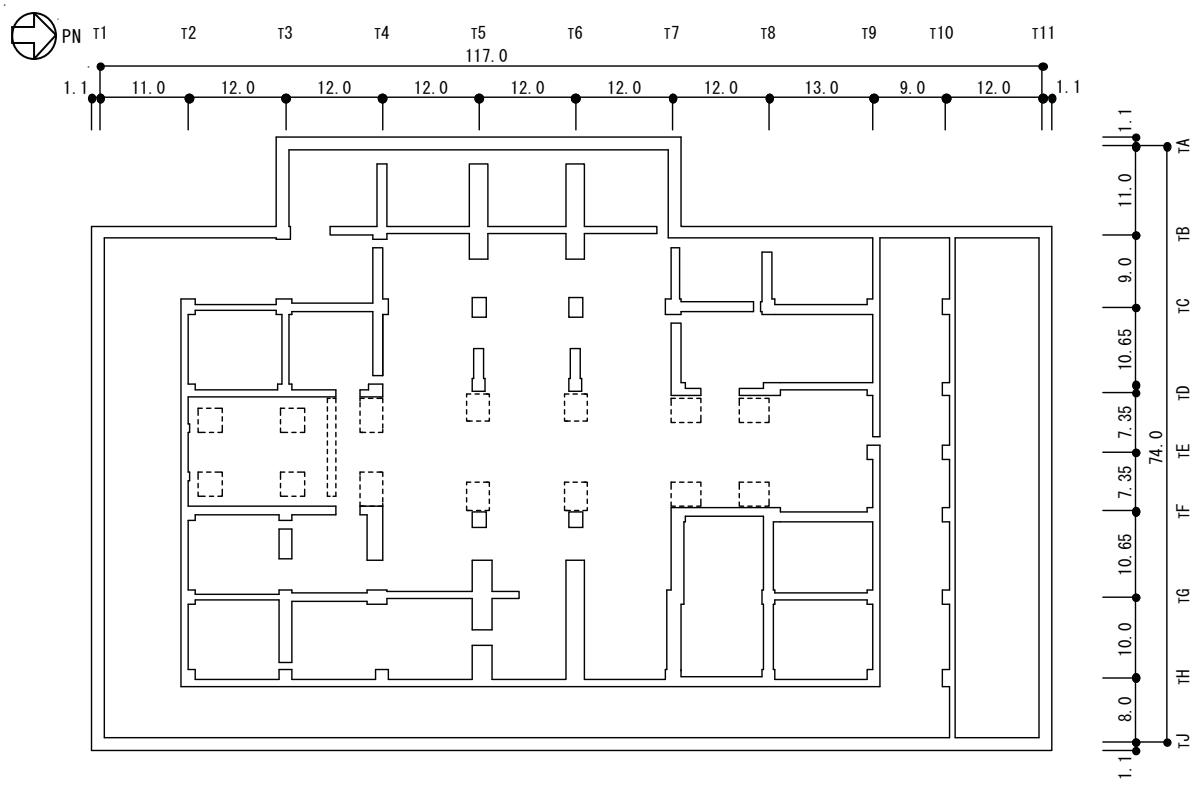


(単位 : m)

図-3.3.12 地下 3 階 (T.M.S.L. -18.7m)

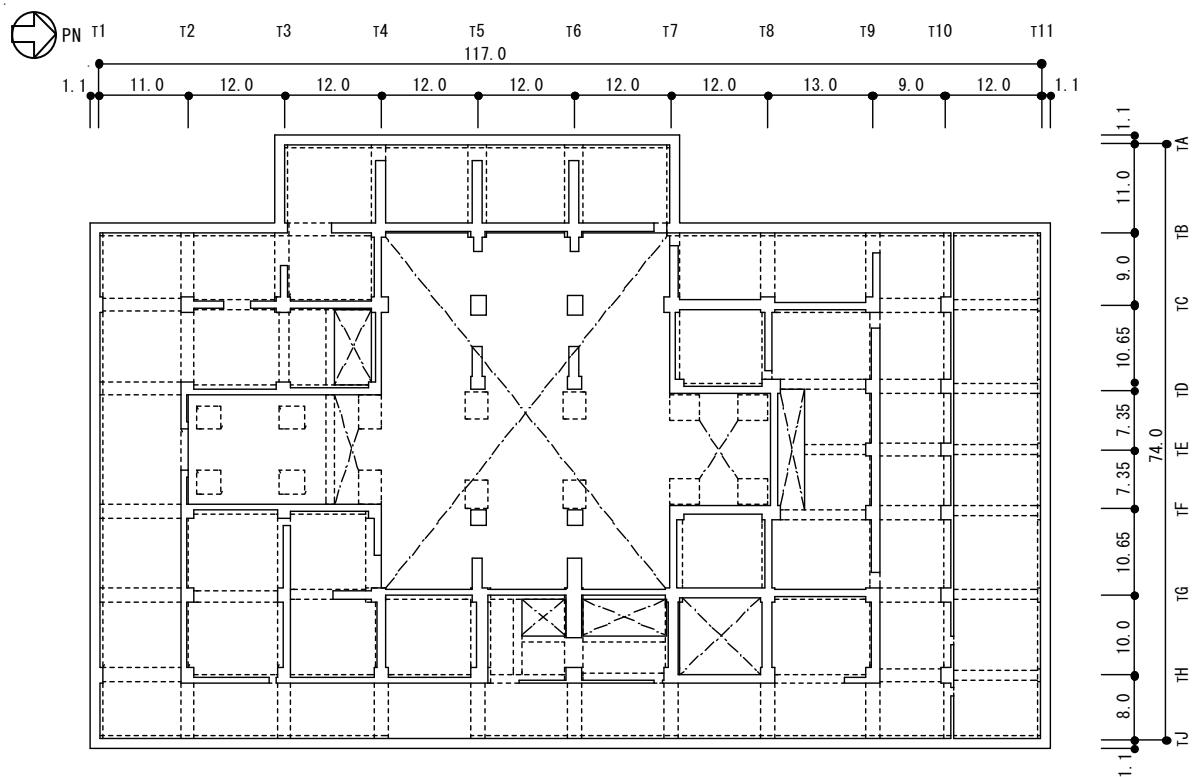


(単位 : m)

図-3.3.13 地下 2 階 (T.M.S.L. -11.9m)

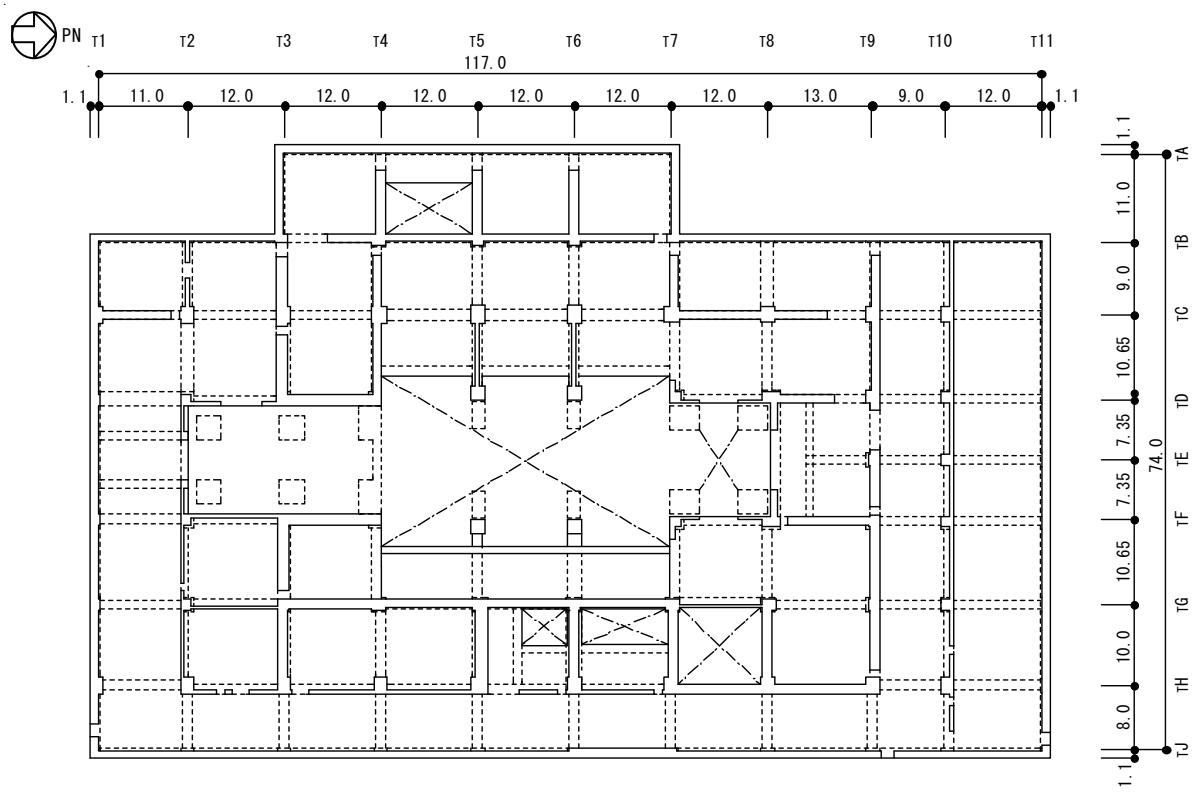


(単位 : m)

図-3.3.14 地下1階 (T.M.S.L. -4.5m)

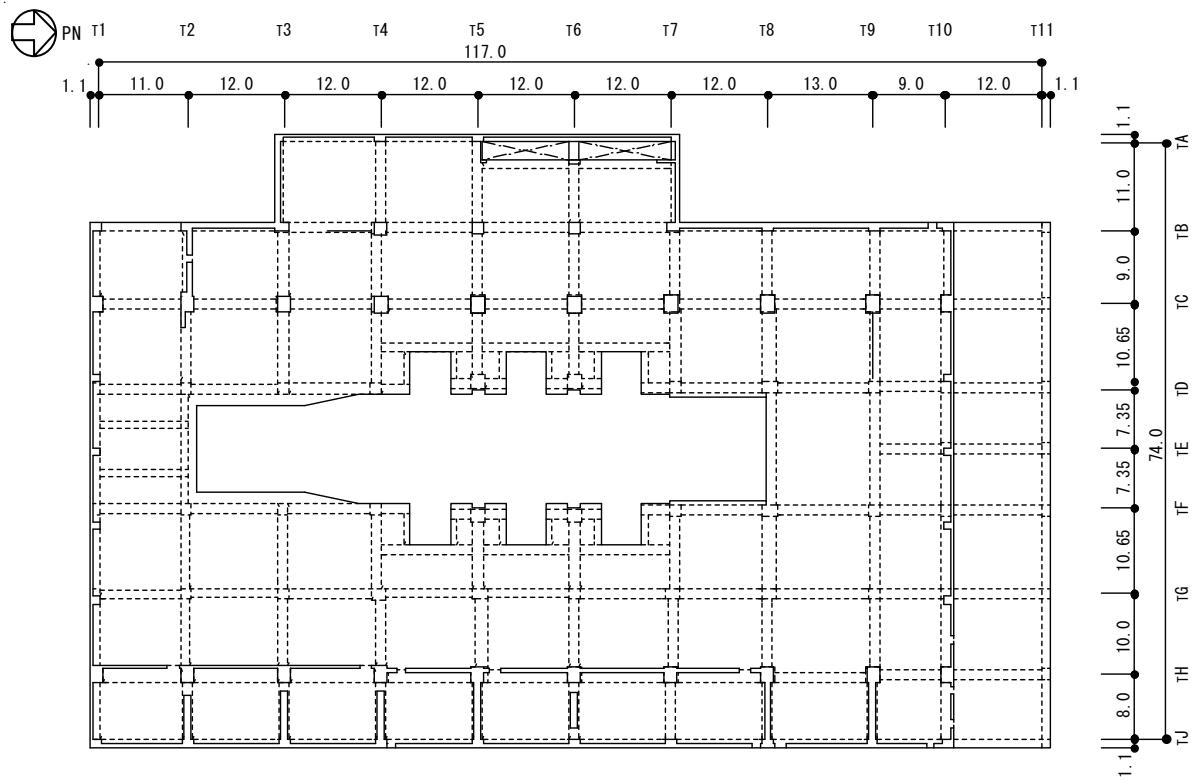


(単位 : m)

図-3.3.15 1階 (T.M.S.L. 5.3m)

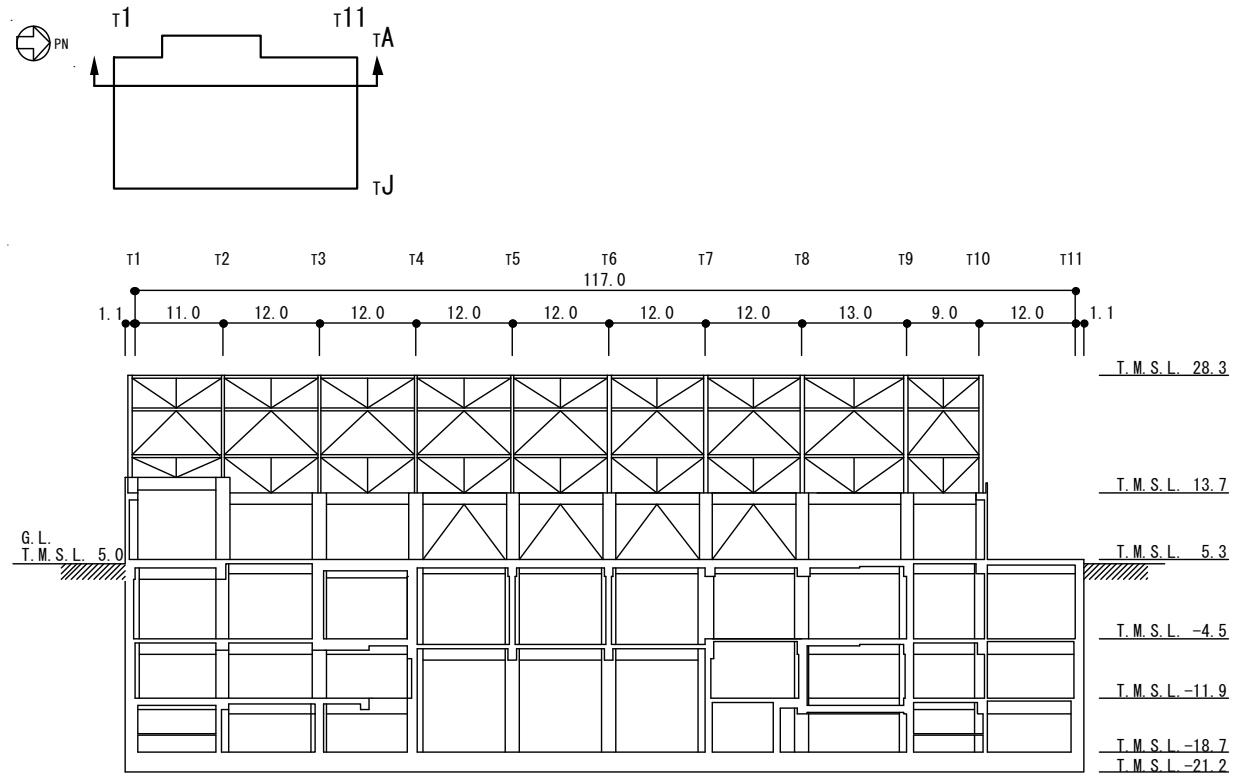

(単位 : m)


図-3.3.16 南北方向断面図

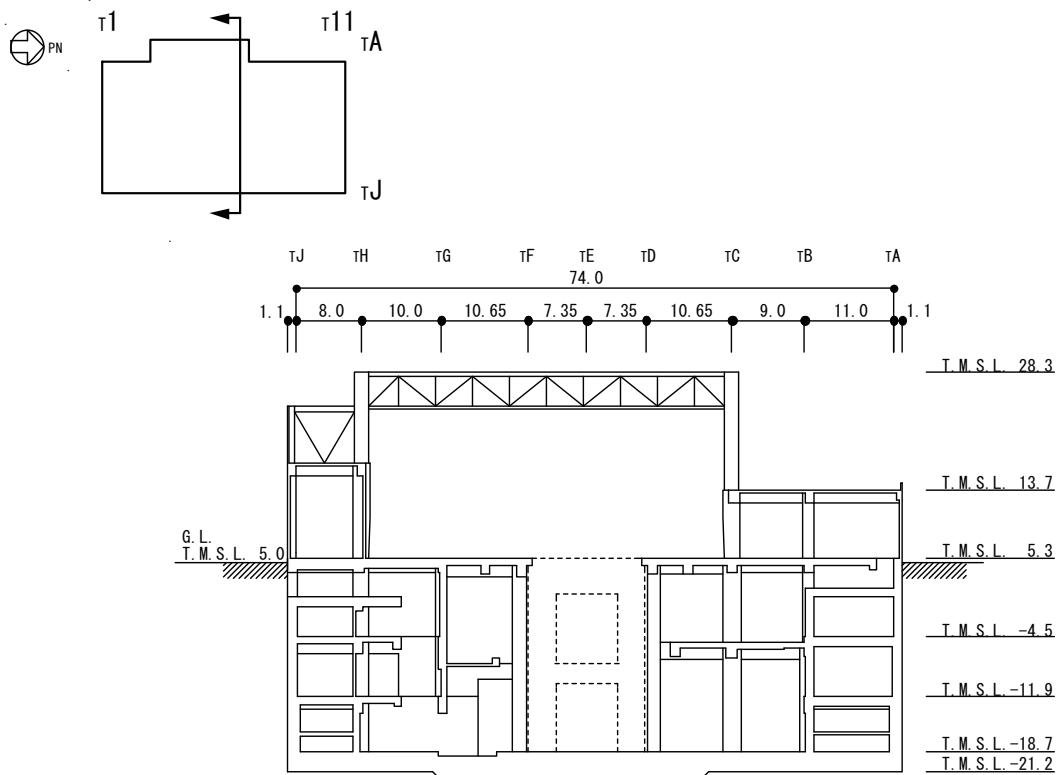

(単位 : m)

図-3.3.17 東西方向断面図

■ 機能維持要求部位の壁  
▨ 機能維持要求部位の床

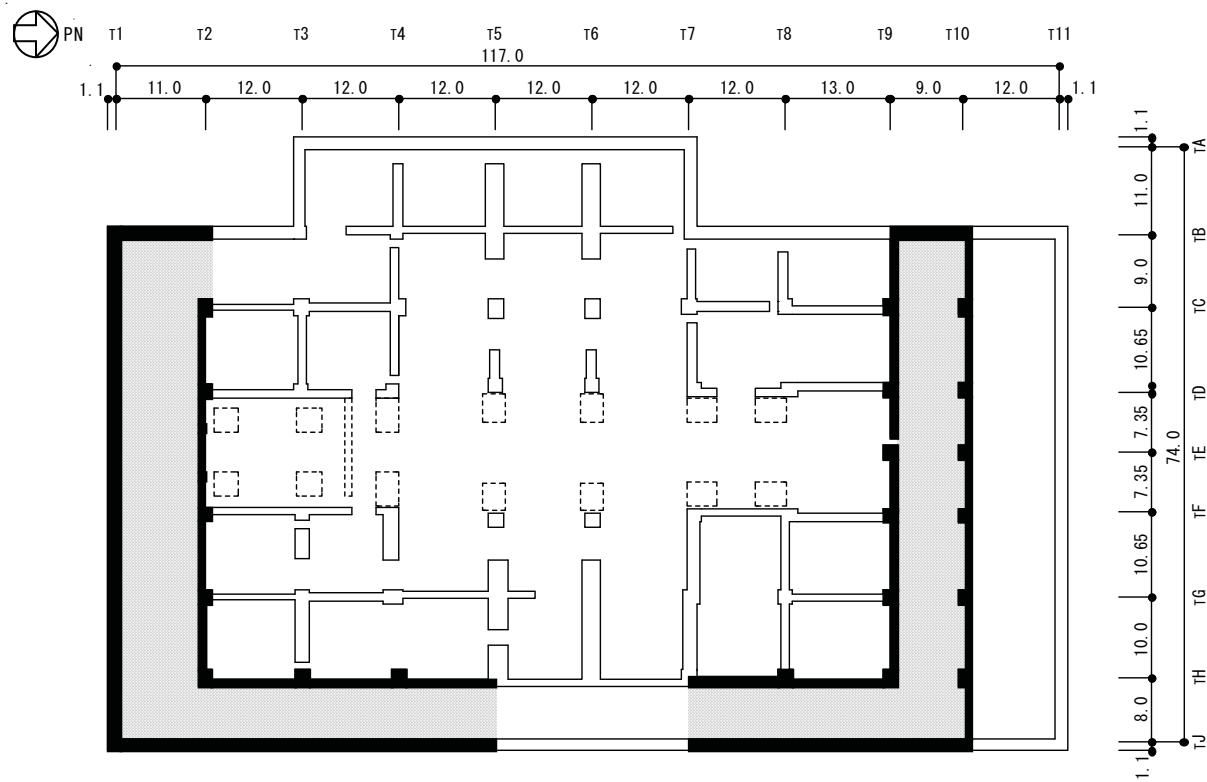

地下 3 階伏図 (T. M. S. L. -18. 7m)

図-3.3.18 タービン建屋の機能維持範囲

### 3.3.3. 海水熱交換器建屋

海水熱交換器建屋は、図-3.3.19～図-3.3.23に示すように地下2階、地上1階の主要構造が鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）壁付フレーム構造の建物である。

基礎底面からの高さは32.5m（地上部13.5m<sup>※1</sup>、地下部19.0m）、平面は地下部分で45.5m（南北方向）×45.5m<sup>※2</sup>（東西方向）の正方形で、地上部分は45.5m（南北方向）×15.35m<sup>※2</sup>（東西方向）の形状をなしている。


地震または風による水平力は、耐震壁、プレースおよびラーメン構造で負担している。

また、地中深く埋設されているため、地下部分の外壁は土圧等にも十分耐える構造となっている。なお、基礎スラブの厚さは1.8mのべた基礎で、マンメイドロックを介して支持地盤である新第三紀層の泥岩盤上に設置されている。

また、海水熱交換器建屋の耐震重要度分類はCクラスであり、建屋そのものに動的解析を要求されていないが、耐震上重要な機器・配管系が設置されていることから、シミュレーション解析を行い、建屋の耐震性を評価することとした。


※1 鉄骨はり上端までの高さ

※2 建屋寸法は壁外面寸法

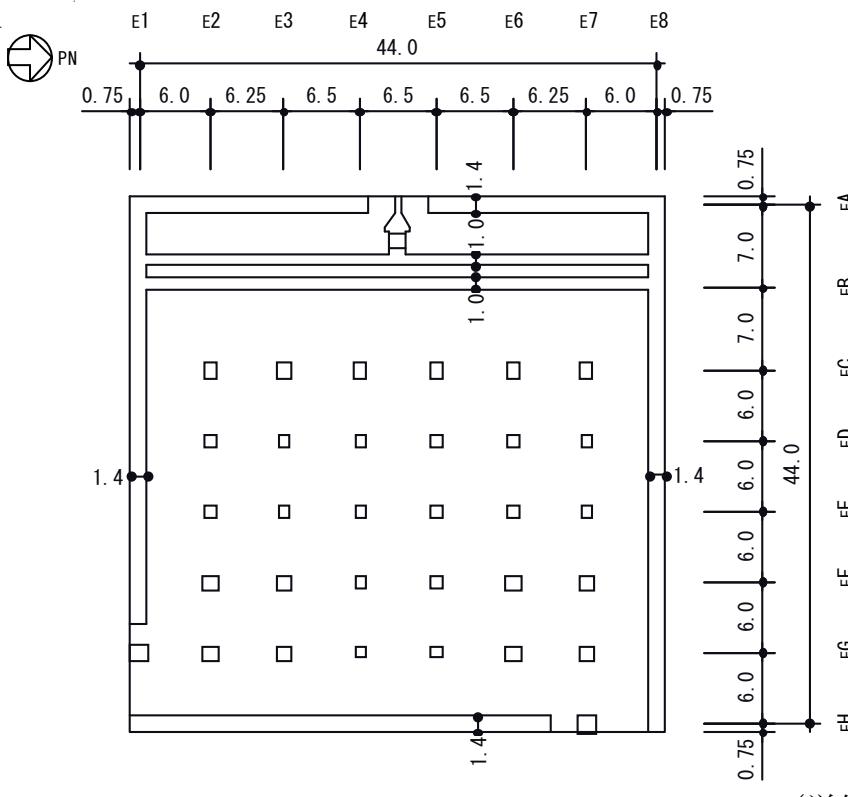


(単位 : m)

図-3.3.19 地下 2 階 (T.M.S.L. -12.2m)

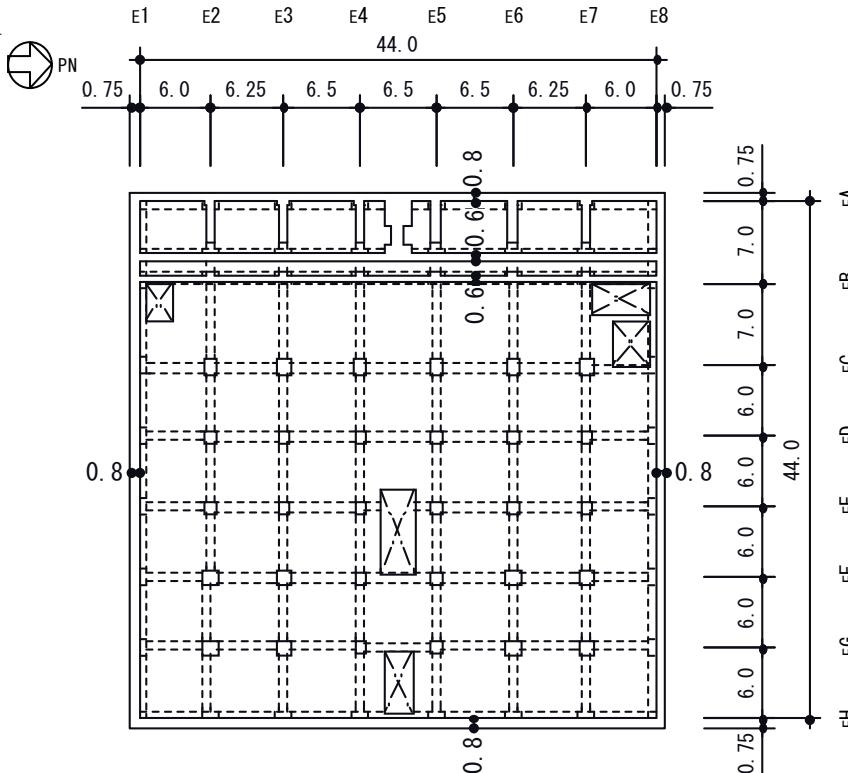



(単位 : m)

図-3.3.20 地下 1 階 (T.M.S.L. -3.8m)

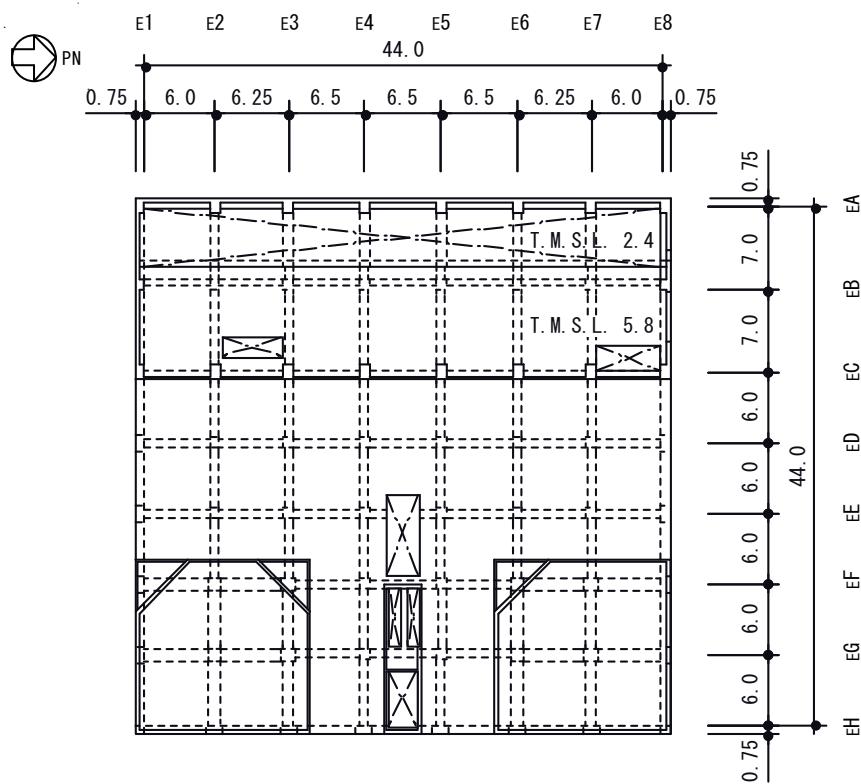



(单位: m)

図-3. 3. 21 1階 (T. M. S. L. 5. 3m)

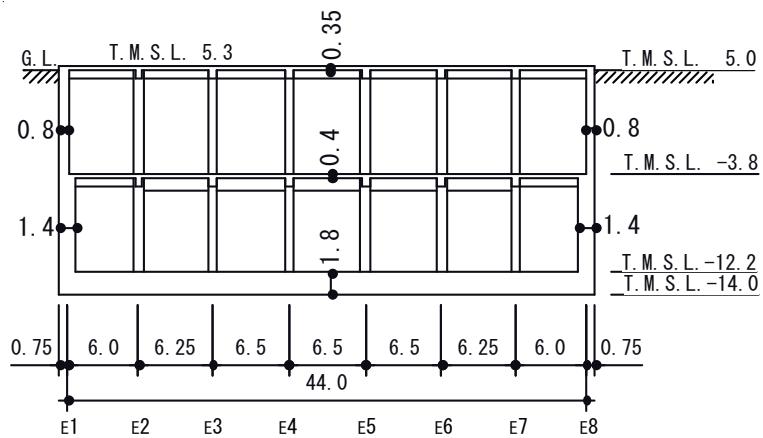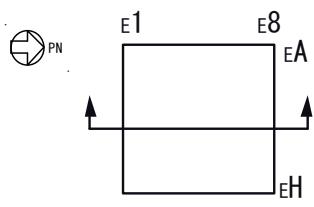

(単位 : m)

図-3.3.22 南北方向断面図

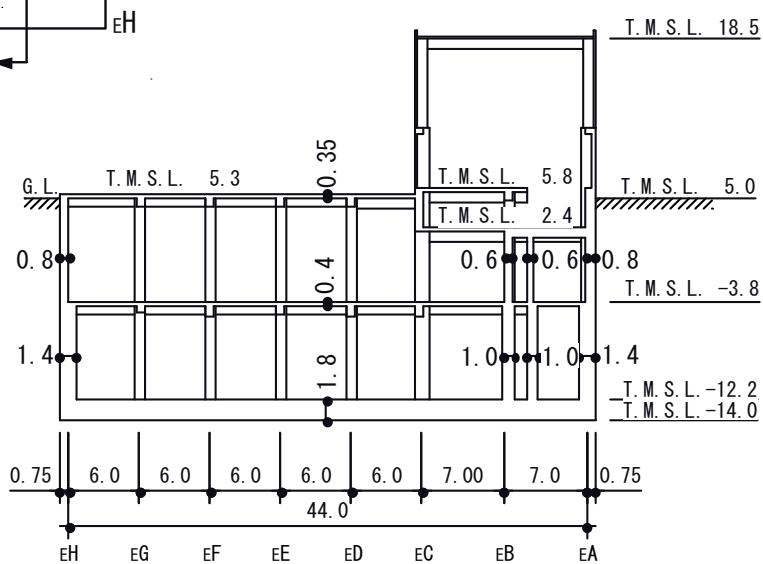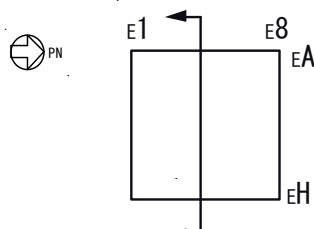

(単位 : m)

図-3.3.23 東西方向断面図

### 3.3.4. 排気筒の概要

排気筒は、図-3.3.24～図-3.3.25に示すように内径3.4m（吐出部内径2.9m）の鋼板製筒身を鋼管四角形鉄塔で支えた鉄塔支持型排気筒である。なお、筒身内部には、非常用ガス処理系用排気筒が筒身（換気空調系用排気筒）に支持されている。

なお、耐震重要度分類は、非常用ガス処理系用排気筒が現在の指針に当てはめるとSクラス（当初申請ではAクラス）、換気空調系用排気筒、鉄塔部、杭基礎がCクラスである。



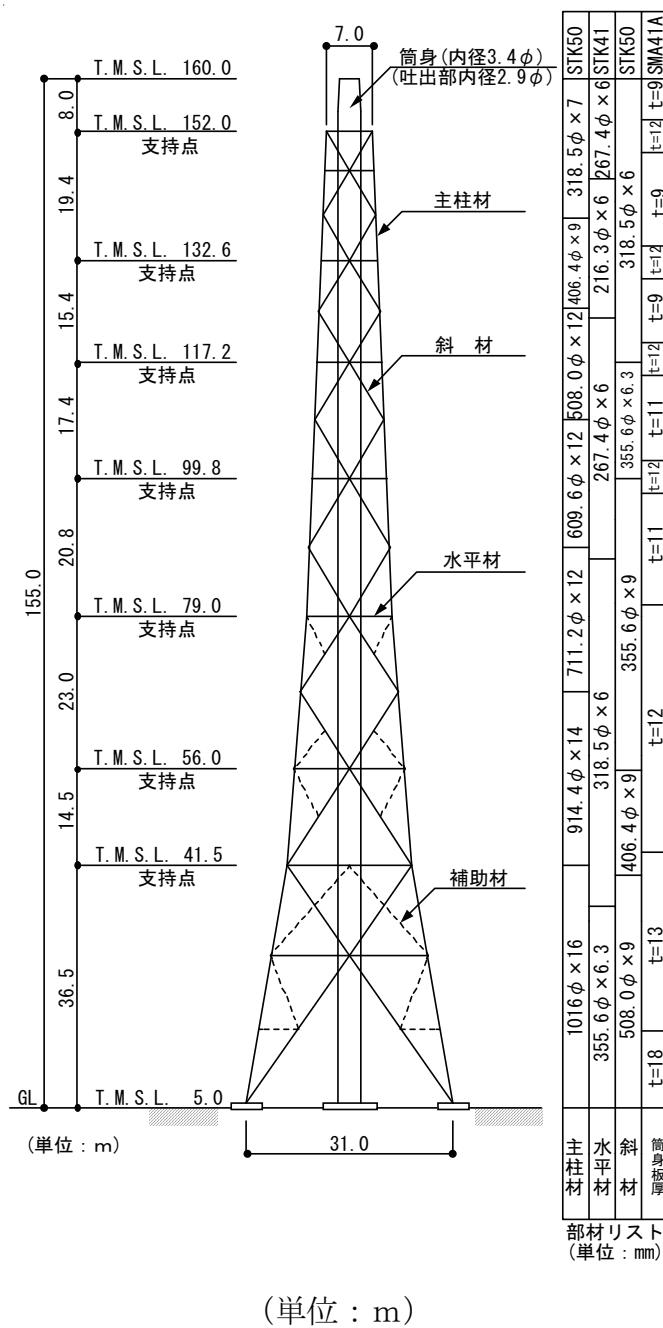


図-3.3.24 排気筒の概要図

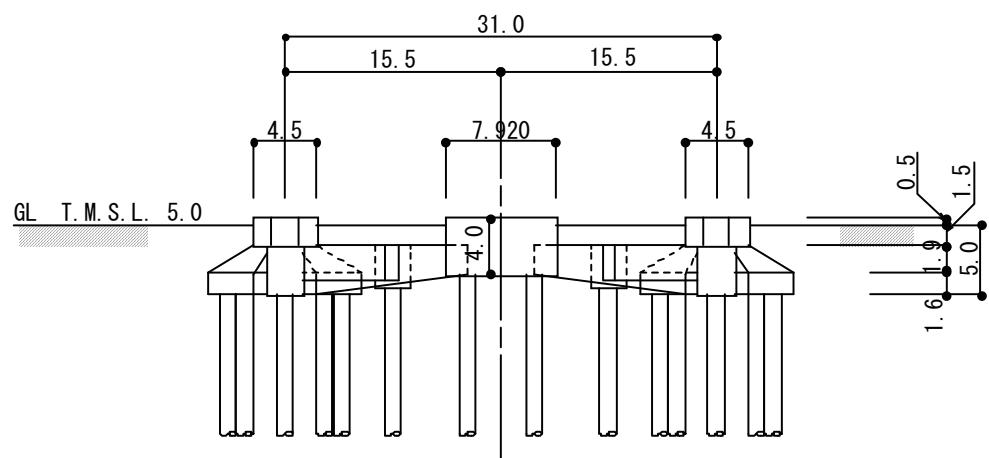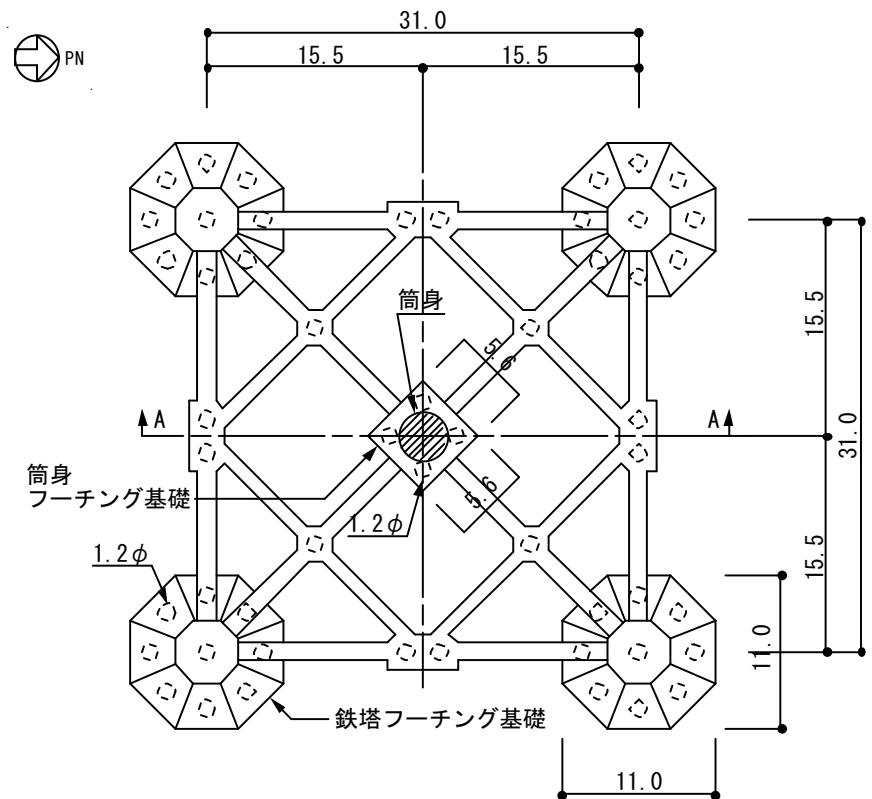

(単位 : m)

図-3.3.25 排気筒基礎の概要図

### 3.3.5. 屋外重要土木構造物の概要

柏崎刈羽原子力発電所 3 号機屋外重要土木構造物の配置図を図-3.3.26 に示す。

このうち、点検・評価の対象は、安全上の重要度分類クラス 1 に該当する屋外重要土木構造物として非常用取水路、耐震上重要な機器の間接支持構造物に該当する屋外重要土木構造物として原子炉補機冷却系配管ダクトおよび非常用ガス処理系配管ダクトとする。

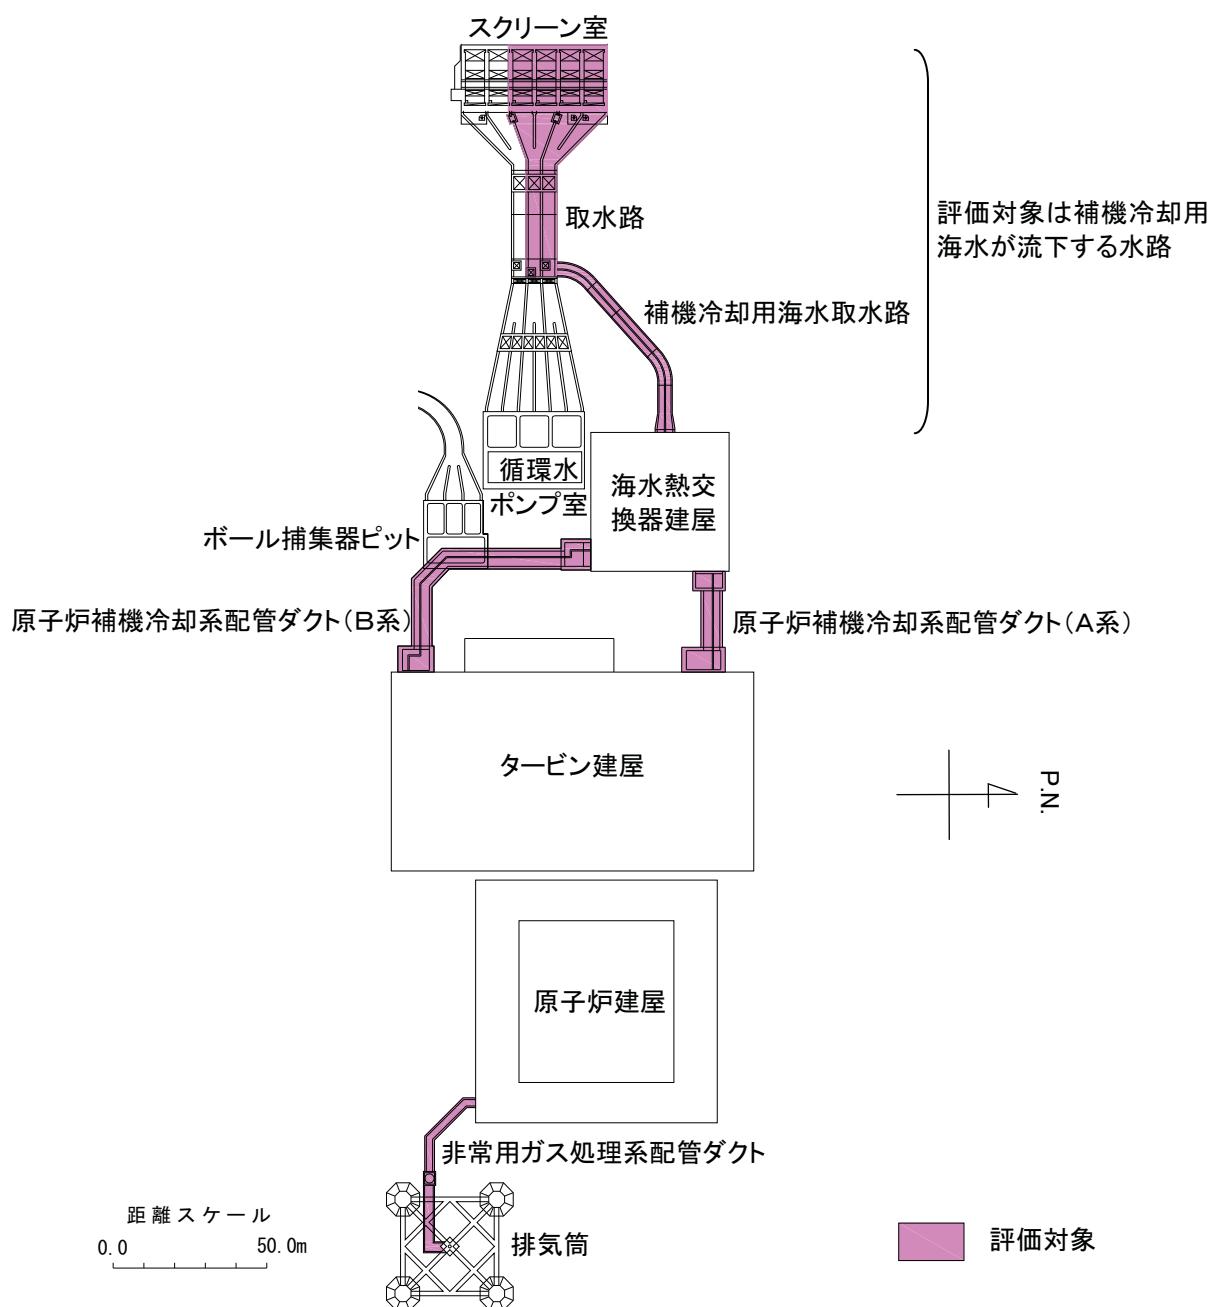


図-3.3.26 3号機屋外重要土木構造物の配置図

### 3.3.5.1 非常用取水路

非常用取水路は、補機冷却用海水が流下する鉄筋コンクリート造の地中構造物であり、スクリーン室、取水路および補機冷却用海水取水路を総称したものである。このうちスクリーン室および取水路は、常用取水路（復水器冷却用海水が流下する水路）との共用設備である。平面図を図-3.3.27に、スクリーン室、取水路および補機冷却用海水取水路の断面図を図-3.3.28～図-3.3.30に示す。

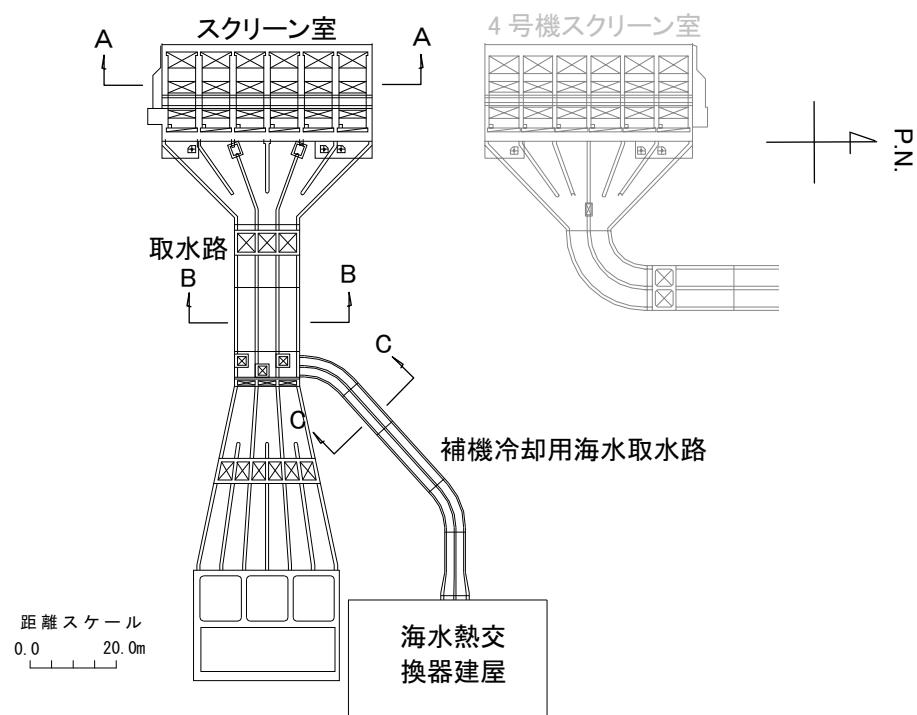


図-3.3.27 非常用取水路平面図

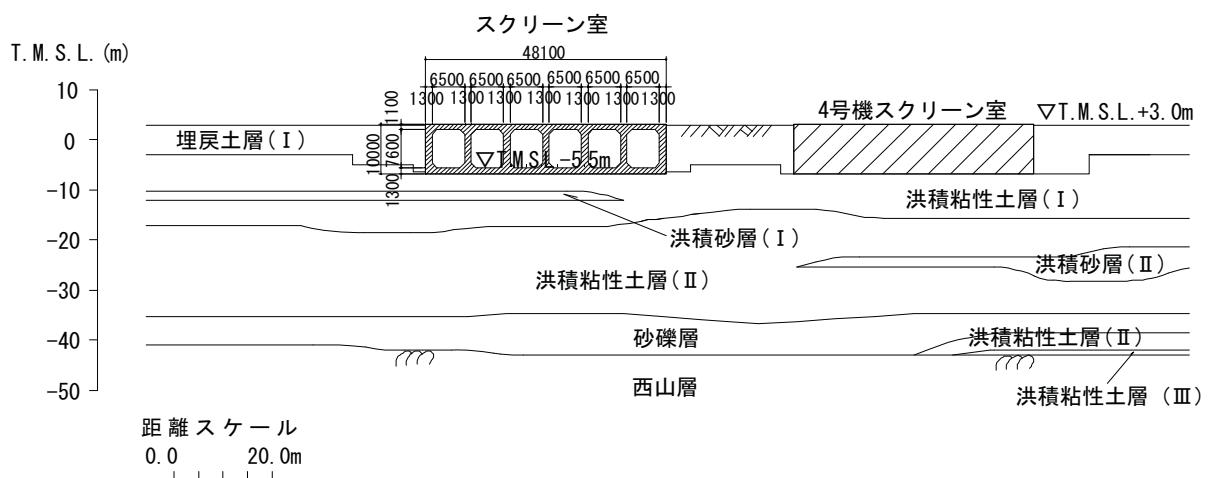


図-3.3.28 スクリーン室断面図 (A-A 断面)

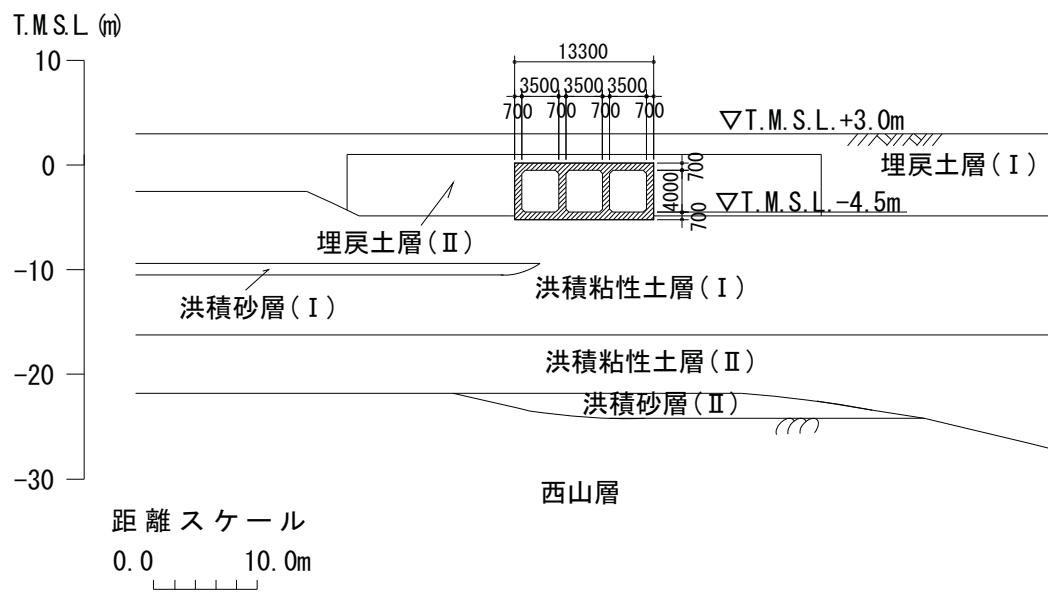


図-3.3.29 取水路断面図 (B-B 断面)

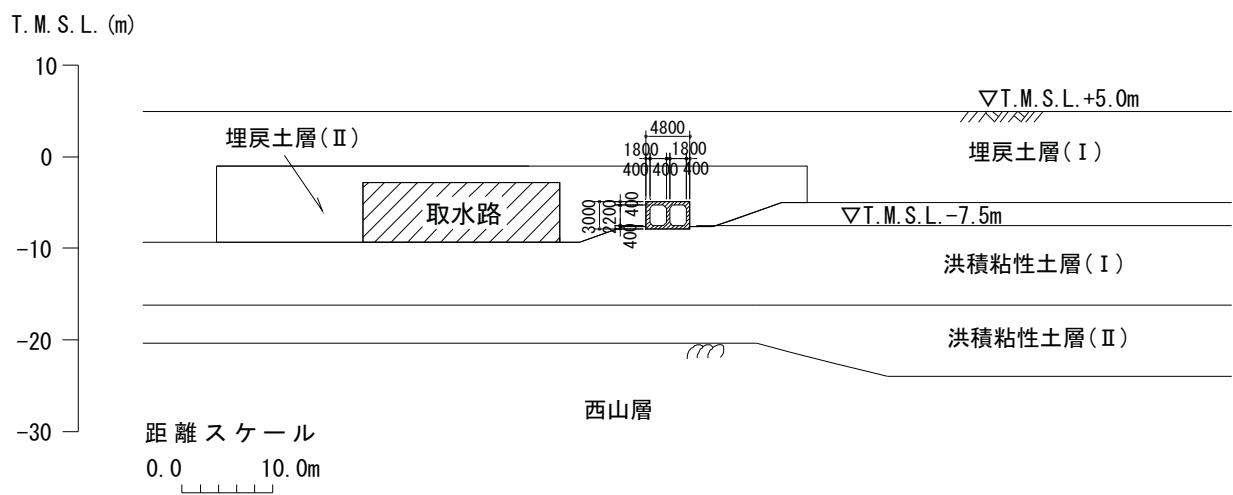


図-3.3.30 補機冷却用海水取水路断面図 (C-C 断面)

### 3.3.5.2 原子炉補機冷却系配管ダクト

原子炉補機冷却系配管ダクトは、タービン建屋と海水熱交換器建屋を連絡している配管等を収容する鉄筋コンクリート造の地中構造物であり、A系およびB系からなる。平面図を図-3.3.31に、A系およびB系の断面図を図-3.3.32、図-3.3.33に示す。

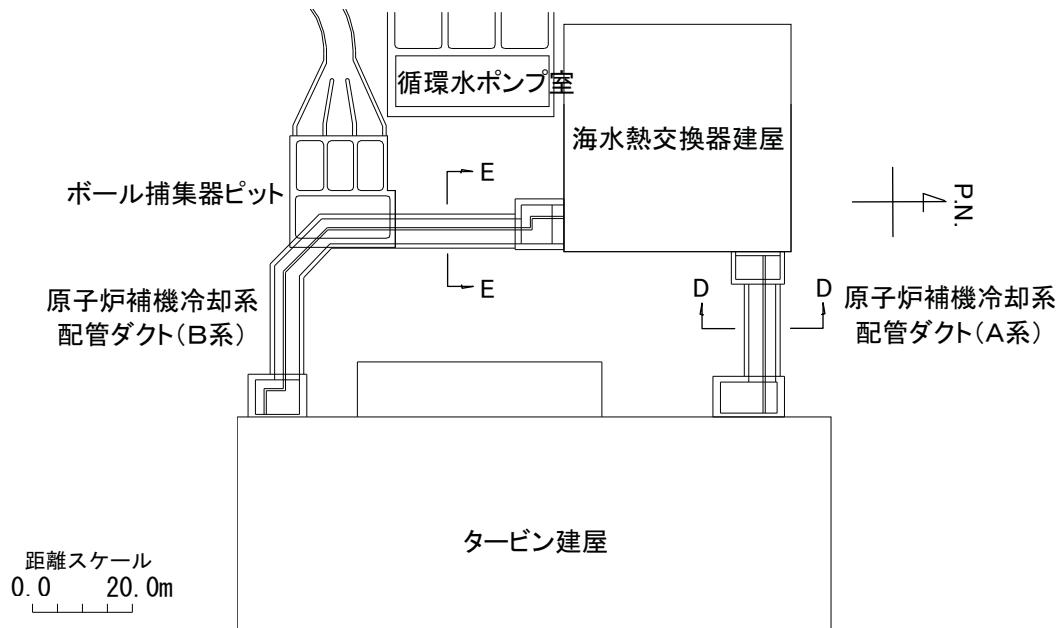


図-3.3.31 原子炉補機冷却系配管ダクト平面図

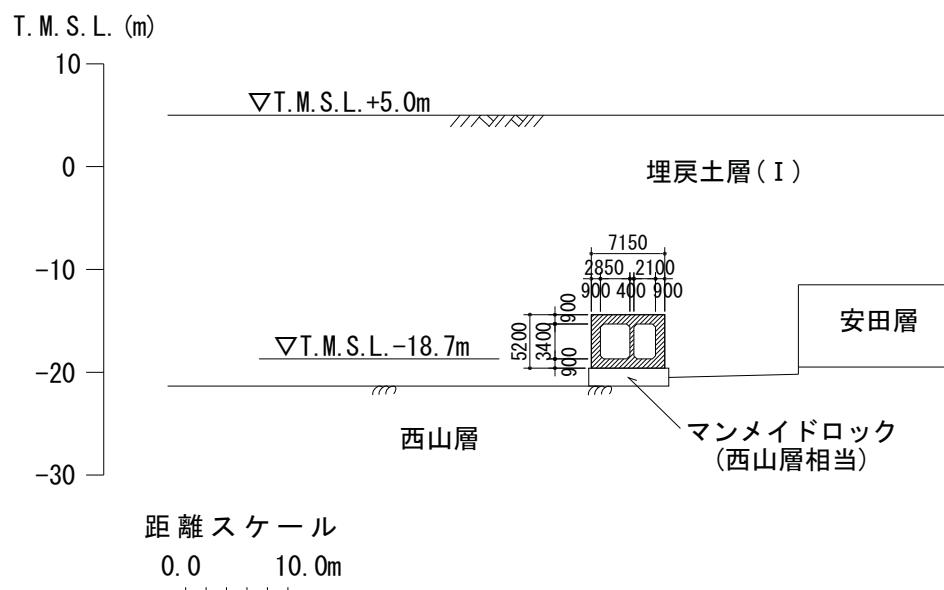


図-3.3.32 原子炉補機冷却系配管ダクト（A系）断面図（D-D断面）

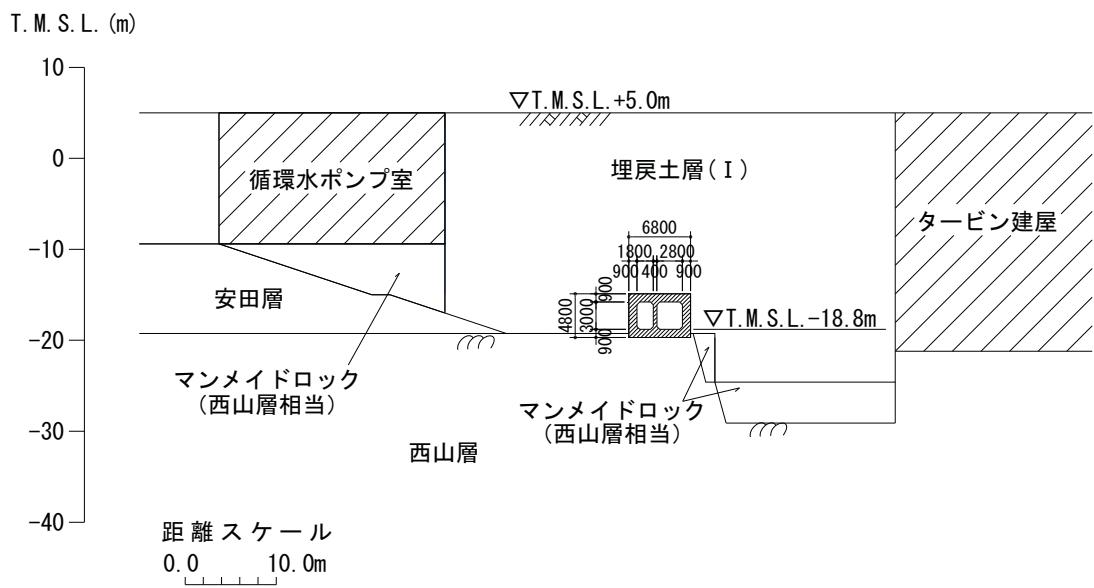


図-3.3.33 原子炉補機冷却系配管ダクト（B系）断面図 （E-E断面）

### 3.3.5.3 非常用ガス処理系配管ダクト

非常用ガス処理系配管ダクトは、原子炉建屋と排気筒を連絡している配管等を収容する鉄筋コンクリート造の地中構造物であり、水平部および鉛直部からなる。平面図を図-3.3.34に、水平部および鉛直部の断面図を図-3.3.35、図-3.3.36に示す。

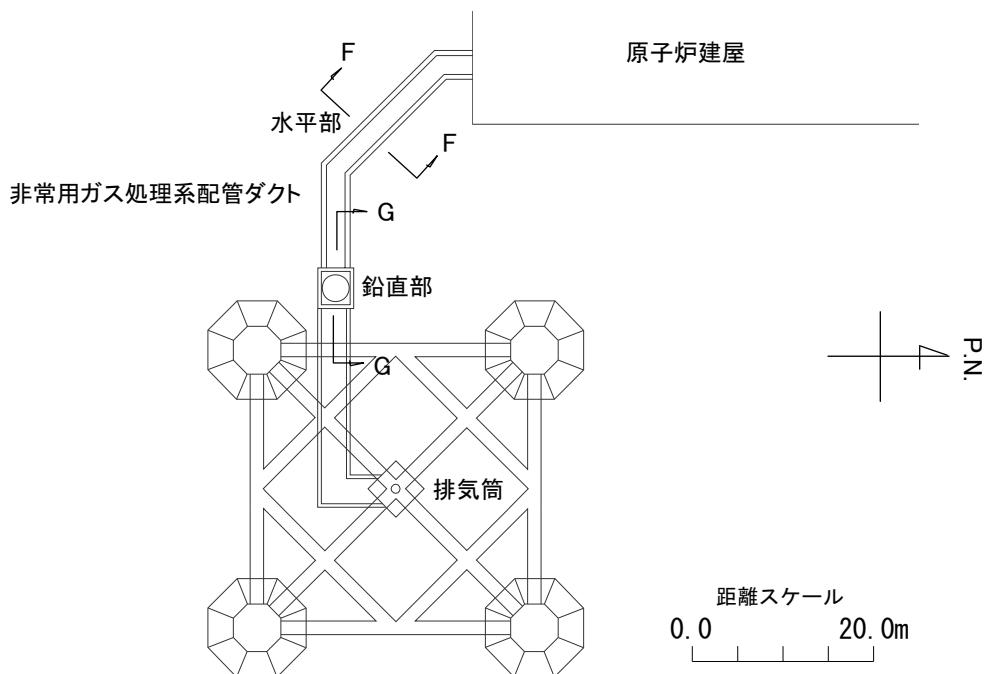


図-3.3.34 非常用ガス処理系配管ダクト平面図

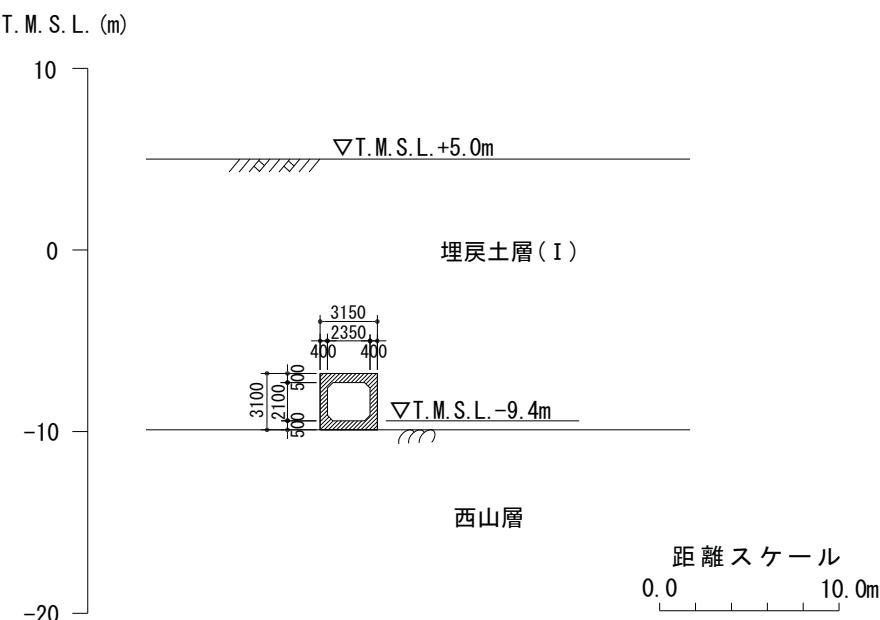


図-3.3.35 非常用ガス処理系配管ダクト（水平部）断面図 (F-F 断面)

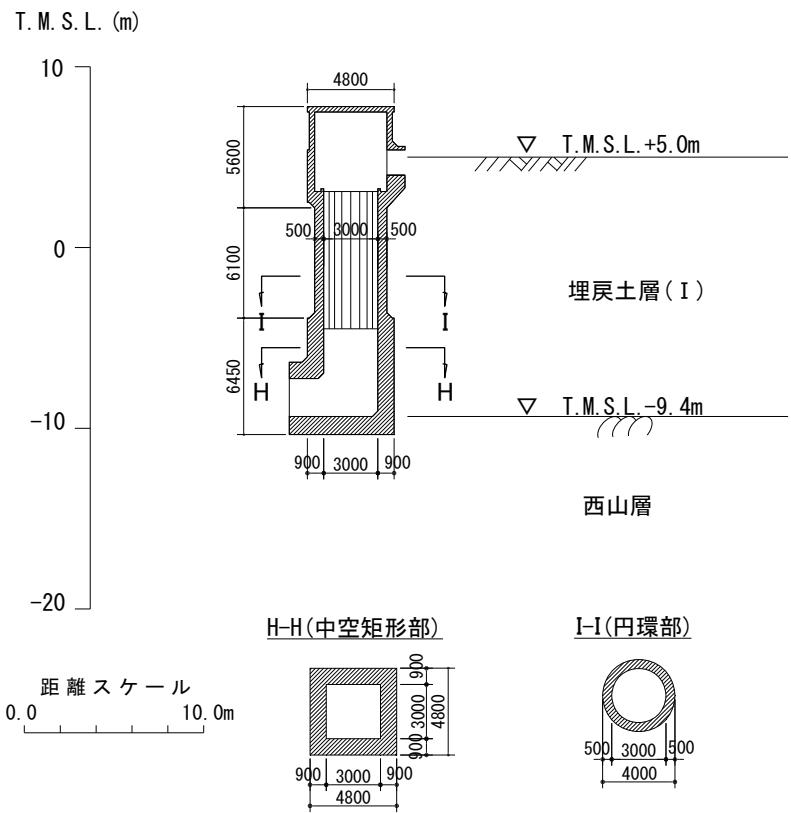




図-3.3.36 非常用ガス処理系配管ダクト（鉛直部）断面図 (G-G 断面)

### **3.4. 品質保証**

品質保証活動については、柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定にて適用している「原子力発電所における安全のための品質保証規定（JEAC4111-2003）」に基づき行っている。

### **3.5. 実施体制**

点検・評価の主要な体制については、図-3.5.1 のとおり。

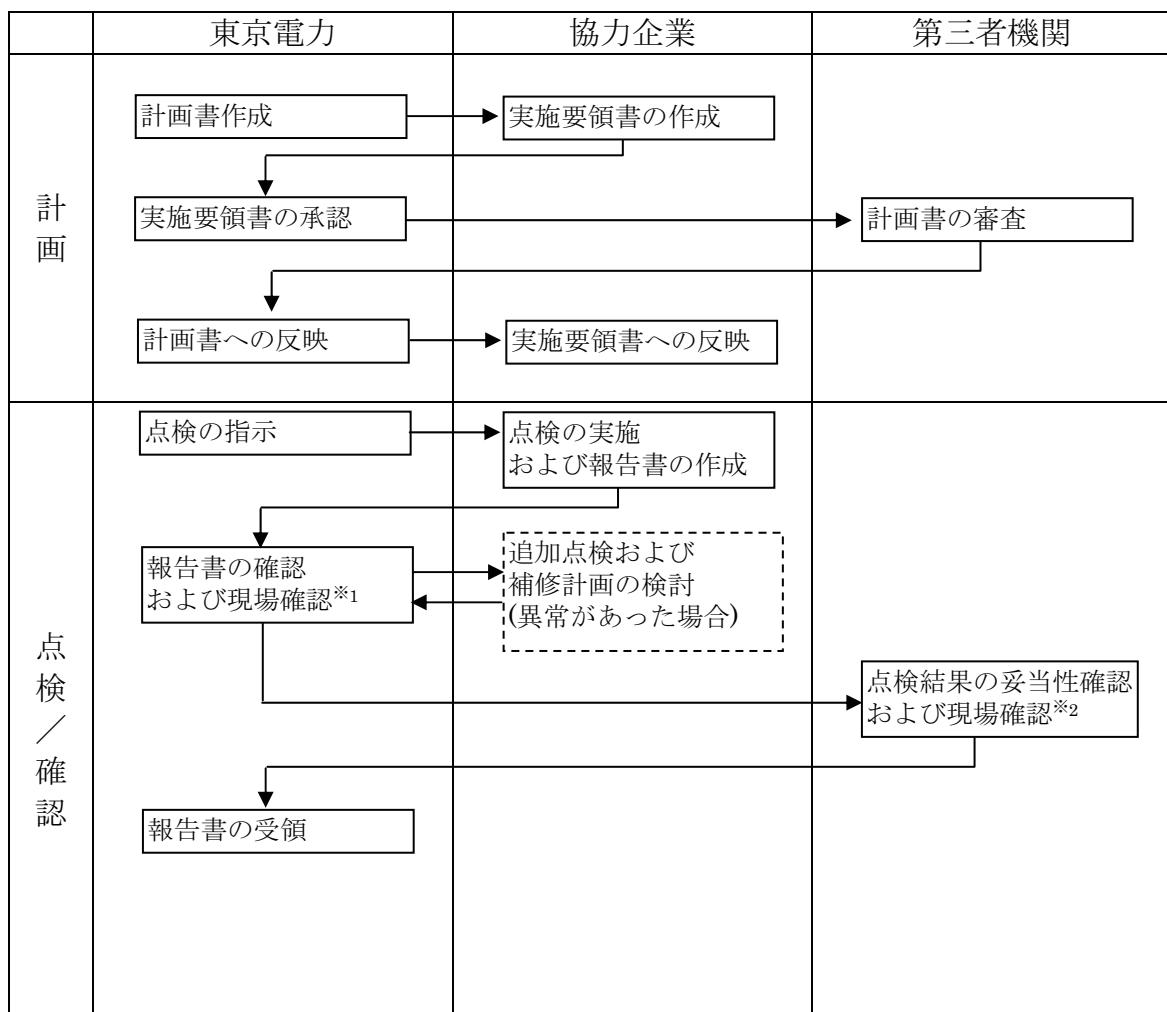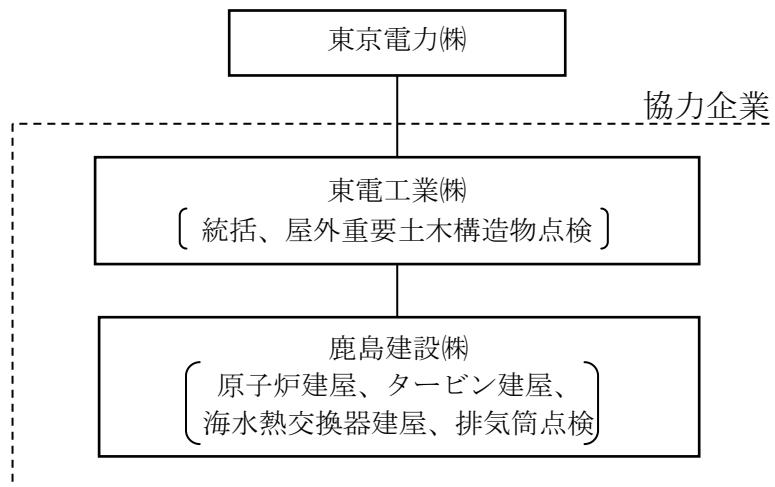

※ 1 : 現場確認は抜取り確認。

※ 2 : ひび割れが発生した等の箇所および第三者機関が選定した箇所について、報告書と現場の整合性を確認し、点検結果を評価する。

図-3.5.1 点検・評価体制および概略業務フロー

## 4. 点検

### 4.1. 点検方法の策定


建物・構築物への本地震の影響を把握するにあたり、構造形式に着目した点検を行う必要がある。そこで、要求される性能ごとに、各構造形式への地震の影響を整理し、それに応じた点検を行う。

#### 4.1.1. 耐震性能における点検方法

##### (1) 鉄筋コンクリート構造（鉄骨鉄筋コンクリート構造を含む）

鉄筋コンクリート構造物への地震の影響については、ひび割れおよび剥離・剥落が想定され、外観の確認が有効であると考えられるため、「日本非破壊検査協会コンクリート構造物の目視試験方法」に準拠し、目視点検を主体とした点検を実施した。原子炉建屋、タービン建屋、海水熱交換器建屋の点検の流れを図-4.1.1 に示す。また、非常用取水路の点検の流れを図-4.1.2 に、原子炉補機冷却系配管ダクトおよび非常用ガス処理系配管ダクトの点検の流れを図-4.1.3 に示す。

なお、耐震壁および地震応答解析において耐震壁に加えて考慮した補助壁（設計時には構造要素として考慮していなかった壁）を対象に点検を実施した。

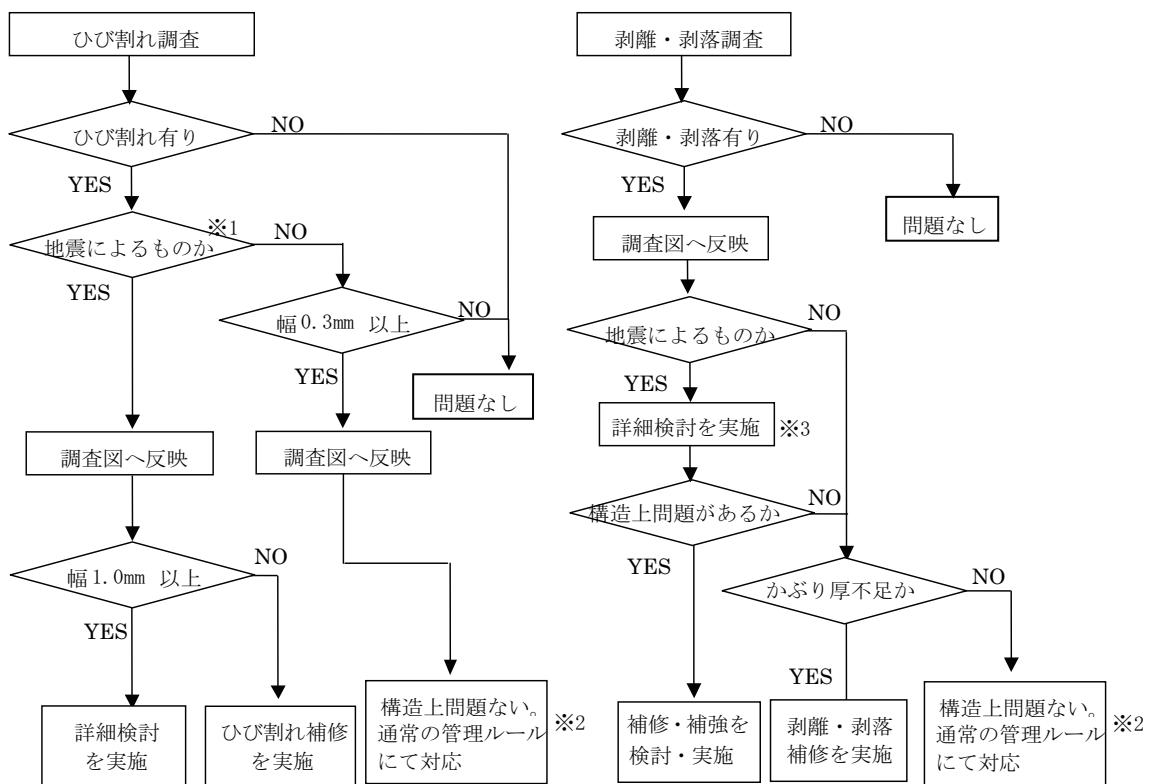





\*1 表-4.1.1により本地震によって発生したことが否定できないひび割れを選定


\*2 発電所建物ひび管理・補修要領などの社内マニュアル

\*3 剥離・剥落箇所の断面検討・詳細調査等

図-4.1.1 鉄筋コンクリート構造（原子炉建屋等）の点検の流れ


表-4.1.1 ひび割れ種類の分類

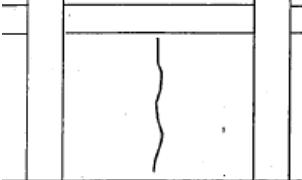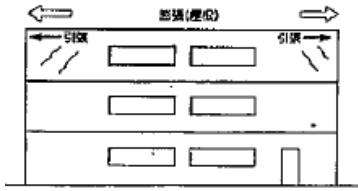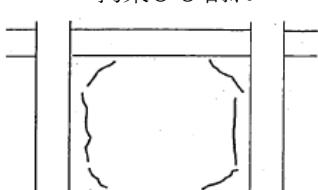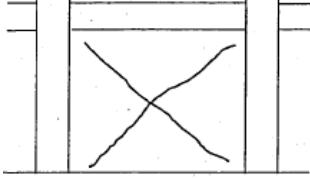番号	ひび割れ種類	発生原因等
①	不規則なひび割れ 	主に躯体表面部の乾燥収縮により発生する、不規則なひび割れ。コンクリート打設後1~2年程度で伸展は収束する。
②	縦方向ひび割れ 	周囲を柱・梁等で拘束された壁面の縦方向に生じるひび割れ。コンクリートの乾燥収縮に起因する。コンクリート打設後1~2年程度で伸展は収束する。
③	温度収縮ひび割れ 	躯体厚の比較的薄い壁に発生する、一方方向のみの斜めひび割れ。昼夜の温度差や乾燥収縮が原因で発生するひび割れ。
④	水平ひび割れ	躯体の打継ぎ部、打設後に生じたコールドジョイント等に沿って発生した水平方向のひび割れ。
⑤	拘束ひび割れ 	周囲を拘束された境界部に生じる乾燥収縮ひび割れ。柱・梁等により拘束された壁部の境界面に発生する。
⑥	地震時ひび割れ 	地震時水平力により壁部に生じる斜めひび割れ。地震の繰返し荷重によりX型に生じるのが特徴。 今回の調査では、下記に示すひび割れを地震によって発生したことが否定できないひび割れとした。 <ul style="list-style-type: none"> <li>上記の①~⑤に分類できないひび割れ</li> <li>既往調査で記録されているひび割れのうち①~⑤に分類されない伸展のあったひび割れ</li> </ul>
⑦	古いひび割れ	ひび割れのエッジ部が丸くなっていたり、ひび割れ部にゴミ等の目詰まり、塗装部の変色、あるいは既往調査跡等、明らかに古いひび割れとわかるもの。(⑥に分類されたひび割れを除く)。

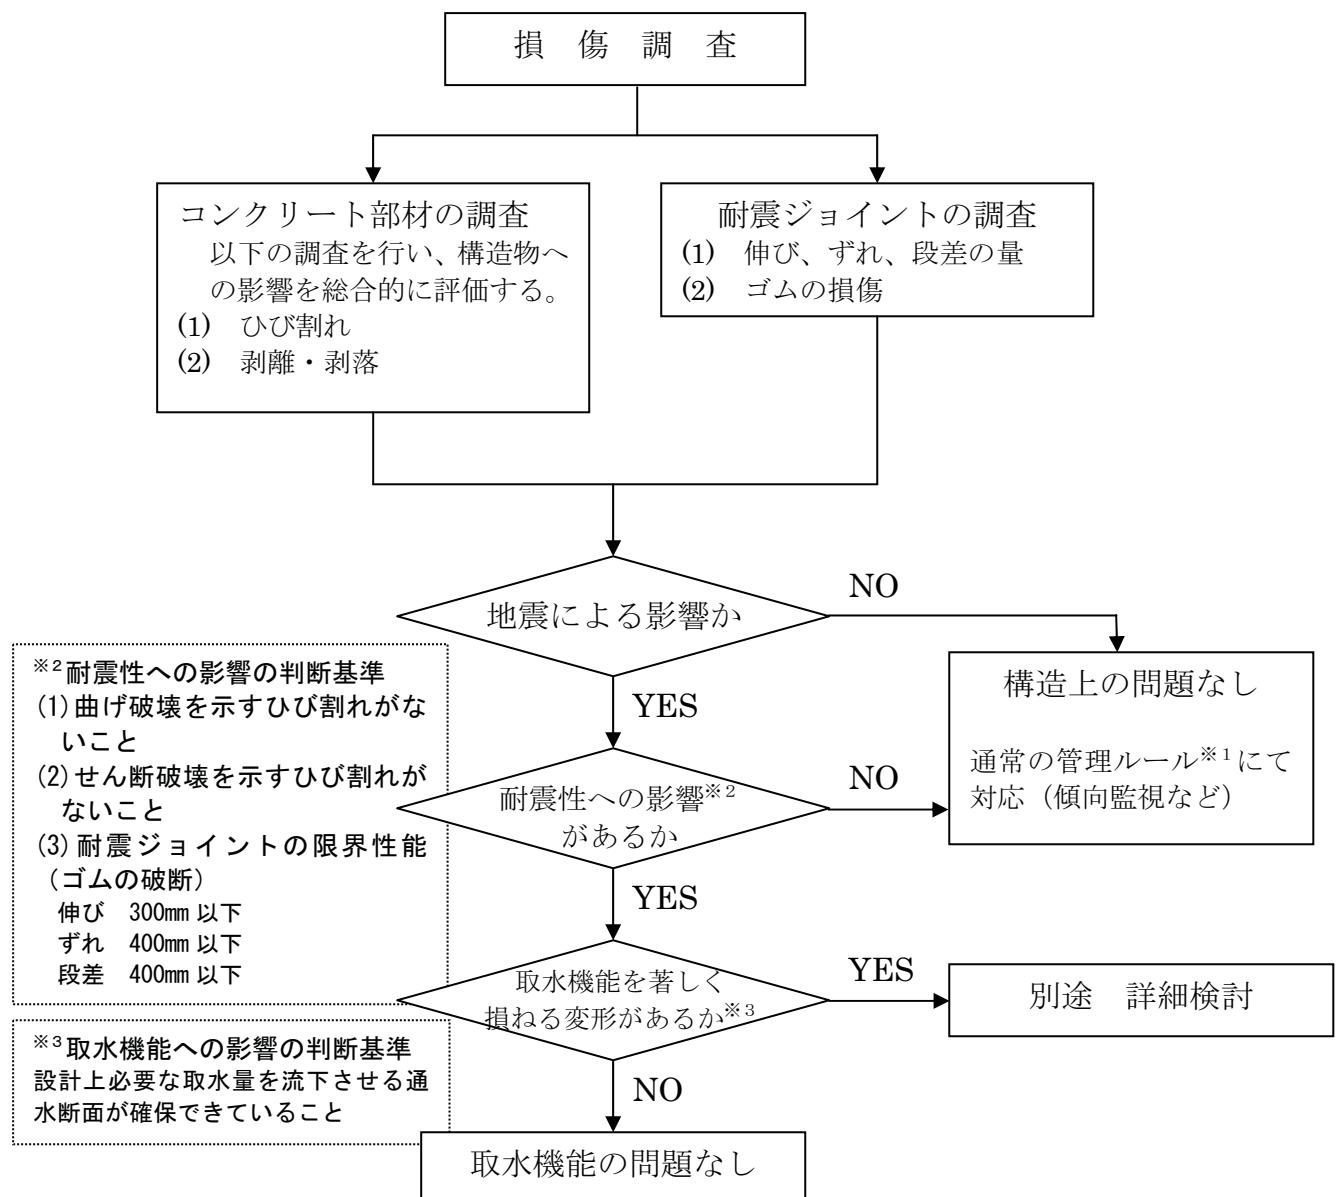

※ 1 「原子力発電所土木設備点検マニュアル（社内マニュアル）」

図-4.1.2 鉄筋コンクリート構造（非常用取水路）の点検の流れ

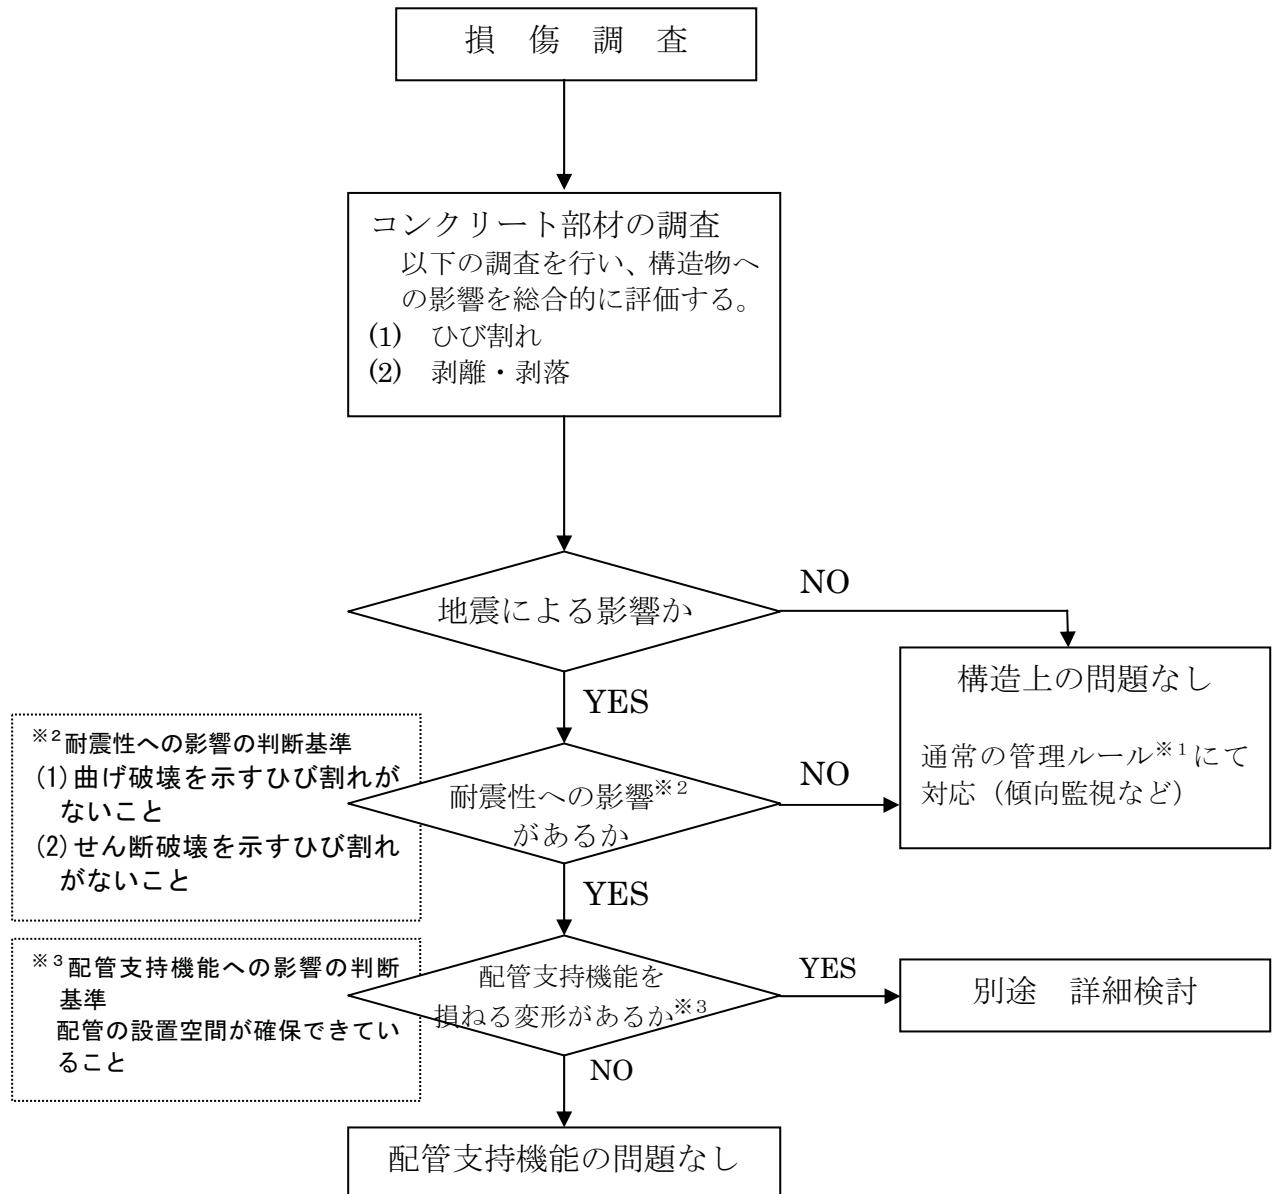

※ 1 「原子力発電所土木設備点検マニュアル（社内マニュアル）」


図-4.1.3 鉄筋コンクリート構造（原子炉補機冷却系配管ダクト等）の点検の流れ

## (2) 鉄骨構造

鉄骨構造物の地震の影響については、部材の変形・座屈・破断、溶接接合部のきれつ・破断、ボルト接合部のボルト破断・緩みが想定され、外観の確認が有効であると考えられるため、目視点検を主体とした点検を実施した。点検の流れを図-4.1.4に示す。

なお、原子炉建屋屋根トラスおよび排気筒（筒身・非常用ガス処理系用排気筒および支持鉄塔）を対象に点検を実施した。

なお、非常用ガス処理系用排気筒については、筒身内部に設置されており、一般的な目視による確認が困難であるため、点検用カメラによる遠隔確認を実施した。

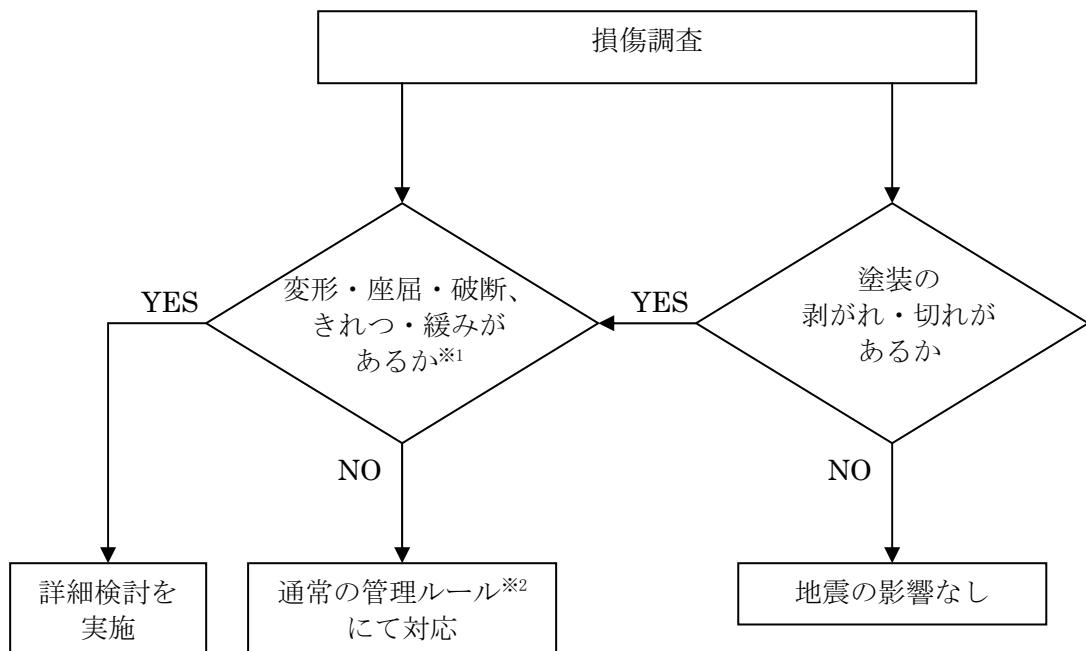

※1 至近の点検記録との比較、鋼材の発錆状況により判断


※2 原子力発電所建築設備点検マニュアルなど社内マニュアル

図-4.1.4 鉄骨構造の点検の流れ

### (3) 杭基礎構造


排気筒の杭基礎構造については、「兵庫県南部地震における震災建物基礎の被災度調査（日本建築学会技術報告集 第5号、1997年12月）」を参考に傾斜・沈下量の測定を行うとともに杭基礎部の目視点検を実施する。杭頭部の損傷度については、杭の損傷度分類例（図-4.1.6）を参考に設定する。点検の流れを図-4.1.5に示す。

なお、排気筒（杭基礎部）を対象に点検を実施した。

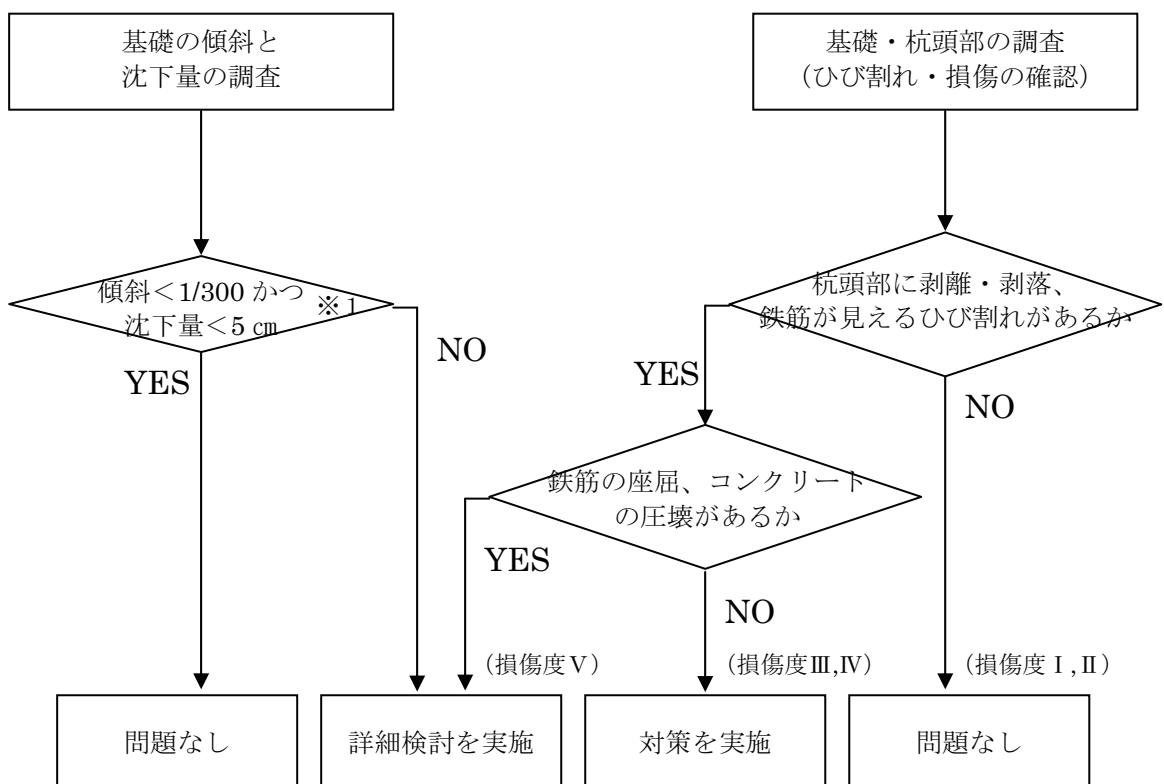

※1「兵庫県南部地震における震災建物基礎の被災度調査」を参考に設定

図-4.1.5 杭基礎構造（排気筒）の点検の流れ

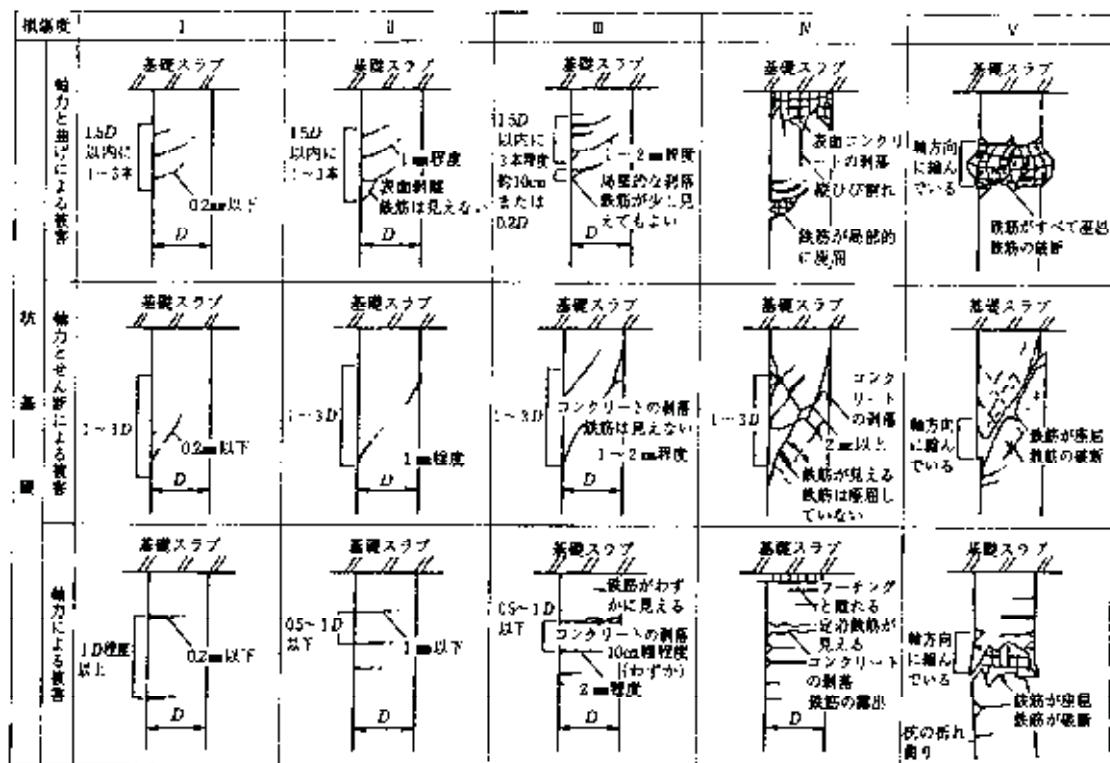

場所打ちコンクリート杭の損傷度と損傷パターン

(出典：二木幹夫, 建築基礎の耐震診断・耐震補強, 基礎工, 1999.4)

図-4.1.6 杭の損傷度分類

#### 4.1.2. 遮へい性能における点検方法

建物・構築物の遮へい性能への地震の影響については、耐震性能の鉄筋コンクリート構造と同様の点検を実施した。点検の流れについても耐震性能の鉄筋コンクリート構造と同様である。

なお、遮へい壁を対象に点検を実施した。

#### 4.1.3. 耐漏えい性能（堰その他の設備）における点検方法

建物・構築物の耐漏えい性能（堰その他の設備）への地震の影響については、鉄筋コンクリート構造と同様の点検を実施した。点検の流れを図-4.1.7に示す。なお、堰その他の設備を対象に点検を実施した。

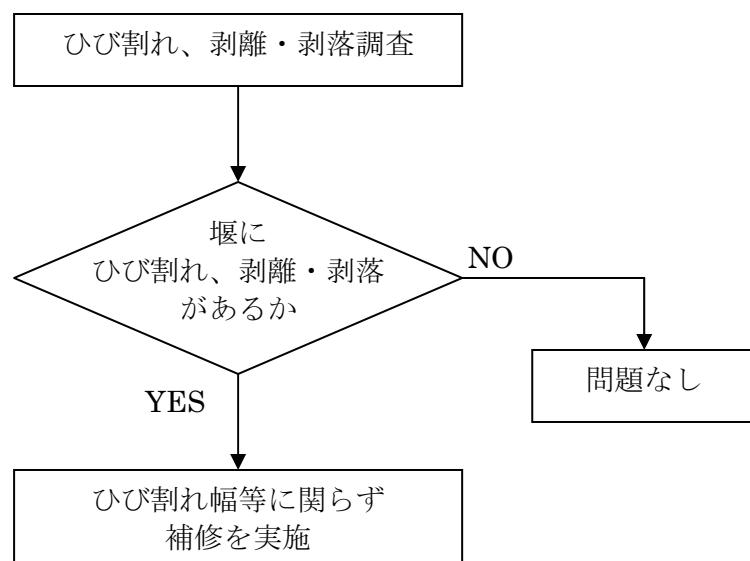


図-4.1.7 耐漏えい性能（堰その他の設備）の点検の流れ

#### 4.2. 力量管理

目視点検に従事する点検実施者（東京電力および協力企業）の力量管理については、以下の項目を確認した。

- ・JIS Z 2305「非破壊試験－技術者の資格及び認証」に規定の非破壊試験員に要求される近方視力の確認が行われていること。
- ・建物・構築物に関する業務経験等、適切な力量を有する者が配置されていること。
- ・地震によって影響を受け破損しやすい箇所等については、必要に応じ設計的な観点から意見を求めることが可能な体制を整えていること。

### 4.3. 点検結果

「柏崎刈羽原子力発電所3号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価計画書（建物・構築物編）」に基づき、ひび割れ等の点検を壁、柱、梁等について実施した。主要な性能に対する部位の点検結果を以下に示す。

#### 4.3.1. 原子炉建屋の点検結果

##### (1) 耐震性能

###### a) 耐震壁

耐震壁において、点検により確認された本地震によって発生したことが否定できないひび割れを表-4.3.1に示す。また、ひび割れ調査図を添付資料1に示す。点検の結果、耐震壁においては、ひび割れの発生は確認されたが剥離・剥落は生じておらず、ひび割れ幅についてもすべて評価基準値を下回っていることが確認された。

また、地震応答解析に上記耐震壁に加えて考慮した補助壁（設計時には耐震要素として考慮していなかった壁）において、点検により確認された本地震によって発生したことが否定できないひび割れを表-4.3.2に示す。点検の結果、補助壁においては、ひび割れの発生は確認されたが剥離・剥落は生じておらず、ひび割れ幅についてもすべて評価基準値を下回っていることが確認された。

以上のことから、点検の結果、耐震壁には異常が認められないと判断した。

なお、耐震壁において今回の点検により確認された、本地震によって発生したことが否定できないひび割れについては、今後適切な補修を行う計画とされている。

b) 屋根トラス

屋根トラスの点検による確認状況を表-4.3.3に示す。

点検の結果、屋根トラスにおいては、部材の変形・座屈・破断、溶接接合部のきれつ・破断およびボルト接合部のボルト破断・緩みは確認されず、地震による影響がないことが確認された。

以上のことから、点検の結果、屋根トラスには異常が認められないと判断した。

c) その他の構造部位

点検の結果、柱、梁などのその他の構造部位については、本地震によって発生したことが否定できないひび割れの発生（最大ひび割れ幅 0.25 mm）が確認されたが、剥離・剥落は生じておらず、ひび割れ幅についてもすべて評価基準値を下回っていることが確認された。

以上のことから、点検の結果、柱、梁などのその他の構造部位には異常が認められないと判断した。

なお、柱、梁などのその他の構造部位において今回の点検により確認された、本地震によって発生したことが否定できないひび割れについては、今後適切な補修を行う計画としている。

表-4.3.1 3号機 原子炉建屋 耐震壁のひび割れ状況（その1）

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
B5F	R1～2-RH	1,300	0.1	1.2	1.0
	R2-RG～H	1,300	0.25	4.0	
	R3-RH～J	900	0.1	1.2	
	R3-RH～J	900	0.1	5.2	
	R3～4-RC	500	0.1	3.0	
	R3～4-RC	500	0.1	4.5	
	R3～4-RC	500	0.1	2.0	
	R3～4-RC	500	0.1	1.8	
	R3～4-RC	500	0.15	1.5	
	R3～4-RC	500	0.1	2.0	
	R4-RA～B	900	0.1	2.4	
	R4-RA～B	900	0.15	2.3	
	R4-RH～J	900	0.1	2.0	
	R4-RH～J	900	0.2	1.2	
	R4-RH～J	900	0.1	3.5	
	R4-RH～J	900	0.1	4.5	
	R4-RH～J	900	0.15	3.0	
	R4-RH～J	900	0.1	2.4	
	R4-RH～J	900	0.1	4.0	
	R4-RH～J	900	0.1	2.7	
	R5-RA～B	900	0.15	3.0	
	R5-RH～J	900	0.1	3.0	
	R5-RH～J	900	0.1	1.8	
	R5-RH～J	900	0.1	3.0	
	R6-RH～J	900	0.1	2.5	
	R6-RH～J	900	0.1	2.4	
	R6-RH～J	900	0.1	2.5	
	R6-RH～J	900	0.1	3.0	
	R6～7-RC	500	0.15	3.0	
	R7-RH～J	900	0.1	0.3	
	R7-RH～J	900	0.1	1.5	
	R7-RH～J	900	0.1	3.3	
	R7-RH～J	900	0.2	1.5	
	R7-RH～J	900	0.1	3.2	
B2F	R2-RC～D	1,050	0.25	3.0	1.0
	R2-RC～D	1,050	0.25	2.0	
B1F	R4～5-RJ	900	0.2	0.3	
	R5～6-RJ	900	0.25	0.3	
	R8-RF～G	1,050	0.2	1.5	

表-4.3.1 3号機 原子炉建屋 耐震壁のひび割れ状況（その2）

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
B1F	R9～RA～B	900	0.3	1.7	
1F	R5～6～RH	800	0.1	3.8	1.0
	R9～RH～J	750	0.2	1.1	
2F	R1～2～RA	500	0.15	2.0	1.0
	R1～2～RA	500	0.15	2.3	
	R1～2～RA	500	0.1	0.5	
	R1～2～RA	500	0.1	2.0	
	R1～2～RA	500	0.2	3.0	
	R1～2～RA	500	0.15	1.5	
	R1～2～RA	500	0.2	2.3	
	R1～2～RA	500	0.15	1.5	
	R1～2～RA	500	0.1	1.5	
	R1～2～RA	500	0.1	1.5	
	R1～2～RA	500	0.15	0.5	
	R1～2～RA	500	0.15	1.5	
	R1～2～RA	500	0.2	1.0	
	R1～2～RA	500	0.15	1.0	
	R2～RA～B	800	0.3	1.2	
	R2～RA～B	800	0.1	1.2	
	R2～RA～B	800	0.15	1.5	
	R2～RA～B	800	0.25	1.7	
	R2～RC～D	800	0.1	2.5	
	R2～3～RA	500	0.2	3.0	
	R2～3～RA	500	0.3	0.7	
	R2～3～RA	500	0.2	1.0	
	R2～3～RA	500	0.1	0.5	
	R2～3～RA	500	0.15	1.5	
	R3～4～RA	500	0.15	1.2	
	R4～5～RA	500	0.2	2.0	
	R7～8～RA	500	0.2	1.1	
	R8～9～RA	500	0.3	2.0	
	R8～9～RA	500	0.15	1.9	
	R8～9～RA	500	0.3	3.0	
	R8～9～RA	500	0.2	1.5	
	R8～9～RA	500	0.2	1.0	
	R8～9～RA	500	0.15	3.5	
	R8～9～RB	800	0.35	2.0	
	R8～9～RB	800	0.35	1.8	

表-4.3.1 3号機 原子炉建屋 耐震壁のひび割れ状況（その3）

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
3F	R2～RF～G	400	0.2	4.5	1.0
	R2～RF～G	400	0.2	2.0	
	R4～5～RB	400	0.2	1.5	
	R4～5～RB	400	0.2	0.8	
	R4～5～RB	400	0.2	0.7	
	R6～7～RH	400	0.3	1.0	
	R6～7～RH	400	0.3	2.0	
	R8～RB～C	400	0.1	0.8	
	R8～RB～C	400	0.2	3.0	

表-4.3.2 3号機 原子炉建屋 補助壁のひび割れ状況

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	本数	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
B5F	R5～6～RA～B	500	0.35	2.5	63	1.0
B4F	R8～9～RE	300	0.35	3.0	11	
B3F	R3～4～RH～J	400	0.2	1.3	17	
B2F	R6～RA～B	1,500	0.1	2.1	4	
B1F	R8～9～RD～E	300	0.4	1.5	21	
1F	R8～9～RA～B	500	0.45	1.2	11	
2F	R6～7～RE	300	0.3	4.0	11	

「各階における最大ひび割れ幅を記載」

表-4.3.3 3号機 原子炉建屋 屋根トラスの確認状況

対象	項目	発生の有無
部材	変形・座屈・破断	なし
溶接接合部	きれつ・破断	なし
ボルト接合部	ボルト破断・緩み	なし

## (2) 遮へい性能

### a) 遮へい壁

遮へい壁において、点検により確認された本地震によって発生したことが否定できないひび割れを表-4.3.4に示す。ここでは、各壁厚の遮へい壁における最大ひび割れ幅を整理した。

点検の結果、遮へい壁においては、ひび割れの発生は確認されたが剥離・剥落は生じておらず、ひび割れ幅についてもすべて評価基準値を下回っていることが確認された。

以上のことから、点検の結果、遮へい壁には異常が認められないと判断した。

なお、遮へい壁において今回の点検により確認された、本地震によって発生したことが否定できないひび割れについては、今後適切な補修を行う計画としている。

表-4.3.4 3号機 原子炉建屋 遮へい壁のひび割れ状況

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
B5F	R5～6～RA～B	500	0.35	2.5	1.0
	R7～RH～J	900	0.2	1.5	
	R2～RG～H	1,300	0.25	4.0	
B2F	R2～RC～D	1,050	0.25	3.0	
	R6～RA～B	1,500	0.1	2.1	
B1F	R8～9～RG	300	0.4	2.0	
	R8～9～RF～G	350	0.5	2.5	
	R6～7～RC	400	0.6	3.8	
	R6～RC～D	1000	0.2	1.6	
1F	R3～RJ	210	0.1	2.6	1.0
	R4～RJ	250	0.7	3.2	
	R8～9～RH～J	600	0.3	1.4	
	R9～RH～J	750	0.2	1.1	
	R5～6～RH	800	0.1	3.8	
2F	R3～4～RF	615	0.15	2.0	

「各壁厚における最大ひび割れ幅を記載」

### (3) 耐漏えい性能

#### a) 壁その他の設備

液体状の放射性物質の漏えい拡大を防止するために設置されている壁において、点検により確認されたひび割れを表-4.3.5に示す。

点検の結果、壁においては、ひび割れが確認されたが、いずれも軽微なものであることが確認された。また、剥離・剥落が生じていないことが確認された。

なお、壁において今回の点検により確認されたひび割れについては、今後適切な補修を行う計画としている。

表-4.3.5 3号機 原子炉建屋 壁その他の設備のひび割れ状況（その1）

階	場所	部位	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	本数
B5F	R2～3-R A	壁	0.1	0.2	1
	R2～3-R D～E	床	0.1	1.5	1
	R3～4-R C～D	床	0.1	0.9	1
	R4～5-R A	壁	0.1	0.2	2
	R5～6-R A～B	壁	0.1	28.6×2.55 <sup>※2</sup>	-
	R6～7-R A～B	壁	0.1	28.6×2.55 <sup>※2</sup>	-
	R6～7-R B～C	床	0.1	0.9	1
	R6～7-R C～D	床	0.1	2.6	1
	R7～8-R A～B	壁	0.1	28.6×2.65 <sup>※2</sup>	-
	R8～9-R B～C	床	0.1	1.2	1
	R9-R C～D	壁	0.1	0.2	1
	R9-R C～D	壁	0.1	0.2	1
B4F	R1～2-R A～B	壁	0.1	0.2	1
	R1～2-R H～J	壁	0.2	0.2	1
	R8～9-R A～B	壁	0.2	0.2	3
	R8～9-R F～G	床	0.1	5.3(4.8) <sup>※1</sup>	1
	R8～9-R F～G	床	0.1	1.1(0.5) <sup>※1</sup>	1
	R8～9-R F～G	床	0.1	1.3	1
B3F	R1～2-R A～B	壁	0.1	0.2	2
	R1～2-R H～J	壁	0.2	0.2	1
	R8～9-R D～E	床	0.1	1.7(1.4) <sup>※1</sup>	1
	R8～9-R D～E	床	0.1	0.5	1

「各箇所における最大ひび割れ幅・長さを記載」

※1：本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す〔( )は記録がある地震前の値〕

※2：近接した範囲に微小なひび割れが数本発生している場合〔範囲の幅、長さ〕を示す

表-4.3.5 3号機 原子炉建屋 壁その他の設備のひび割れ状況（その2）

階	場所	部位	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	本数
B2F	R1～2～RA～B	壁	0.1	0.2	7
	R1～2～RH～J	壁	0.1	$2.5 \times 0.2^{\text{※2}}$	-
	R1～2～RH～J	壁	0.1	0.2	3
	R8～9～RA～B	壁	0.1	0.2	2
	R8～9～RH～J	床	0.1	$1.7(1.6)^{\text{※1}}$	1
	R8～9～RH～J	壁	0.1	0.2	4
	R8～9～RH～J	壁	0.1	$4.6 \times 0.2^{\text{※2}}$	-
	R8～9～RH～J	壁	0.1	0.2	1
	R8～9～RH～J	床	0.1	1.9	1
	R8～9～RJ	壁	0.1	0.2	6

「各箇所における最大ひび割れ幅・長さを記載」

※1：本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す [ ( ) は記録がある地震前の値 ]

※2：近接した範囲に微小なひび割れが数本発生している場合 [ 範囲の幅、長さ ] を示す

#### 4.3.2. タービン建屋の点検結果

##### (1) 耐震性能

###### a) 耐震壁

耐震壁において、点検により確認された本地震によって発生したことが否定できないひび割れを表-4.3.6に示す。また、ひび割れ調査図を添付資料2に示す。点検の結果、耐震壁においては、ひび割れの発生は確認されたが剥離・剥落は生じておらず、ひび割れ幅についても全て評価基準値を下回っていることが確認された。

また、地震応答解析に上記耐震壁に加えて考慮した補助壁（設計時には耐震要素として考慮していなかった壁）において、点検により確認された本地震によって発生したことが否定できないひび割れを表-4.3.7に示す。点検の結果、補助壁においては、ひび割れの発生は確認されたが剥離・剥落は生じておらず、ひび割れ幅についても全て評価基準値を下回っていることが確認された。

以上のことから、点検の結果、耐震壁には異常が認められないと判断した。

なお、耐震壁において今回の点検により確認された、本地震によって発生したことが否定できないひび割れについては、今後適切な補修を行う計画としている。

###### b) その他の構造部位

点検の結果、柱、梁などのその他の構造部位については、本地震によって発生したことが否定できないひび割れの発生（最大ひび割れ幅 0.35 mm）が確認されたが、剥離・剥落は生じておらず、ひび割れ幅についてもすべて評価基準値を下回っていることが確認された。

以上のことから、点検の結果、柱、梁などのその他の構造部位には異常が認められないと判断した。

なお、柱、梁などのその他の構造部位において今回の点検により確認された、本地震によって発生したことが否定できないひび割れについては、今後適切な補修を行う計画としている。

表-4.3.6 3号機 タービン建屋 耐震壁のひび割れ状況（その1）

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
B3F	T1～2-TD	1,000	0.1	1.5	1.0
	T2-TC～D	800	0.1	3.1	
	T2-TD～E	800	0.1	2.6	
	T2-TG～H	900	0.15	1.8	
	T2-TG～H	900	0.15	1.4	
	T2～3-TC	800	0.4	2.4	
	T2～3-TC	800	0.2	3.0	
	T2～3-TD	1,000	0.1	2.5	
	T2～3-TD	1,000	0.3	4.0	
	T2～3-TD	1,000	0.3	5.4	
	T2～3-TD	1,000	0.1	1.3	
	T2～3-TD	1,000	0.1	2.0	
	T2～3-TD	1,000	0.3	4.0	
	T2～3-TD	1,000	0.1	2.5	
	T2～3-TD	1,000	0.1	2.3	
	T2～3-TD	1,000	0.1	2.2	
	T2～3-TD	1,000	0.1	1.5	
	T2～3-TF	1,000	0.2	4.0	
	T2～3-TF	1,000	0.1	2.0	
	T2～3-TG	800	0.2	4.0	
	T2～3-TG	800	0.3	4.0	
	T2～4-TD	1,000	0.1	4.5	
	T3-TC～D	1,000	0.2	4.0	
	T3-TC～D	1,000	0.2	3.5	
	T3～4-TD	1,000	0.1	1.4	
	T3～4-TH	800	0.1	1.5	
	T4-TB～C	1,200	0.1	1.8	
	T4～5-TH	800	0.2	1.2	
	T4～5-TH	800	0.1	1.0	
	T6～7-TB	1,000	0.1	2.0	
	T6～7-TB	1,000	0.1	2.5	
	T6～7-TB	1,000	0.1	2.0	
	T7-TG～H	1,700	0.1	1.8	

■ : 機能維持範囲を示す

※1 : 本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す [( )は記録がある地震前の値]

※2 : 近接した範囲に微小なひび割れが数本発生している場合 [範囲の幅, 長さ] を示す

表-4.3.6 3号機 タービン建屋 耐震壁のひび割れ状況（その2）

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
B3F	T7-TG~H	1,700	0.2	1.0	1.0
	T8-TF~G	1,100	0.1	1.5	
	T8~9-TD	1,000	0.25	3.2	
	T8~9-TD	1,000	0.15	0.6	
	T8~9-TF	1,000	0.1	1.7	
	T8~9-TF	1,000	0.1	0.8	
	T8~9-TG	900	0.15	0.5	
	T9-TC~D	900	0.1	2.0	
	T9-TC~D	900	0.2	3.0	
	T9-TC~D	900	0.15	3.2	
	T9-TC~D	900	0.15	1.5	
	T9-TC~D	900	0.1	2.4	
	T10-TB~C	600	0.3	3.0	
	T10-TB~C	600	0.3	2.0	
	T10-TB~C	600	0.15	1.1	
	T10-TB~C	600	0.35	1.5	
	T10-TB~C	600	0.2	4.2	
	T10-TB~C	600	0.2	3.0	
	T10-TB~C	600	0.2	2.7	
	T10-TB~C	600	0.2	3.0	
	T10-TB~C	600	0.1	1.7	
	T10-TC~D	600	0.2	1.0	
	T10-TC~D	600	0.15	1.8	
	T10-TC~D	600	0.15	0.6	
	T10-TC~D	600	0.2	2.9	
	T10-TC~D	600	0.2	1.5	
	T10-TD~E	600	0.3	2.9	
	T10-TG~H	600	0.1	2.0	
	T10-TH~J	600	0.1	1.2	
	T10-TH~J	600	0.1	1.2	
	T11-TC~D	1,550	0.1	1.3	
	T11-TH~J	1,550	0.1	4.0	
	T11-TH~J	1,550	0.1	0.8	

■ : 機能維持範囲を示す

※1 : 本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す [( )は記録がある地震前の値]

※2 : 近接した範囲に微小なひび割れが数本発生している場合 [範囲の幅, 長さ] を示す

表-4.3.6 3号機 タービン建屋 耐震壁のひび割れ状況（その3）

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
B2F	T2～3-TD	700	0.35	1.9	1.0
	T2～3-TD	700	0.3	1.0	
	T2～3-TD	700	0.45	1.7	
	T2～3-TD	700	0.5	2.2	
	T2～3-TD	700	0.1	0.9	
	T2～3-TD	700	0.1	1.8	
	T2～3-TD	700	0.1	1.6	
	T2～3-TD	700	0.3	3.5	
	T2～3-TF	700	0.3	1.4	
	T2～3-TF	700	0.3	3.5	
	T2～3-TF	700	0.25	0.8	
	T2～3-TF	700	0.3	0.4	
	T2～3-TF	700	0.45	3.0	
	T2～3-TF	700	0.3	1.3	
	T2～3-TH	700	0.15	1.5	
	T3～4-TJ	1,200	0.2	2.8	
	T3～4-TJ	1,200	0.2	2.0	
	T3～4-TJ	1,200	0.1	1.4	
	T5-TG～H	1,300	0.15	1.6	
	T5～6-TA	1,200	0.1	1.0	
	T5～6-TA	1,200	0.1	1.1	
	T5～6-TH	450	0.1	1.3	
	T5～6-TH	450	0.1	2.2	
	T5～6-TH	450	0.2	1.9	
	T5～6-TJ	1,200	0.3	2.9	
	T6～7-TB	1,000	0.1	1.4	
	T6～7-TB	1,000	0.1	0.5	
	T6～7-TH	450	0.3	2.2	
	T6～7-TH	450	0.1	0.5	
	T6～7-TH	450	0.4	2.2	
	T6～7-TH	450	0.1	0.5	
	T6～7-TH	450	0.2	2.1	
	T6～7-TH	450	0.1	0.4	

■ : 機能維持範囲を示す

※1 : 本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す [( )は記録がある地震前の値]

※2 : 近接した範囲に微小なひび割れが数本発生している場合 [範囲の幅, 長さ] を示す

表-4.3.6 3号機 タービン建屋 耐震壁のひび割れ状況（その4）

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
B2F	T6～7-TH	450	0.1	0.5	1.0
	T6～7-TH	450	0.1	1.8	
	T6～7-TH	450	0.2	1.7	
	T6～7-TH	450	0.15	0.5	
	T6～7-TH	450	0.1	0.7	
	T6～7-TH	450	0.1	2.6	
	T7-TC～D	700	0.15	1.3	
	T7-TC～D	700	0.2	1.5	
	T7-TC～D	700	0.1	0.7	
	T7-TC～D	700	0.15	1.2	
	T8-TC～D	900	0.1	3.0	
	T8-TC～D	900	0.1	0.4	
	T8-TC～D	900	0.1	0.7	
	T8-TC～D	900	0.3	1.0	
	T8-TC～D	900	0.2	1.7	
	T8-TC～D	900	0.1	0.5	
	T8-TC～D	900	0.15	1.2	
	T8-TC～D	900	0.15	1.7	
	T8-TF～G	900	0.3	1.3	
	T8-TF～G	900	0.2	1.4	
	T8-TG～H	1,200	0.4	2.5	
	T8～9-TB	1,200	0.15	3.5	
	T8～9-TG	900	0.25	1.8	
	T9-TC～D	1,000	0.1	1.7	
	T9-TE～F	1,000	0.1	1.9	
	T9-TF～G	1,000	0.2	2.0	
	T9～10-TB	1,200	0.2	2.0	
	T10-TB～C	400	0.15	4.0	
	T10-TB～C	400	0.2	3.0	
	T10-TB～C	400	0.3	4.2	
	T10-TC～D	400	0.15	1.7	
	T10-TC～D	400	0.15	2.0	
	T10-TC～D	400	0.15	1.7	

■ : 機能維持範囲を示す

※1 : 本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す [( )は記録がある地震前の値]

※2 : 近接した範囲に微小なひび割れが数本発生している場合 [範囲の幅, 長さ] を示す

表-4.3.6 3号機 タービン建屋 耐震壁のひび割れ状況（その5）

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
B2F	T10-TC～D	400	0.3	3.0	1.0
	T10-TC～D	400	0.2	1.2	
	T10-TC～D	400	0.1	1.2	
	T10-TD～E	400	0.15	1.2	
	T10-TD～E	400	0.15	1.0	
	T10-TG～H	400	0.25	1.5×1.5 <sup>※2</sup>	
	T10-TG～H	400	0.15	1.5	
	T10-TG～H	400	0.15	1.0	
	T10-TG～H	400	0.1	1.5	
	T10-TG～H	400	0.3	3.0	
B1F	T1～2-TJ	1,000	0.15	3.5	1.0
	T2-TB～C	500	0.1	1.7	
	T2-TF～G	500	0.1	3.2	
	T2-TF～G	500	0.1	1.1	
	T2-TG～H	400	0.15	2.4	
	T2～3-TD	400	0.15	1.5	
	T2～3-TD	400	0.1	1.9	
	T2～3-TD	400	0.15	1.2	
	T2～3-TD	400	0.2	2.5	
	T2～3-TD	400	0.1	1.9	
	T2～3-TF	400	0.2	4.0	
	T2～3-TG	400	0.1	1.6	
	T2～3-TG	400	0.1	2.8	
	T2～3-TG	400	0.1	1.2	
	T2～3-TG	400	0.2	2.5	
	T2～3-TH	400	0.1	2.0	
	T2～3-TH	400	0.1	3.5	
	T2～3-TH	400	0.1	2.8	
	T3-TG～H	1,300	0.1	1.8	
	T3～4-TF	1,300	0.1	2.8	
	T3～4-TG	1,300	0.25	5.0	
	T3～4-TG	1,300	0.1	6.0	

■ : 機能維持範囲を示す

※1 : 本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す [( )は記録がある地震前の値]

※2 : 近接した範囲に微小なひび割れが数本発生している場合 [範囲の幅, 長さ] を示す

表-4.3.6 3号機 タービン建屋 耐震壁のひび割れ状況（その6）

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
B1F	T3～4-TG	1,300	0.1	7.5	1.0
	T3～4-TH	400	0.1	3.0	
	T3～4-TH	400	0.2	2.2	
	T3～4-TH	400	0.2	3.8	
	T4～5-TH	400	0.2	2.0	
	T4～5-TH	400	0.2	1.0	
	T4～5-TH	400	0.15	2.9	
	T5-TC～D	600	0.1	2.3	
	T5-TC～D	600	0.1	2.3	
	T5～6-TB	1,000	0.1	1.0	
	T5～6-TJ	1,000	0.1	1.5	
	T6-TC～D	600	0.2	3.8	
	T6-TC～D	600	0.2	3.9	
	T6～7-TA	1,000	0.2	1.5	
	T6～7-TH	400	0.1	3.5	
	T6～7-TH	400	0.1	3.5	
	T7～8-TG	400	0.1	1.3	
	T7～8-TG	400	0.3	2.5	
	T7～8-TG	400	0.25	0.7	
	T7～8-TG	400	0.2	1.6	
	T8～9-TB	1,000	0.2	2.0	
	T8～9-TH	1,200	0.1	3.0	
	T8～9-TH	1,200	0.15	3.2	
	T9-TG～H	1,200	0.2	2.7	
	T9～10-TJ	1,000	0.1	1.3	
	T10-TB～C	400	0.2	3.5	
	T10-TB～C	400	0.55	2.9	
	T10-TB～C	400	0.35	1.5	
	T10-TB～C	400	0.25	2.5	
	T10-TC～D	400	0.1	1.2	
	T10-TC～D	400	0.15	1.0	
1F	T1-TB～C	400	0.1	2.5	
	T1-TC～D	400	0.1	1.5	

■ : 機能維持範囲を示す

※1 : 本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す [( )は記録がある地震前の値]

※2 : 近接した範囲に微小なひび割れが数本発生している場合 [範囲の幅, 長さ] を示す

表-4.3.6 3号機 タービン建屋 耐震壁のひび割れ状況（その7）

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
1F	T1-TD~E	400	0.1	2.0	1.0
	T1-TE~F	400	0.1	0.6	
	T1-TF~G	400	0.2	4.0	
	T1-TH~J	400	0.1	1.4	
	T1-TH~J	400	0.2	2.5	
	T1~2-TH	400	0.2	0.6	
	T1~2-TH	400	0.3	1.3	
	T1~2-TH	400	0.2	1.5	
	T1~2-TH	400	0.35	5.0	
	T1~2-TH	400	0.2	2.0	
	T1~2-TJ	400	0.1	3.2	
	T1~2-TJ	400	0.2	3.0	
	T2-TB~C	1,600	0.1	2.5	
	T2~3-TB	600	0.1	2.0	
	T2~3-TB	600	0.15	0.7	
	T2~3-TB	600	0.2	1.5	
	T2~3-TH	400	0.2	3.0	
	T2~3-TH	400	0.2	3.0	
	T2~3-TH	400	0.3	3.0	
	T2~3-TH	400	0.2	4.0	
	T2~3-TH	400	0.25	3.0	
	T2~3-TJ	400	0.2	2.6	
	T2~3-TJ	400	0.1	1.4	
	T2~3-TJ	400	0.15	2.8	
	T3-TA~B	600	0.1	2.5	
	T3-TA~B	600	0.1	1.8	
	T3-TH~J	800	0.1	2.3	
	T3-TH~J	800	0.1	2.6	
	T3~4-TA	400	0.15	2.0	
	T3~4-TH	400	0.2	2.5	
	T3~4-TH	400	0.2	2.5	
	T3~4-TJ	400	0.35	2.0	
	T3~4-TJ	400	0.3	4.2	

■ : 機能維持範囲を示す

※1 : 本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す [( )は記録がある地震前の値]

※2 : 近接した範囲に微小なひび割れが数本発生している場合 [範囲の幅, 長さ] を示す

表-4.3.6 3号機 タービン建屋 耐震壁のひび割れ状況（その8）

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
1F	T3～4-TJ	400	0.2	4.0	1.0
	T3～4-TJ	400	0.1	3.5	
	T3～4-TJ	400	0.1	2.0	
	T3～4-TJ	400	0.15	3.5	
	T3～4-TJ	400	0.15	1.3	
	T3～4-TJ	400	0.2	3.0	
	T3～4-TJ	400	0.2	3.0	
	T3～4-TJ	400	0.1	3.0	
	T3～4-TJ	400	0.15	2.8	
	T4～TH～J	800	0.1	3.0	
	T4～TH～J	800	0.15	3.0	
	T4～5-TH	500	0.3	3.2	
	T4～5-TH	500	0.1	1.2	
	T4～5-TH	500	0.3	1.2	
	T4～5-TH	500	0.2	1.7	
	T4～5-TJ	400	0.1	2.7	
	T4～5-TJ	400	0.1	2.0	
	T4～5-TJ	400	0.1	3.1	
	T4～5-TJ	400	0.3	3.8	
	T4～5-TJ	400	0.2	3.7	
	T4～5-TJ	400	0.2	4.0	
	T4～5-TJ	400	0.15	2.0	
	T4～5-TJ	400	0.25	4.0	
	T4～5-TJ	400	0.15	3.0	
	T4～5-TJ	400	0.2	3.5	
	T4～5-TJ	400	0.1	3.0	
	T4～5-TJ	400	0.15	1.6	
	T4～5-TJ	400	0.15	3.0	
	T4～5-TJ	400	0.1	1.3	
	T4～5-TJ	400	0.15	2.8	
	T4～5-TJ	400	0.15	1.5	
	T5-TH～J	800	0.1	1.5	
	T5-TH～J	800	0.1	2.1	

■ : 機能維持範囲を示す

※1：本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す〔( )は記録がある地震前の値〕

※2：近接した範囲に微小なひび割れが数本発生している場合〔範囲の幅、長さ〕を示す

表-4.3.6 3号機 タービン建屋 耐震壁のひび割れ状況（その9）

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
1F	T5-TH~J	800	0.1	2.4	1.0
	T5-TH~J	800	0.1	2.0	
	T5-TH~J	800	0.25	2.0	
	T5~6-TJ	400	0.15	2.0	
	T5~6-TJ	400	0.3	4.0	
	T5~6-TJ	400	0.15	3.0	
	T5~6-TJ	400	0.3	3.0	
	T5~6-TJ	400	0.3	3.0	
	T5~6-TJ	400	0.2	3.0	
	T6~7-TH	500	0.1	2.5	
	T6~7-TJ	400	0.15	2.5	
	T6~7-TJ	400	0.15	2.0	
	T6~7-TJ	400	0.2	2.0	
	T6~8-TJ	400	0.2	3.0	
	T7~8-TB	600	0.2	1.7	
	T7~8-TB	600	0.3	1.2	
	T7~8-TJ	400	0.2	1.5×1.5 <sup>※2</sup>	
	T7~8-TJ	400	0.1	3.0	
	T8-TH~J	800	0.1	8.0×2.0 <sup>※2</sup>	
	T8~9-TB	600	0.2	1.2	
	T8~9-TJ	400	0.35(0.5) <sup>※1</sup>	3.0(1.6) <sup>※1</sup>	
	T8~9-TJ	400	0.2	2.2	
	T8~9-TJ	400	0.1	2.0	
	T8~9-TJ	400	0.2	3.0	
	T8~9-TJ	400	0.3	3.0	
	T8~9-TJ	400	0.3	2.6	
	T8~9-TJ	400	0.15	1.8	
	T8~9-TJ	400	0.1	3.0	
	T8~9-TJ	400	0.2	3.0	
	T9-TG~H	1,600	0.15	1.5	
	T9~10-TB	600	0.1	1.0	
	T9~10-TJ	400	0.1	1.0	
	T9~10-TJ	400	0.3	2.3	

 : 機能維持範囲を示す

※1：本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す〔( )は記録がある地震前の値〕

※2：近接した範囲に微小なひび割れが数本発生している場合〔範囲の幅、長さ〕を示す

表-4.3.6 3号機 タービン建屋 耐震壁のひび割れ状況（その10）

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
1F	T9～10-TJ	400	0.15	1.7	1.0
	T9～10-TJ	400	0.3	3.0	
	T9～10-TJ	400	0.2	3.0	
	T9～10-TJ	400	0.2	4.0	
	T9～10-TJ	400	0.35	2.0	
	T9～10-TJ	400	0.35	2.0	
	T9～10-TJ	400	0.1	2.0	
	T9～10-TJ	400	0.2	2.0	
	T9～10-TJ	400	0.1	2.7	
	T9～10-TJ	400	0.2	3.0	
	T9～10-TJ	400	0.1	3.0	
	T10-TB～C	400	0.2	6.0	
	T10-TB～C	400	0.3	5.0	
	T10-TC～D	400	0.15	2.0	
	T10-TC～D	400	0.3	3.5	
	T10-TD～E	400	0.25	2.5	
	T10-TF～G	400	0.1	2.5	
	T10-TF～G	400	0.25	3.0	
	T10-TF～G	400	0.15	2.5	
	T10-TG～H	400	0.35	1.5	
	T10-TG～H	400	0.15	2.0	
	T10-TG～H	400	0.3	2.7	
	T10-TG～H	400	0.1	1.5	
	T10-TG～H	400	0.1	1.2	
	T10-TG～H	400	0.2	4.0	
	T10-TH～J	400	0.3	2.0	
	T10-TH～J	400	0.1	1.9	
	T10-TH～J	400	0.2	1.2	

■ : 機能維持範囲を示す

※1：本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す [（ ）は記録がある地震前の値]

※2：近接した範囲に微小なひび割れが数本発生している場合 [範囲の幅、長さ] を示す

表-4.3.7 3号機 タービン建屋 補助壁のひび割れ状況

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	本数	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
B3F	T3～4-TC～D	700	0.2	4.3	5	1.0
B2F	T3～4-TG～H	600	0.1	2.0	1	

「各階における最大ひび割れ幅を記載」

## (2) 遮へい性能

### a) 遮へい壁

遮へい壁において、点検により確認された本地震によって発生したことが否定できないひび割れを表-4.3.8に示す。ここでは、各壁厚の遮へい壁における最大ひび割れ幅を整理した。

点検の結果、遮へい壁においては、ひび割れの発生は確認されたが剥離・剥落は生じておらず、ひび割れ幅についてもすべて評価基準値を下回っていることが確認された。

以上のことから、点検の結果、遮へい壁には異常が認められないと判断した。

なお、遮へい壁において今回の点検により確認された、本地震によって発生したことが否定できないひび割れについては、今後適切な補修を行う計画としている。

表-4.3.8 3号機 タービン建屋 遮へい壁のひび割れ状況

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
B3F	T10～11-TH～J	300	0.35	1.7	1.0
	T10-TB～C	600	0.35	1.5	
	T2～3-TG	800	0.3	4.0	
	T2～3-TD	1,000	0.3	4.0	
	T8-TF～G	1,100	0.1	1.5	
	T7-TG～H	1,700	0.2	1.0	
B2F	T6～7-TH	450	0.4	2.2	1.0
	T2～3-TG～H	500	0.45	1.6	
	T2～3-TF	700	0.45	3.0	
	T8-TF～G	900	0.3	1.3	
	T8-TG～H	1,200	0.4	2.5	
B1F	T10-TB～C	400	0.55	2.9	1.0
	T3～4-TG	1,300	0.25	5.0	
	T4～5-TA～B	1,500	0.1	1.9	

「各壁厚における最大ひび割れ幅を記載」

### (3) 耐漏えい性能

#### a) 壁その他の設備

液体状の放射性物質の漏えい拡大を防止するために設置されている堰において、点検により確認されたひび割れを表-4.3.9に示す。

点検の結果、堰においては、ひび割れが確認されたが、いずれも軽微なものであることが確認された。また、剥離・剥落が生じていないことが確認された。

なお、堰において今回の点検により確認されたひび割れについては、今後適切な補修を行う計画としている。

表-4.3.9 3号機 タービン建屋 壁その他の設備のひび割れ状況（その1）

階	場所	部位	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	本数
B3F	T1-TC～D	壁	0.1	0.2	1
	T1～2-TB	壁	0.1	0.2	1
	T1～2-TB～D	床	0.1	2.2	1
	T1～2-TC～D	床	0.1	1.7	2
	T1～2-TC～D	床	0.1	0.7	1
	T1～2-TC～D	床	0.1	2.9	1
	T1～2-TC～D	床	0.1	1.0	1
	T1～2-TD～E	床	0.1	1.2	1
	T1～2-TD～E	床	0.1	1.3	1
	T1～2-TG～H	床	0.1	0.9	1
	T2-TD～F	床	0.1	9.7(9.2) <sup>※1</sup>	1
	T2～3-TB～C	床	0.1	2.3	2
	T2～3-TB～C	床	0.1	2.2	1
	T2～3-TC～D	床	0.1	5.6	2
	T2～3-TH～J	床	0.1	1.3	1
	T3～4-TA～B	床	0.1	0.9	1
	T3～4-TA～B	床	0.1	1.3	1
	T3～4-TB～C	床	0.1	3.2(0.6) <sup>※1</sup>	1
	T3～4-TB～C	床	0.1	2.9(0.7) <sup>※1</sup>	1
	T3～4-TB～C	床	0.1	0.9	1
	T3～4-TB～C	床	0.1	4.8	1

「各箇所における最大ひび割れ幅・長さを記載」

※1：本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す〔( )は記録がある地震前の値〕

※2：近接した範囲に微小なひび割れが数本発生している場合の「範囲の幅、長さまたは面積」を示す

表-4.3.9 3号機 タービン建屋 壁その他の設備のひび割れ状況（その2）

階	場所	部位	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	本数
B3F	T3～4-TB～C	床	0.1	2.9	2
	T3～4-TC～D	床	0.1	2.6×5.1 <sup>※2</sup>	-
	T3～4-TC～E	床	0.1	3.2	1
	T3～4-TD～E	床	0.1	4.0	1
	T3～4-TD～F	床	0.1	2.4×3.3 <sup>※2</sup>	-
	T3～4-TE～F	床	0.1	0.9	4
	T3～4-TF～G	床	0.1	3.0	1
	T3～4-TF～G	床	0.1	3.9	1
	T3～4-TH～J	床	0.1	0.9(0.6) <sup>※1</sup>	1
	T3～4-TH～J	床	0.1	3.4	1
	T3～4-TH～J	床	0.1	0.5	2
	T3～4-TH～J	床	0.1	0.6	1
	T3～4-TH～J	床	0.1	1.1	2
	T3～4-TH～J	床	0.1	1.2	1
	T3～6-TG～H	床	0.1	1.8	5
	T4～5-TA～B	床	0.1	1.9	1
	T4～5-TC～D	床	0.1	0.8	1
	T4～5-TC～D	床	0.1	0.9	3
	T4～5-TC～D	床	0.1	0.8	1
	T4～5-TC～D	床	0.1	0.6	1
	T4～5-TD～E	床	0.1	2.3	1
	T4～5-TD～E	床	0.1	3.5	1
	T4～5-TE～F	床	0.1	0.8	1
	T4～5-TF～G	床	0.1	0.6	2
	T4～5-TF～G	床	0.1	1.0	2
	T4～5-TF～G	床	0.1	1.2	1
	T4～5-TF～G	床	0.1	1.3	1
	T4～5-TF～G	床	0.1	3.0	1
	T4～5-TH～J	床	0.1	0.9	2
	T4～5-TH～J	床	0.1	6.2(4.6) <sup>※1</sup>	1
	T4～5-TH～J	床	0.1	3.1	1
	T4～5-TJ	壁	0.1	0.2	1
	T4～6-TB～D	床	0.1	177.3 <sup>※2</sup>	m <sup>2</sup>
	T5-TF～G	床	0.1	0.9	1
	T5～6-TA～B	壁	0.1	0.5×0.2 <sup>※2</sup>	-

「各箇所における最大ひび割れ幅・長さを記載」

※1：本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す [ ( )は記録がある地震前の値]

※2：近接した範囲に微小なひび割れが数本発生している場合の「範囲の幅、長さまたは面積」  
を示す

表-4.3.9 3号機 タービン建屋 壁その他の設備のひび割れ状況（その3）

階	場所	部位	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	本数
B3F	T5～6-TC～D	床	0.1	0.8	1
	T5～6-TC～D	床	0.1	0.7	1
	T5～6-TC～E	床	0.1	13.2 <sup>※2</sup>	m <sup>2</sup>
	T5～6-TD～E	床	0.1	2.4	1
	T5～6-TD～E	床	0.1	1.5	2
	T5～6-TD～E	床	0.1	1.5	2
	T5～6-TD～E	床	0.1	1.1	1
	T5～6-TE～F	床	0.1	1.9	2
	T5～6-TE～F	床	0.1	1.3	7
	T5～6-TE～F	床	0.1	3.3	1
	T5～6-TF～G	床	0.1	2.3	1
	T5～6-TF～G	床	0.1	1.0	1
	T5～6-TF～G	床	0.1	1.2	2
	T5～6-TF～G	床	0.1	1.1	1
	T5～6-TH～J	床	0.1	2.1	2
	T5～6-TH～J	床	0.1	3.1	1
	T5～6-TH～J	床	0.1	2.8	1
	T5～6-TH～J	床	0.1	0.5	1
	T5～7-TB～D	床	0.1	218.7 <sup>※2</sup>	m <sup>2</sup>
	T5～7-TD～E	床	0.1	2.2	1
	T6～7-TA	壁	0.1	0.2	7
	T6～7-TC～D	床	0.1	0.9	1
	T6～7-TD～E	床	0.1	4.5	2
	T6～7-TD～E	床	0.1	0.6	2
	T6～7-TD～E	床	0.1	1.9	1
	T6～7-TD～E	床	0.1	0.8	6
	T6～7-TD～F	床	0.1	4.8×5.8 <sup>※2</sup>	—
	T6～7-TE～F	床	0.1	1.6	1
	T6～7-TE～F	床	0.1	4.3	1
	T6～7-TE～F	床	0.1	2.0	3
	T6～7-TE～F	床	0.1	3.0	1
	T6～7-TE～G	床	0.1	0.9	3
	T6～7-TE～G	床	0.1	4.7	1
	T6～7-TF～G	床	0.1	0.4	1
	T6～7-TF～G	床	0.1	2.2	1

「各箇所における最大ひび割れ幅・長さを記載」

※1：本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す [ ( )は記録がある地震前の値]

※2：近接した範囲に微小なひび割れが数本発生している場合の「範囲の幅、長さまたは面積」  
を示す

表-4.3.9 3号機 タービン建屋 壁その他の設備のひび割れ状況（その4）

階	場所	部位	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	本数
B3F	T6～7-TF～G	床	0.1	1.0	1
	T6～7-TF～G	床	0.1	1.2	2
	T6～7-TH～J	床	0.1	3.0	1
	T6～7-TH～J	床	0.1	1.3	3
	T6～7-TH～J	床	0.1	5.6	1
	T6～7-TH～J	床	0.1	2.0	1
	T6～7-TH～J	床	0.1	3.9	1
	T7-TA	壁	0.1	0.2	1
	T7～8-TB	壁	0.1	0.2	6
	T7～8-TB	壁	0.1	0.2	1
	T7～8-TB	壁	0.1	4.0	1
	T7～8-TC～D	床	0.1	1.3×2.1 <sup>※2</sup>	-
	T7～8-TC～D	床	0.1	0.9	1
	T7～8-TC～D	床	0.1	68.7 <sup>※2</sup>	m <sup>2</sup>
	T7～8-TD～E	床	0.1	1.9	1
	T7～8-TD～E	床	0.1	1.1	3
	T7～8-TD～E	床	0.1	1.0	3
	T7～8-TD～F	床	0.1	3.8×7.3 <sup>※2</sup>	-
	T7～8-TE～F	床	0.1	1.4	1
	T7～8-TE～F	床	0.1	6.1	1
	T7～8-TH～J	床	0.1	3.1	1
	T8～9-TB	壁	0.1	0.2	4
	T8～9-TB～C	床	0.1	1.2	1
	T8～9-TB～C	床	0.1	1.0	1
	T8～9-TD	床	0.1	0.5	1
	T8～9-TD～E	床	0.1	1.9	1
	T8～9-TD～E	床	0.1	2.7×6.8 <sup>※2</sup>	-
	T8～9-TD～E	床	0.1	0.6	3
	T8～9-TD～E	床	0.1	2.4	1
	T8～9-TD～E	床	0.1	0.8	4
	T8～9-TD～E	床	0.1	4.1	1
	T8～9-TD～E	床	0.1	0.8	1
	T8～9-TE～F	床	0.1	94.1 <sup>※2</sup>	m <sup>2</sup>
	T8～9-TG～H	床	0.1	1.4	1
	T8～9-TG～H	床	0.1	1.5	1
	T8～9-TG～H	床	0.1	1.2	2

「各箇所における最大ひび割れ幅・長さを記載」

※1：本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す [ ( )は記録がある地震前の値]

※2：近接した範囲に微小なひび割れが数本発生している場合の「範囲の幅、長さまたは面積」を示す

表-4.3.9 3号機 タービン建屋 壁その他の設備のひび割れ状況（その5）

階	場所	部位	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	本数
B3F	T9～10-TB	壁	0.1	0.2	1
	T9～10-TB～C	床	0.1	1.3	2
	T9～10-TB～C	床	0.1	2.3	1
	T9～10-TB～E	床	0.1	16.4	1
	T9～10-TC～D	床	0.1	5.1	1
	T9～10-TD～E	床	0.1	2.2	1
	T9～10-TD～E	床	0.1	1.4	3
	T9～10-TD～E	床	0.1	2.7	2
	T9～10-TD～F	床	0.1	1.8	1
	T9～10-TE～F	壁	0.1	0.2	1
	T9～10-TE～G	床	0.1	12.7	1
	T9～10-TE～G	床	0.1	2.3	3
	T9～10-TF～G	床	0.1	2.6	1
	T9～10-TF～G	床	0.1	0.6	1
	T9～10-TF～G	床	0.1	0.4×1.8 <sup>※2</sup>	-
	T9～10-TF～H	床	0.1	3.0	1
	T9～10-TG～H	壁	0.1	0.2	1
	T9～10-TG～H	壁	0.1	0.2	3
	T9～10-TG～H	床	0.1	0.4×0.8 <sup>※2</sup>	-
	T9～10-TG～H	床	0.1	1.9	1
	T9～10-TG～J	床	0.1	9.1(6.1) <sup>※1</sup>	1
	T9～10-TG～J	床	0.1	1.3	2
	T9～10-TH～J	壁	0.1	0.2	1
	T9～10-TH～J	床	0.1	6.3(5.6) <sup>※1</sup>	1

「各箇所における最大ひび割れ幅・長さを記載」

※1：本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す〔（ ）は記録がある地震前の値〕

※2：近接した範囲に微小なひび割れが数本発生している場合の「範囲の幅、長さまたは面積」を示す

#### 4.3.3. 海水熱交換器建屋の点検結果

##### (1) 耐震性能

###### a) 耐震壁

耐震壁において、点検により確認された本地震によって発生したことが否定できないひび割れを表-4.3.10 に示す。また、ひび割れ調査図を添付資料3 に示す。点検の結果、耐震壁においては、ひび割れの発生は確認されたが剥離・剥落は生じておらず、ひび割れ幅についても全て評価基準値を下回っていることが確認された。

以上のことから、点検の結果、耐震壁には異常が認められないと判断した。

なお、耐震壁において今回の点検により確認された、本地震によって発生したことが否定できないひび割れについては、今後適切な補修を行う計画としている。

###### b) その他の構造部位

点検の結果、柱、梁などのその他の構造部位については、本地震によって発生したことが否定できないひび割れの発生（最大ひび割れ幅 0.25 mm）が確認されたが、剥離・剥落は生じておらず、ひび割れ幅についてもすべて評価基準値を下回っていることが確認された。

以上のことから、点検の結果、柱、梁などのその他の構造部位には異常が認められないと判断した。

なお、柱、梁などのその他の構造部位において今回の点検により確認された、本地震によって発生したことが否定できないひび割れについては、今後適切な補修を行う計画としている。

表-4.3.10 3号機 海水熱交換器建屋 耐震壁のひび割れ状況

階	場所	厚さ (mm)	ひび割れ幅 (mm)	長さ (m)	ひび割れ幅の 評価基準値 (mm)
B2F	E1～EB～C	1,400	0.2	4.4	1.0
	E1～2～EB	1,000	0.55(0.4) <sup>※1</sup>	4.6(4.0) <sup>※1</sup>	
	E8～EE～G	1,400	0.25	2.3	
	E8～EG～H	1,400	0.2	3.4	

※1：本地震により変動した可能性のあるひび割れを示す〔( )は記録がある地震前の値〕

#### 4.3.4. 排気筒の点検結果

##### (1) 耐震性能

###### a) 排気筒（筒身・非常用ガス処理系用排気筒および支持鉄塔）

排気筒（筒身・非常用ガス処理系用排気筒および支持鉄塔）の点検による確認状況を表-4.3.11に示す。

点検の結果、排気筒（筒身・非常用ガス処理系用排気筒および支持鉄塔）においては、支持鉄塔の一部のボルト接合部に塗装の切れ・剥がれが生じていたが、詳細点検（打診試験）により接合部のボルトの緩みは確認されず、地震による影響がないことが確認された。塗装の切れ・剥がれが確認されたボルト接合部の点検結果を添付資料4に示す。

以上のことから、点検の結果、排気筒（筒身・非常用ガス処理系用排気筒および支持鉄塔）には異常が認められないと判断した。

###### b) 排気筒の杭基礎

排気筒の杭基礎の点検による傾斜および沈下量の確認状況を表-4.3.12に示す。また、杭頭部において、点検により確認された本地震によって発生したことが否定できないひび割れを表-4.3.13に、ひび割れ調査図を添付資料4に示す。

点検の結果、傾斜および沈下量は評価基準値を下回っていることが確認された。

また、排気筒の杭頭部においては、ひび割れの発生は確認されたが剥離・剥落および鉄筋が見えるひび割れは生じていないことが確認された。

以上のことから、点検の結果、排気筒の杭基礎には異常が認められないと判断した。

なお、排気筒においては、耐震性向上のため、杭基礎周辺をセメント系固化剤によって地盤改良を実施している。そのため、杭基礎は、改良地盤のアルカリ環境下にあることから、鉄筋腐食に対する耐久性が確保される。また、点検により確認されたひび割れについては、念のためエポキシ樹脂注入等による補修を実施している。（参考資料14を参照）

表-4.3.11 3号機 排気筒の確認状況


対象	項目	発生の有無
部材	変形・座屈・破断	なし
溶接接合部	きれつ・破断	なし
ボルト接合部	ボルト破断・緩み	なし

表-4.3.12 3号機 排気筒基礎の傾斜および沈下量

	測定値	評価基準値
最大傾斜量	約 1/2,200	1/300 以下
最大沈下量	13.9 mm	50 mm 以下

表-4.3.13 3号機 排気筒杭頭部のひび割れ状況

調査箇所	最大ひび割れ幅 (mm)	最大長さ (m)	ひび割れ 本数	杭頭部の剥離・剥落、 鉄筋が見えるひび割れ
ST-1	0.25	1.6	6	なし
ST-2	0.80	3.5	8	なし
ST-3	2.00	2.5	8	なし
ST-4	1.00	2.3	6	なし

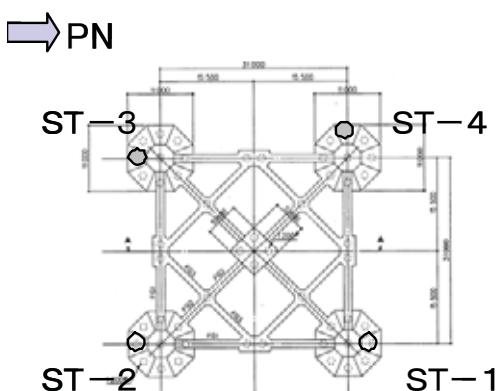

-調査箇所図-

#### 4.3.5. 屋外重要土木構造物の点検結果

各設備の点検結果を以下に示す（添付資料5参照）。

##### 4.3.5.1 非常用取水路の点検結果

###### (1) 耐震性能

非常用取水路の点検において、本地震に起因することを否定できない損傷の確認状況を表-4.3.14に示す。

点検の結果、コンクリート部材には、本地震に起因することを否定できない異常は認められなかったが、耐震ジョイントにおいて、最大20mmの伸びなどが認められた。

このように、耐震ジョイントの一部に変位が認められるものの、構造上問題となるものではなく、設計上必要な取水量を流下させる通水断面が確保できていることから、取水機能に影響を与えるものではないことを確認した。

表-4.3.14 非常用取水路の確認状況

種類	状況	
コンクリート部材	ひび割れ	認められない
	剥離・剥落	認められない
耐震ジョイント	変位量	最大伸び20mm、最大段差15mm、最大ずれ10mm
	ゴムの損傷	認められない

#### 4.3.5.2 原子炉補機冷却系配管ダクトの点検結果

##### (1) 耐震性能

原子炉補機冷却系配管ダクトの点検において、本地震に起因することを否定できない損傷の確認状況を表-4.3.15に示す。

点検の結果、原子炉補機冷却系配管ダクト（B系）のBL3、BL4、BL9およびBL10において、ボール捕集器ピットの基礎としてダクト上位に構築されているマンメイドロックの影響により生じたものと考えられるひび割れが認められた（参考資料11参照）。

このように、原子炉補機冷却系配管ダクトの一部に局所的な損傷が認められるものの、構造上問題となるものではなく、配管設置空間が確保できていることから、配管支持機能に影響を及ぼすものではないことを確認した。

なお、原子炉補機冷却系配管ダクトにおいて、今回の点検により確認された本地震に起因することを否定できない損傷については、今後適切な補修を行う計画としている。

表-4.3.15 原子炉補機冷却系配管ダクトの確認状況

種類	状況	
コンクリート部材	ひび割れ 剥離・剥落	底版・側壁・隔壁・頂版：最大幅0.5mm 認められない

#### 4.3.5.3 非常用ガス処理系配管ダクトの点検結果

##### (1) 耐震性能

非常用ガス処理系配管ダクトの点検において、本地震に起因することを否定できない損傷の確認状況を表-4.3.16に示す。

点検の結果、コンクリート部材には、本地震に起因することを否定できないひび割れが認められた。

このように、非常用ガス処理系配管ダクトの一部に損傷が認められるものの、構造上問題となるものではなく、配管設置空間が確保できていることから、配管支持機能に影響を及ぼすものではないことを確認した。

なお、非常用ガス処理系配管ダクトにおいて、今回の点検により確認された本地震に起因することを否定できない損傷については、今後適切な補修を行う計画としている。

表-4.3.16 非常用ガス処理系配管ダクトの確認状況

種類	状況	
コンクリート部材	ひび割れ 剥離・剥落	側壁：最大幅 0.1mm 認められない

#### 4.4. 第三者機関による確認

建物・構築物の点検の計画および点検結果の妥当性について、第三者機関の確認を受けた。

##### (1) 建物関係

第三者機関：(社) 建築研究振興協会（国土交通省所管）

- ・「2007 年新潟県中越沖地震後の柏崎刈羽原子力発電所 3 号機原子炉建屋点検結果の妥当性検討結果報告書（平成 22 年 7 月 23 日）」
- ・「2007 年新潟県中越沖地震後の柏崎刈羽原子力発電所 3 号機タービン建屋点検結果の妥当性検討結果報告書（平成 22 年 7 月 23 日）」
- ・「2007 年新潟県中越沖地震後の柏崎刈羽原子力発電所 3 号機海水熱交換器建屋点検結果の妥当性検討結果報告書（平成 22 年 7 月 23 日）」
- ・「2007 年新潟県中越沖地震後の柏崎刈羽原子力発電所 1 ～ 5 号機排気筒点検結果の妥当性検討結果報告書（平成 20 年 12 月 10 日）」

##### (2) 屋外重要土木構造物関係

第三者機関：(社) 土木学会（文部科学省所管）

- ・「柏崎刈羽原子力発電所 3 号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る屋外重要土木構造物点検結果の妥当性確認結果報告書」（平成 21 年 3 月 2 日）

## 5. 耐震健全性評価

### 5.1. 原子炉建屋の耐震健全性評価

#### 5.1.1. 解析評価方針

原子炉建屋の耐震健全性評価は、基礎上観測記録を用いた地震応答解析によることを基本とし、建物・構築物や地盤の応答性状を適切に表現できるモデルを設定した上で行う。

##### (1) 原子炉建屋

###### a) 耐震壁の鉄筋コンクリート部

耐震壁の構造評価については、地震応答解析により得られた各階のせん断応力と、設計配筋量のみで負担できる短期せん断応力度とを比較することによって評価を行うことを原則とする。また、地震応答解析により得られた各階のせん断ひずみについても確認を行うこととする。この結果、目安として設計配筋量のみで負担できる短期せん断応力度に対して地震応答解析により得られた各階のせん断応力が 20%以上の余裕がない階については、せん断力分配解析等を行って個別の構造部材毎の応力を算出し、詳細な構造計算によるチェックを行う。

なお、この段階で裕度が比較的少ない場合には、追加点検を含めてさらに詳細な検討を行うこととする。原子炉建屋の地震応答解析の評価手順例を、図-5.1.1 に示す。

###### b) 屋根トラスの鉄骨部

屋根トラスの構造評価については、地震応答解析により得られた主要な構造部材の発生応力が評価基準値以下であることを確認することを原則とする（座屈評価についても行うこととする）。

なお、この段階で裕度が比較的少ない場合には、追加点検を含めてさらに詳細な検討を行うこととする。

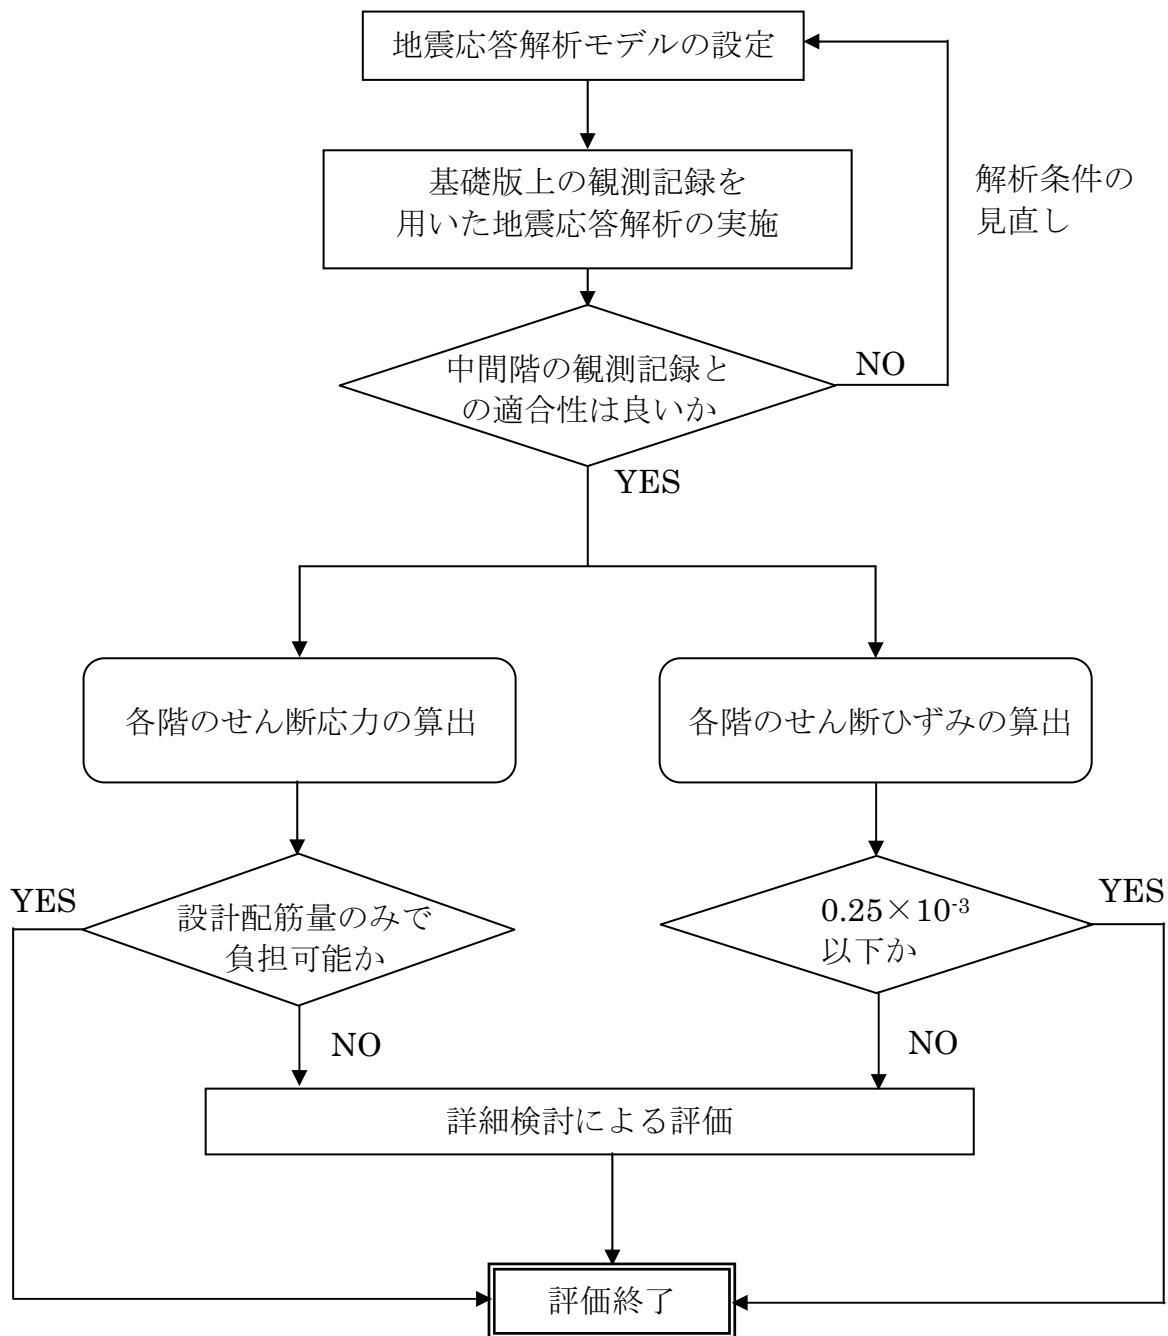


図-5.1.1 原子炉建屋の地震応答解析の評価手順例

### 5.1.2. 原子炉建屋における観測記録

柏崎刈羽原子力発電所における地震観測点の配置を図-5.1.2 に示す。このうち、3号機における地震計配置断面図および平面図を、図-5.1.3 に示す。

3号機の原子炉建屋の基礎版上および中間階で時刻歴波形を取得している新設地震計の加速度時刻歴波形および観測記録に基づく床応答スペクトルを図-5.1.4～図-5.1.7 に示す。





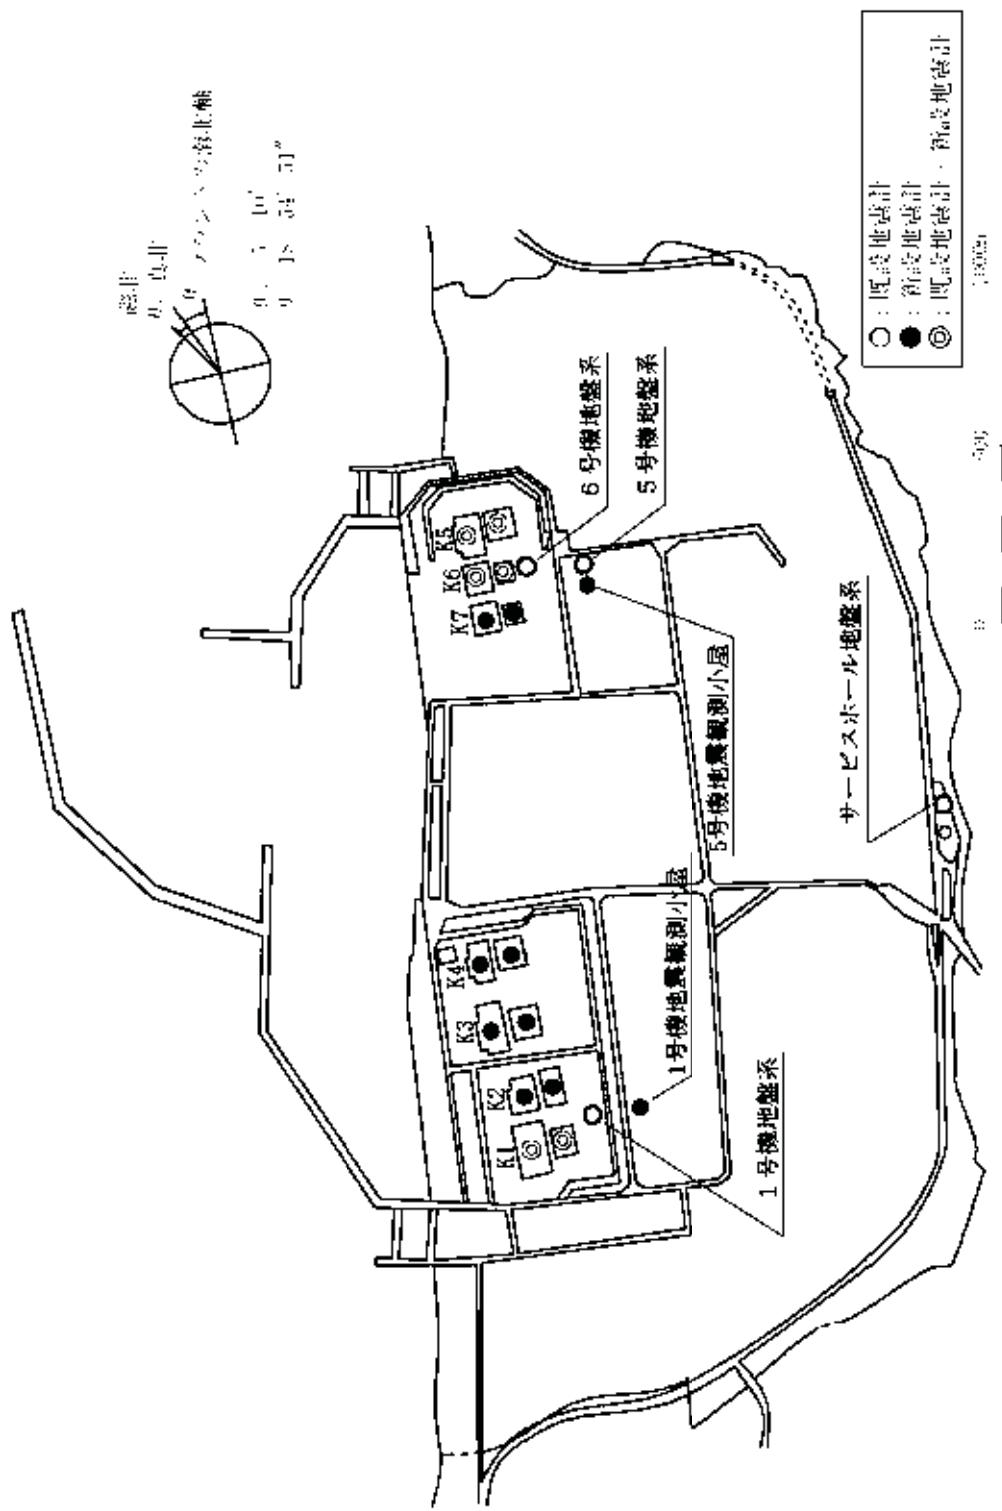


図-5.1.2 柏崎刈羽原子力発電所における地震観測点の配置

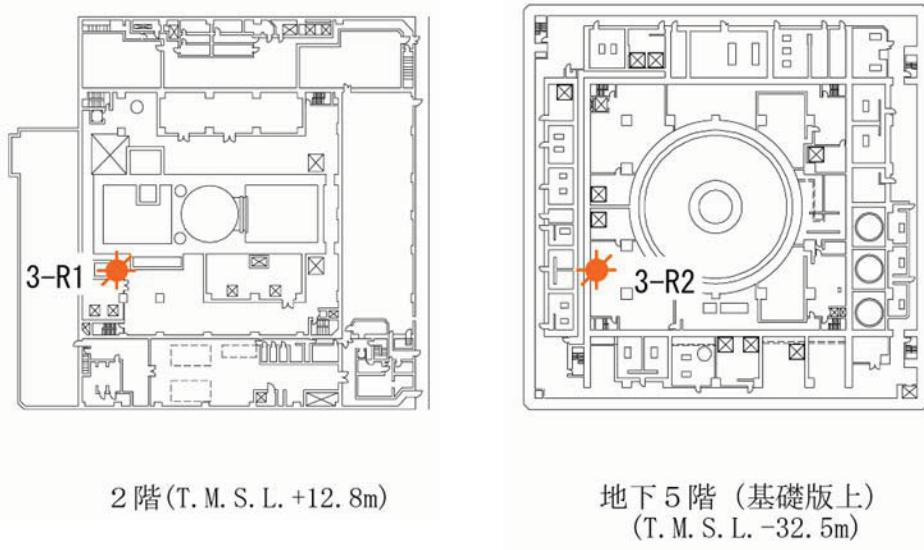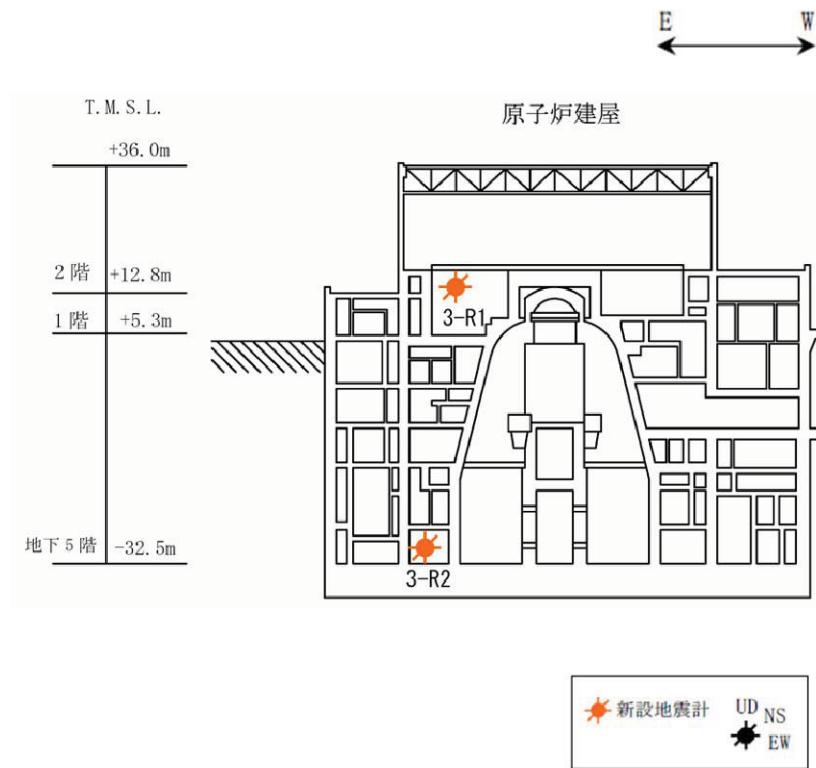


※T. M. S. L. とは、東京湾平均海面のことを指す。

図-5.1.3 3号機原子炉建屋地震計配置断面図および平面図

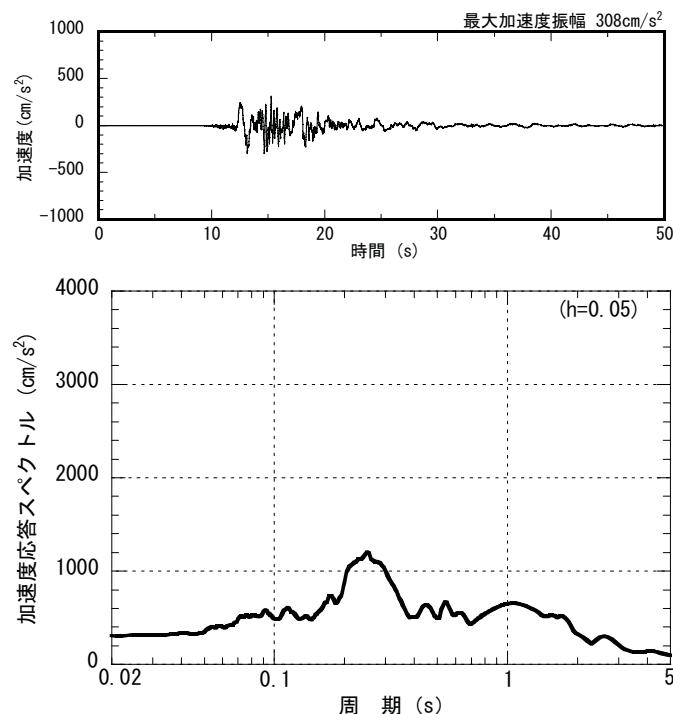


観測記録（南北成分）

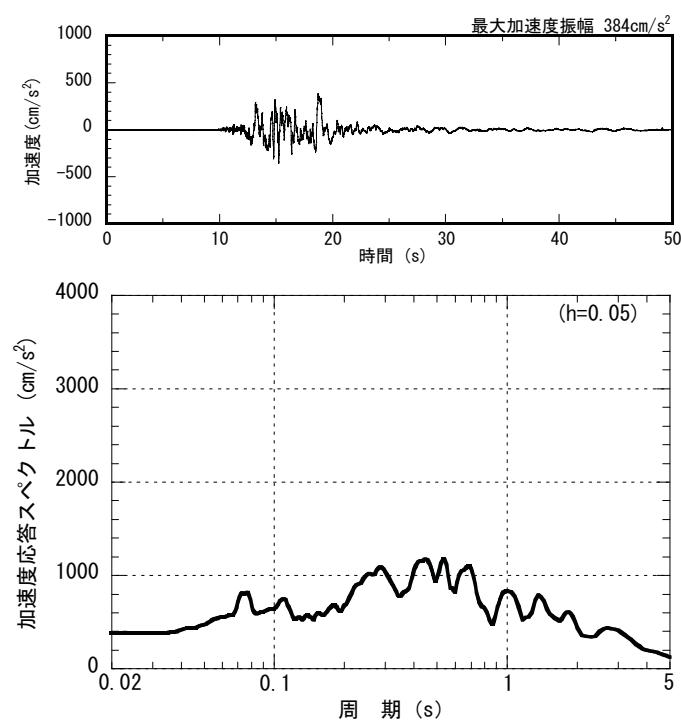

観測記録（東西成分）

（記録の主要動を含む 50 秒間を表示）


図-5.1.4 3 号機原子炉建屋地下 5 階（基礎版上：3-R2 観測点）の  
加速度時刻歴波形、加速度応答スペクトル（水平方向）

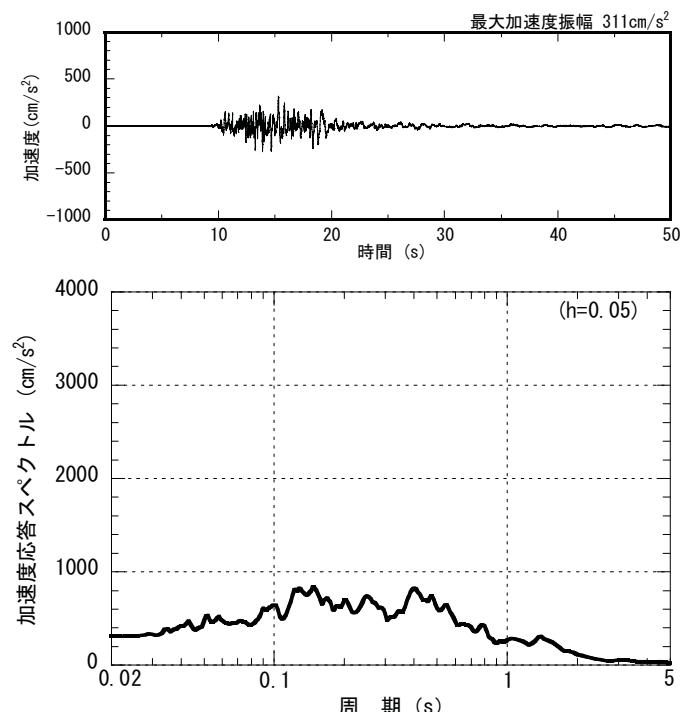


観測記録（鉛直成分）

（記録の主要動を含む 50 秒間を表示）

図-5.1.5 3号機原子炉建屋地下5階（基礎版上：3-R2観測点）の  
加速度時刻歴波形、加速度応答スペクトル（鉛直方向）

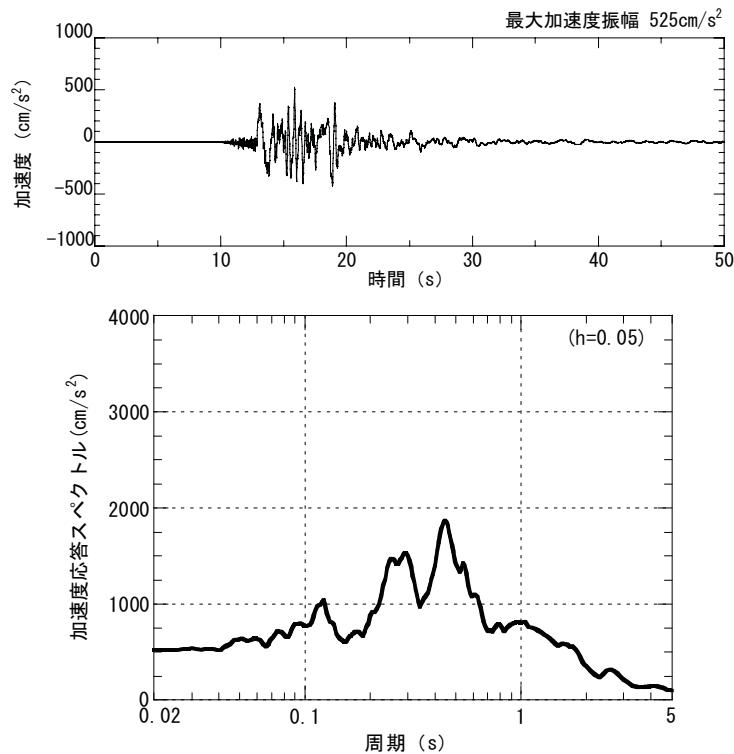


観測記録（南北成分）

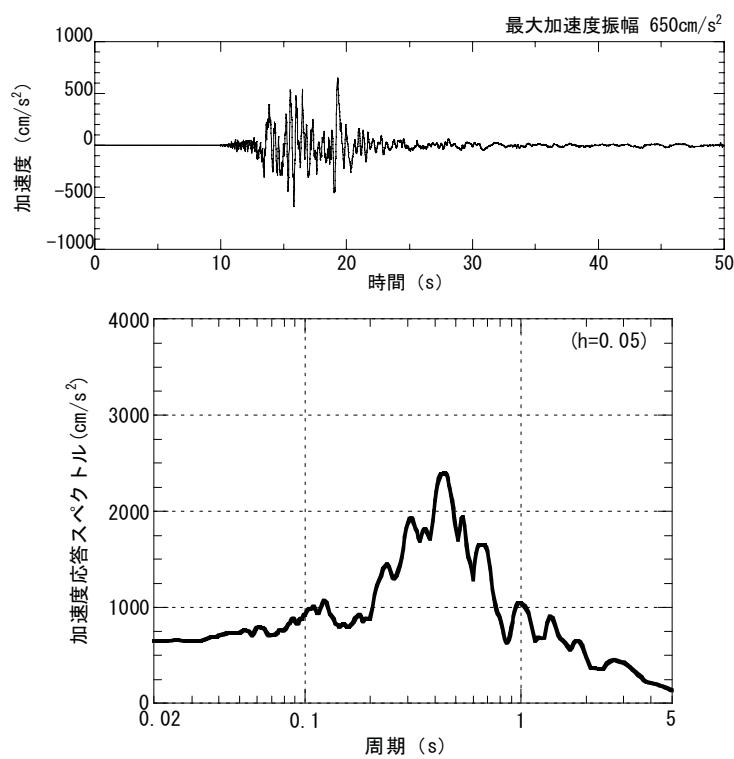

観測記録（東西成分）

（記録の主要動を含む 50 秒間を表示）

図-5.1.6 3号機原子炉建屋2階（中間階：3-R1観測点）の  
加速度時刻歴波形、加速度応答スペクトル（水平方向）

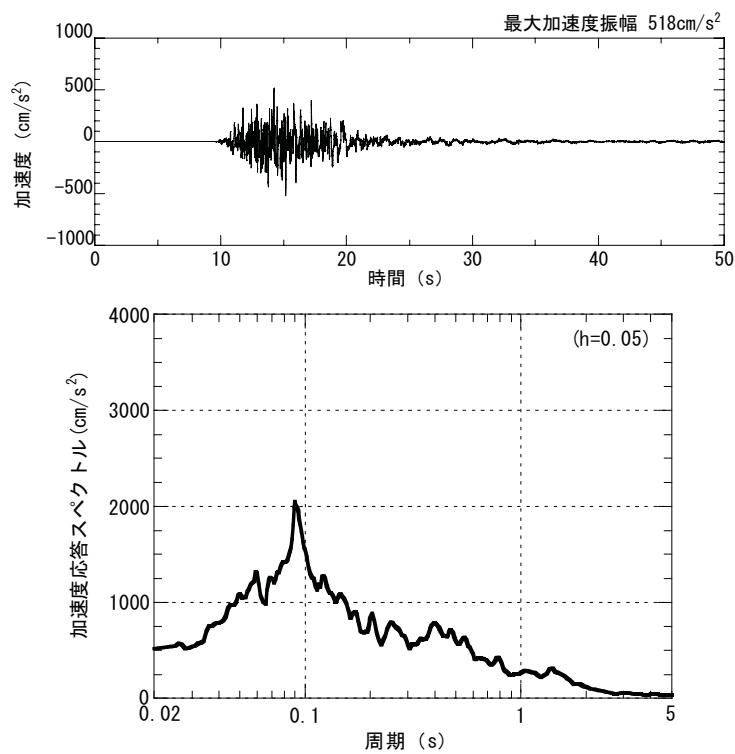

観測記録（鉛直成分）

（記録の主要動を含む 50 秒間を表示）

図-5.1.7 3号機原子炉建屋2階（中間階：3-R1観測点）の  
加速度時刻歴波形、加速度応答スペクトル（鉛直方向）

### 5.1.3. 地震応答解析

本地震に対する原子炉建屋の地震応答解析は、地震時に観測した基礎版上における水平方向および鉛直方向の地震観測記録を用いた弾性応答解析による。

建屋各部位の応答は、原子炉建屋の基礎版上での観測記録波（図-5.1.4～図-5.1.5）を解析モデルの基礎版上に入力し、基礎版上からの建屋各部の伝達関数を用いて算定する。

解析結果と観測記録の整合性は、原子炉建屋中間階における観測記録との比較によって評価する。

シミュレーション解析における地震応答解析のフローを図-5.1.8に示す。

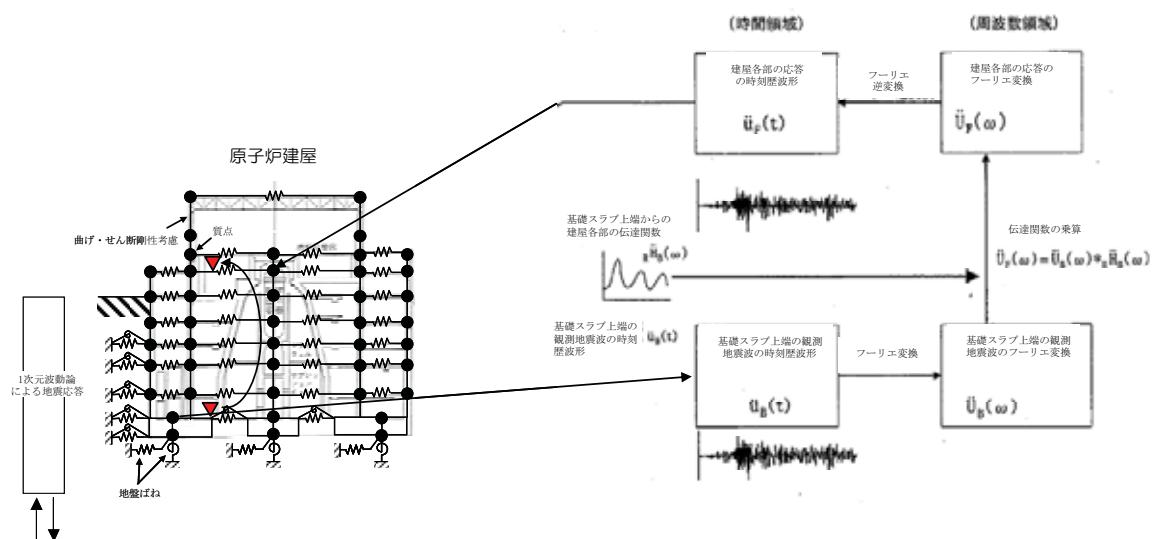


図-5.1.8 解析フロー図

本検討では、地震時に水平方向および鉛直方向の地震観測記録が得られている中間階（地上 2 階）について、地震観測記録と解析結果が整合するように解析モデルを修正しながら構築することとし、次の 5 項目について設計時に用いた解析モデルから修正して新たな解析モデルを構築することとしている。

- ①設計時にはコンクリートの設計基準強度を基に算定していた鉄筋コンクリート部の剛性評価を、コンクリートの実際の平均的な強度を基に算定して見直すこととする。
- ②設計時には耐震要素として考慮していなかった補助壁について、上下階に応力伝達が可能と考えられる壁を再評価して、新たに耐震要素に取り入れることとする。
- ③設計時には、建物と地盤の相互作用を反映するために側面ばねとして Novak の水平ばねを考慮していたが、Novak の回転ばねも新たに考慮することとする。  
(地盤表層部については④の通り)
- ④設計時には、地盤表層部も地盤ばねとして考慮していたが、今回は地震時の表層地盤の変状を踏まえ、地盤ー建屋相互作用効果が見込めないと判断し、表層部分のばね評価を行わないこととする。
- ⑤設計時には、建屋を 1 軸質点系モデルとしていたが、床の局所的な応答を表現するために、水平方向の建屋モデルを多軸床ばねとした質点系モデルとする。また、剥離等による建屋ー地盤相互作用の低減効果を反映するために、建屋側面地盤ばねのばね定数および減衰係数を 50% に低減する（参考資料 2 参照）。

## (1) 水平方向の地震応答解析モデル

水平方向の地震応答解析モデルは、図-5.1.9に示すように、建屋を曲げ変形とせん断変形をする質点系とし、地盤を等価なばねで評価した建屋-地盤連成系モデルとする。建屋モデルで考慮するコンクリートの物性値を、表-5.1.1に示す。建屋-地盤連成系としての効果は、地盤ばねおよび対応する入力地震動によって評価される。

地盤定数は、水平成層地盤と仮定し、地震時のせん断ひずみレベルを考慮して定めた。解析に用いた地盤定数を、表-5.1.2に示す。

水平方向の解析モデルにおいて、基礎底面地盤ばねについては、成層性を考慮した振動アドミッタンス理論に基づいて、スウェイおよびロッキングばね定数を近似的に評価する。また、埋め込み部分の建屋側面地盤ばねについては、建屋側面位置の地盤定数を用いて、水平および回転ばねを Novak ばねに基づく近似法により評価する。

いずれのばねも振動数に依存した複素剛性として得られるが、基礎底面地盤ばねについては、図-5.1.10に示すように、ばね定数 ( $K_c$ ) として建屋-地盤連成系の1次固有振動数に対する実部の値を、また、減衰係数 ( $C_c$ ) として建屋-地盤連成系の1次固有振動数に対する虚部の値と原点を結ぶ直線の傾きを採用することにより近似する。

建屋側面地盤ばねについては、ばね定数として建屋-地盤連成系の1次固有振動数に対する実部の  $1/2$  の値を、また、減衰係数として建屋-地盤連成系の1次固有振動数に対する虚部の  $1/2$  の値と原点を結ぶ直線の傾きを採用することにより近似する。

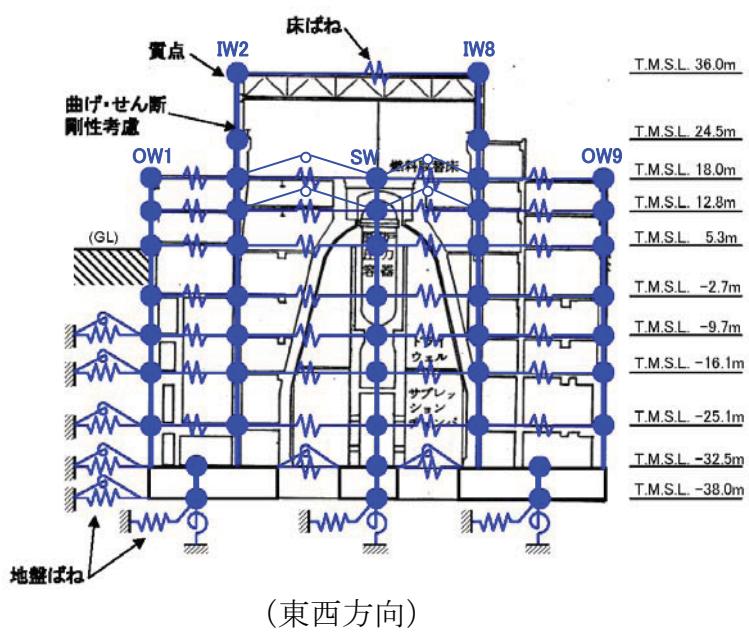
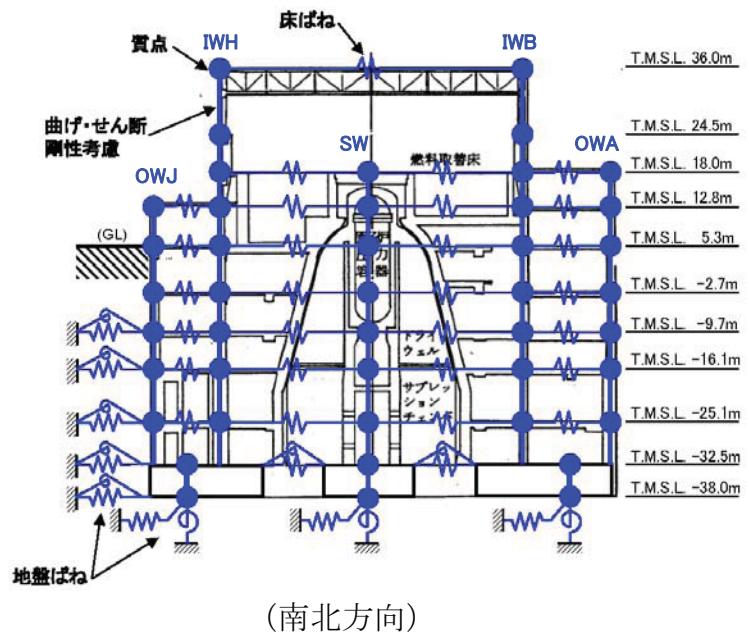



図-5.1.9 地震応答解析モデル（水平方向）

表-5.1.1 地震応答解析に用いる物性値

材 料	ヤング係数 E (N/mm <sup>2</sup> )	せん断弾性係数 G (N/mm <sup>2</sup> )	ボアソン比 $\nu$	減衰定数 h (%)
コンクリート	$3.13 \times 10^4$	$1.31 \times 10^4$	0.20	5

表-5.1.2 地盤定数

標高 T. M. S. L. (m)	地層	せん断波 速度 $V_s$ (m/s)	単位体積 重量 $\gamma_t$ (kN/m <sup>3</sup> )	ポアソン比 $\nu$	初期せん断 弾性係数 $G_0$ (N/mm <sup>2</sup> )	剛性低下率 $G/G_0$
5.0	埋 戻 し 土	110	18.6	0.333	21.0	0.35
1.3		170			53.2	
-6.2		200			77.5	
-10.0		350			225	
-21.0	西 山 層	420	15.8	0.460	284	0.95
-46.0		530	16.2	0.445	464	
-148.0		570		0.436	537	
-199.0		650	17.3	0.426	745	
-261.0		690	17.8	0.415	864	
-285.0		710	17.5	0.409	900	
						1.00
	[解放 基盤]					

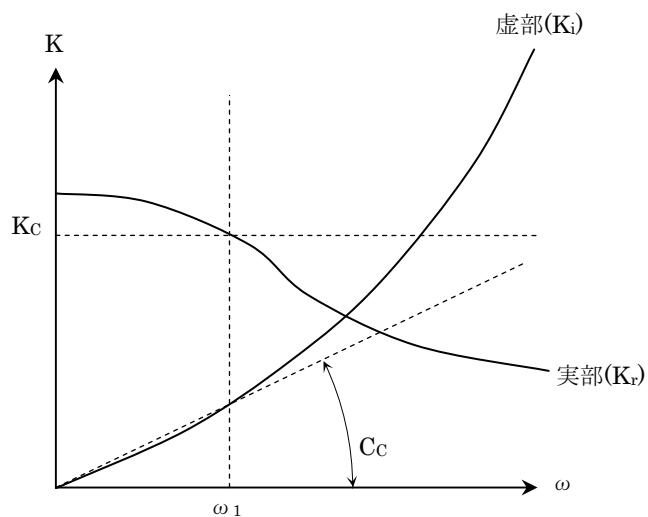

$\omega_1$  : 建屋-地盤連成系  
の1次固有振動数

図-5.1.10 基礎底面地盤ばねの近似

## (2) 鉛直方向の地震応答解析モデル

鉛直方向の地震観測記録を用いた弾性応答解析については、水平方向の解析モデルに用いた解析諸元を基に新たに構築した解析モデルを基本としている。

鉛直方向の地震応答解析モデルは、図-5.1.11 に示すように、軸変形をする内外壁・シェル壁部および曲げ変形とせん断変形をする屋根トラス部から成る質点系とし、地盤を等価なばねで評価した建屋－地盤連成系モデルとする。建屋モデルで考慮するコンクリートおよび鉄骨の物性値を、表-5.1.3 に示す。なお、屋根トラス端部の柱が屋根トラス部の曲げ変形を拘束する影響を考慮して回転ばねを取り付けている。建屋－地盤連成系としての効果は地盤ばねおよび対応する入力地震動によって評価される。

地盤は、水平方向の地震応答解析モデルと同様な地盤定数を用いる。

鉛直方向の解析モデルにおいて、基礎底面地盤ばねについては、成層補正を行ったのち、振動アドミッタンス理論に基づいて、鉛直ばね定数を近似的に評価する。

鉛直ばねは振動数に依存した複素剛性として得られるが、ばね定数 ( $K_c$ ) として実部の静的な値を、また、減衰係数 ( $C_c$ ) として建屋－地盤連成系の 1 次固有振動数に対応する虚部の値と原点を結ぶ直線の傾きを採用することにより近似する。

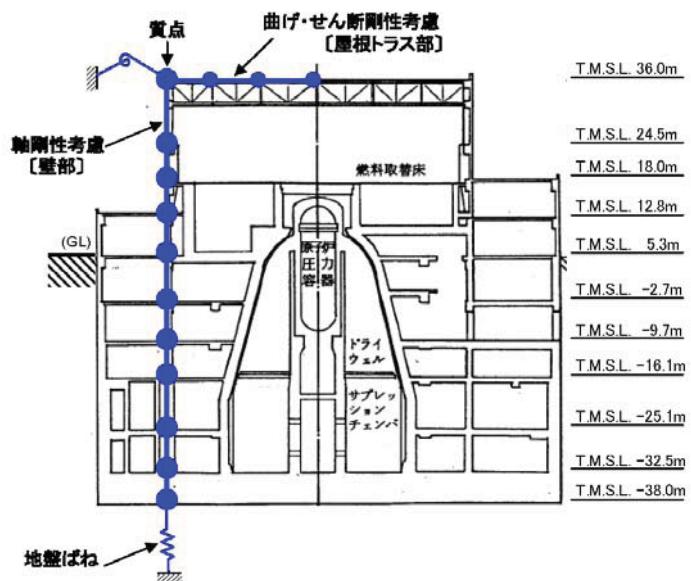


図-5.1.11 地震応答解析モデル（鉛直方向）


表-5.1.3 地震応答解析に用いる物性値

材 料	ヤング係数 E (N/mm <sup>2</sup> )	せん断弾性係数 G (N/mm <sup>2</sup> )	ボアソン比 $\nu$	減衰定数 h (%)
コンクリート	$3.13 \times 10^4$	$1.31 \times 10^4$	0.20	5
鉄骨	$2.05 \times 10^5$	$7.90 \times 10^4$	0.30	2

#### 5.1.4. 地震応答解析結果

地震応答解析により求められた南北方向、東西方向、鉛直方向の最大応答加速度を図-5.1.12 に示す。また、加速度応答波形および加速度応答スペクトルについて、観測記録と比較して図-5.1.13～図-5.1.15 に示す。これより、南北方向および東西方向の中間階における観測記録と解析結果は、最大応答加速度、加速度応答波形、加速度応答スペクトル共に十分整合していることを確認した。また、鉛直方向については、加速度応答スペクトルの解析結果が一部の周期帯で大きめの評価となっているが、その部分を除けば観測記録と解析結果が整合していることを確認した。

特に、鉛直方向の加速度応答スペクトルにおける周期 0.07 秒前後では、観測記録よりも大きめの評価結果となっており建物の健全性評価においては影響がほぼ無いと考えられるものの、今後も別途解析モデルの精度向上に向けての継続的な検討を行うこととする。

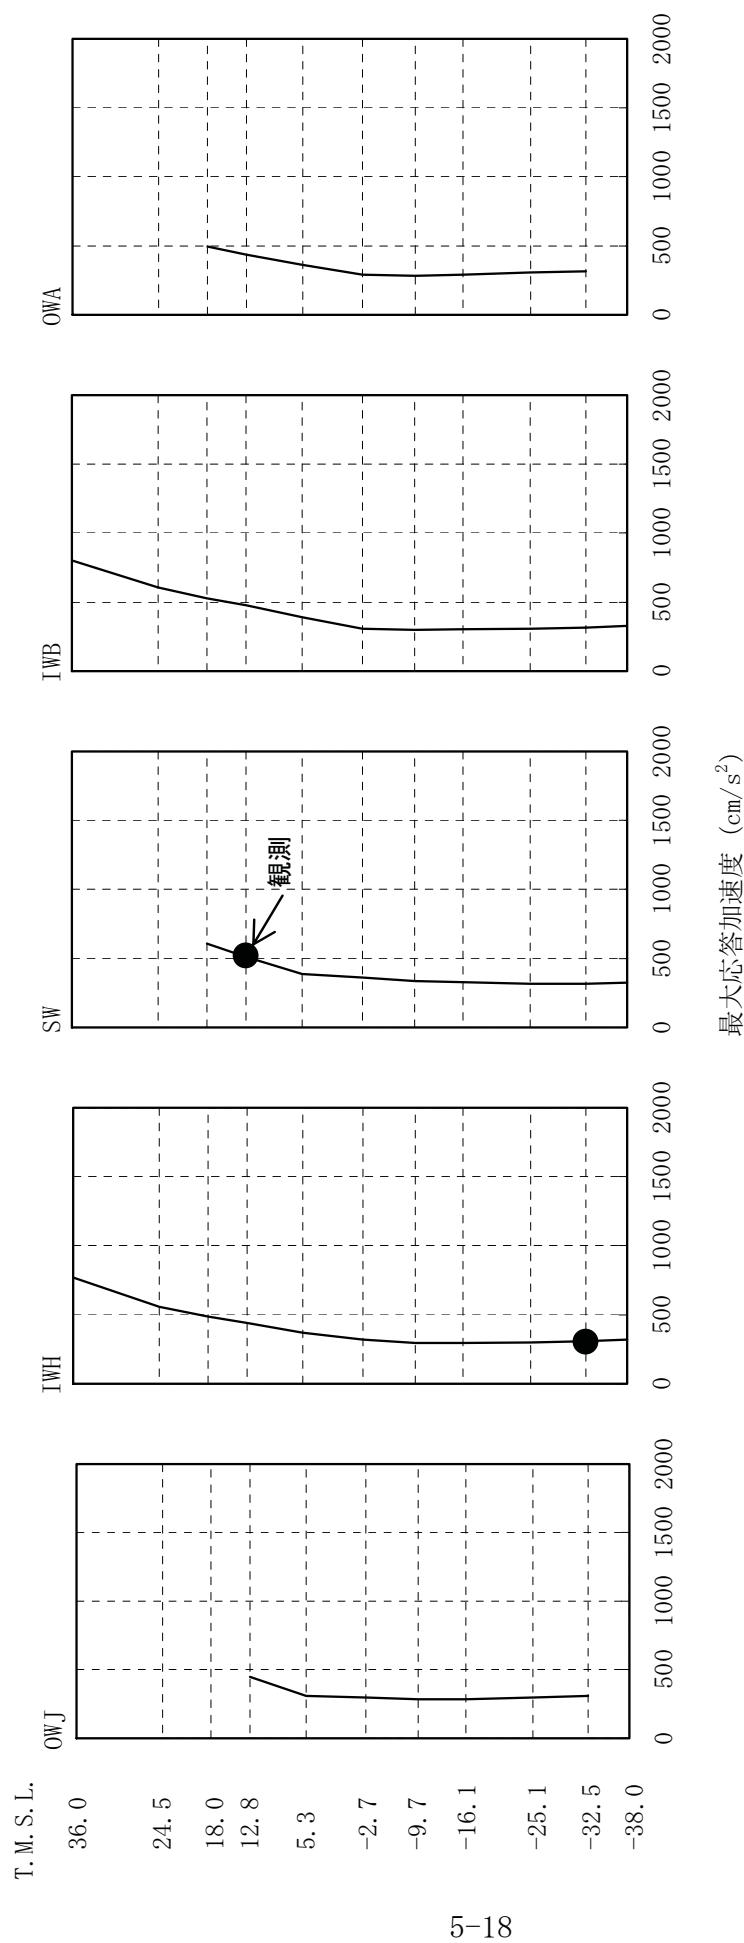

※T.M.S.L.-38.0m~-32.5mのOWJ軸とIWH軸  
およびIWB軸とOWA軸は質点を共有しているため、  
代表してIWH軸およびIWB軸に示している。

図-5.1.12(1) 最大応答加速度の比較（南北方向）

5-18

最大応答加速度 (cm/s<sup>2</sup>)

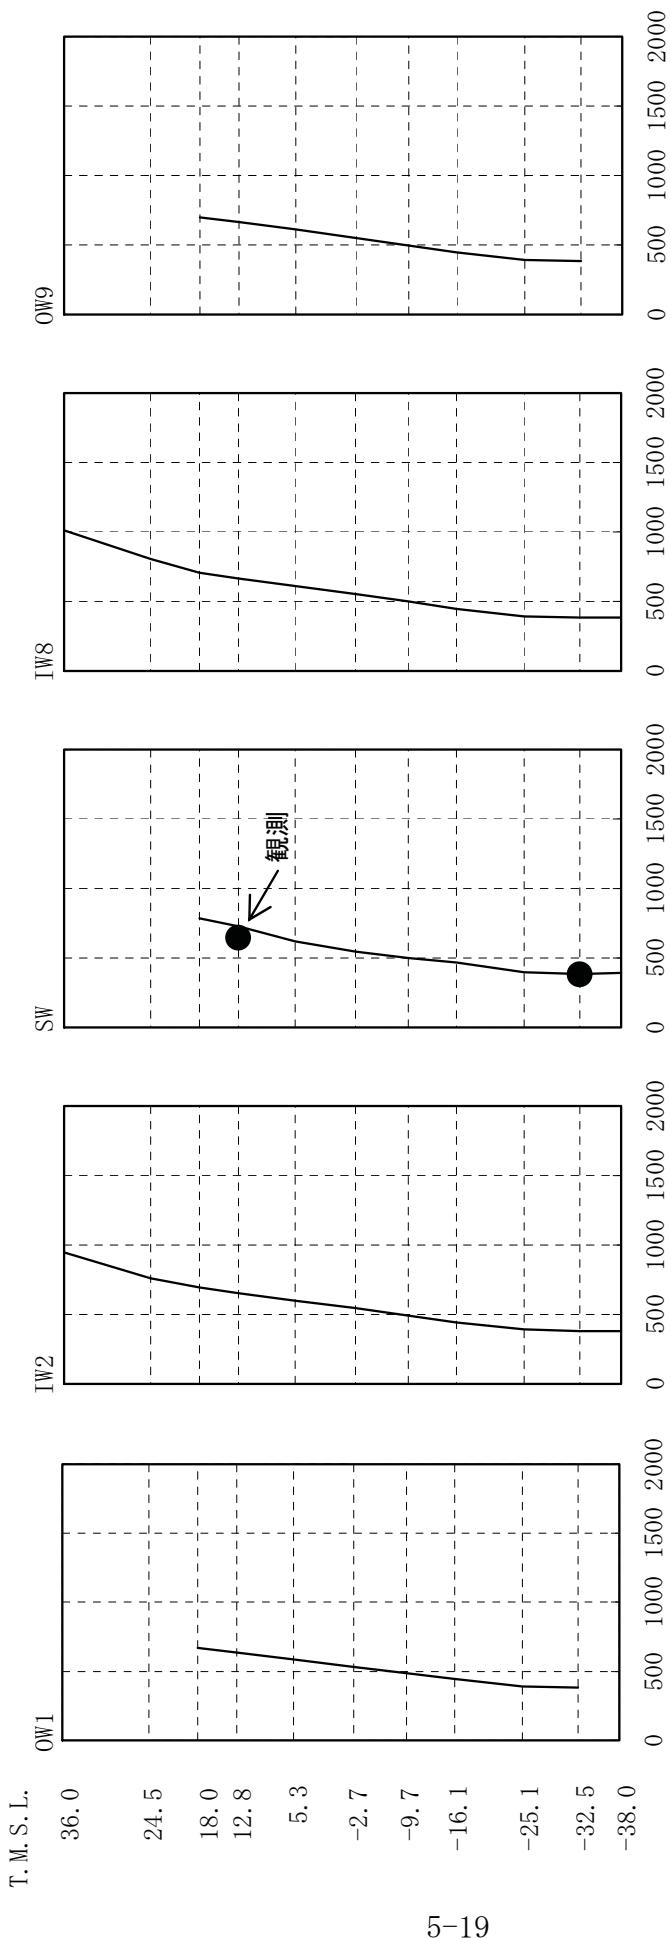


図-5. 1. 12 (2) 最大応答加速度の比較 (東西方向)

※T.M.S.L.-38.0m~-32.5m の OW1 軸と IW2 軸  
および IW8 軸と OW9 軸は質点を共有しているため、  
代表して IW2 軸および IW8 軸に示している。

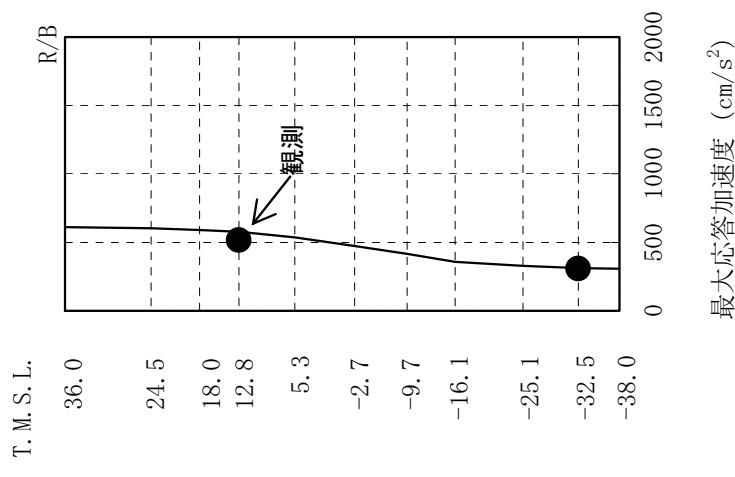


図-5.1.12(3) 最大応答加速度の比較（鉛直方向）

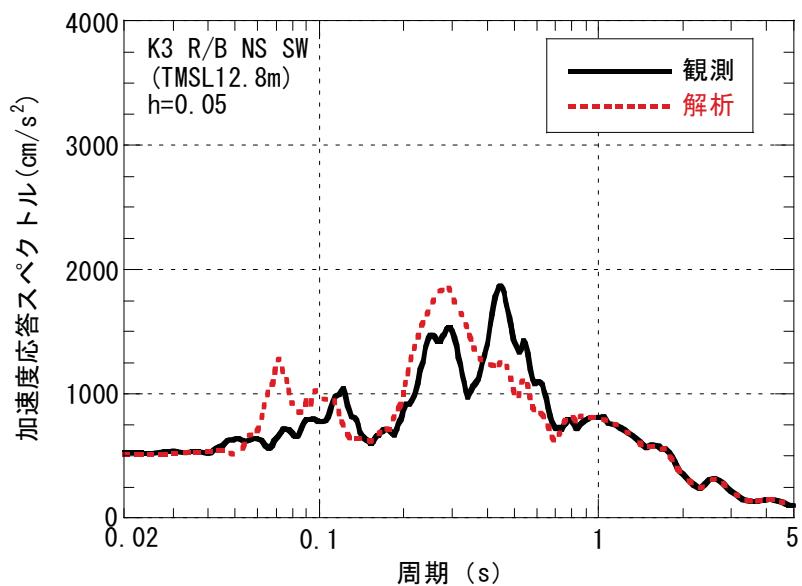
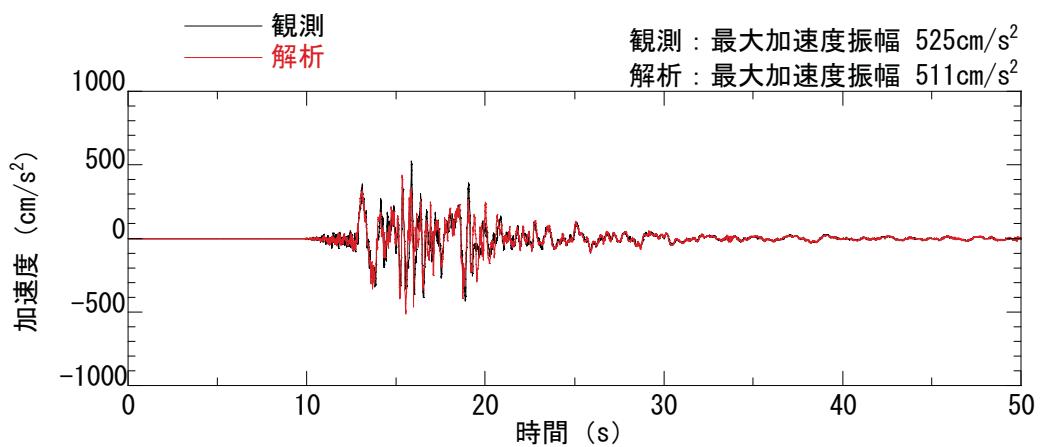


図-5.1.13 加速度応答波形および加速度応答スペクトルの比較  
 中間階 (T.M.S.L. 12.8m)、南北方向

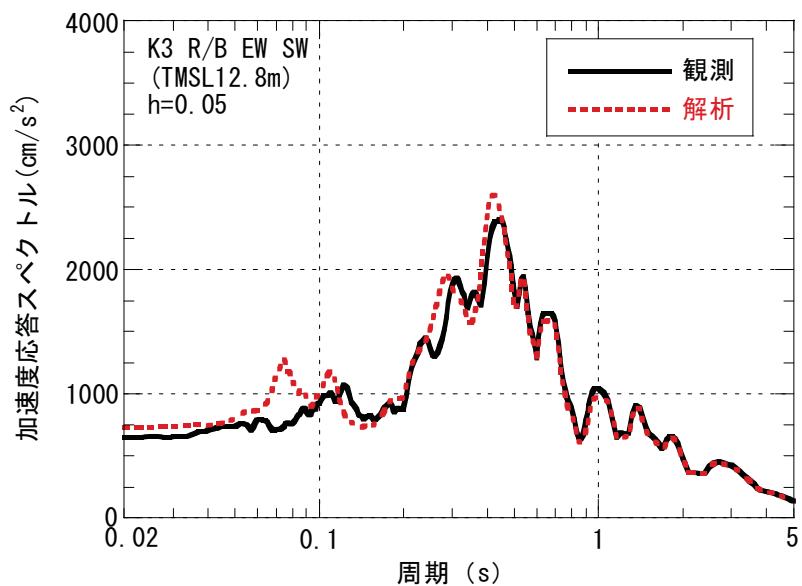
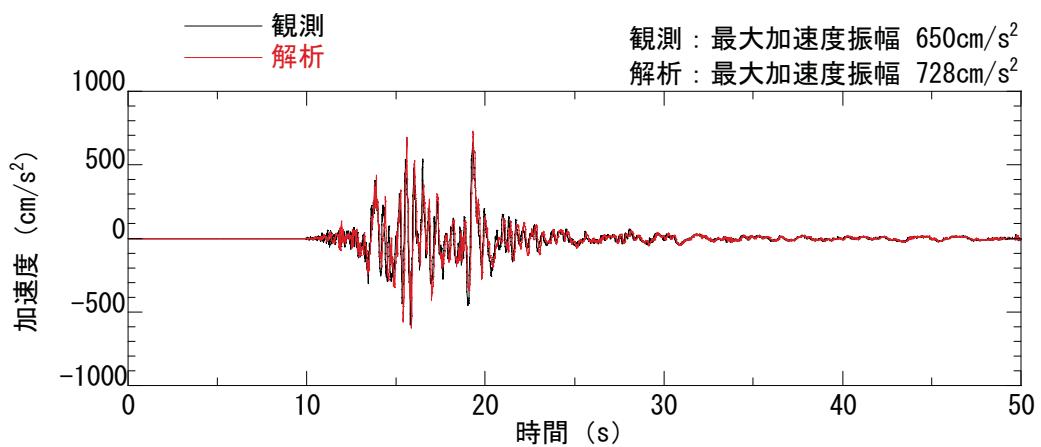


図-5.1.14 加速度応答波形および加速度応答スペクトルの比較  
 中間階 (T. M. S. L. 12.8m)、東西方向

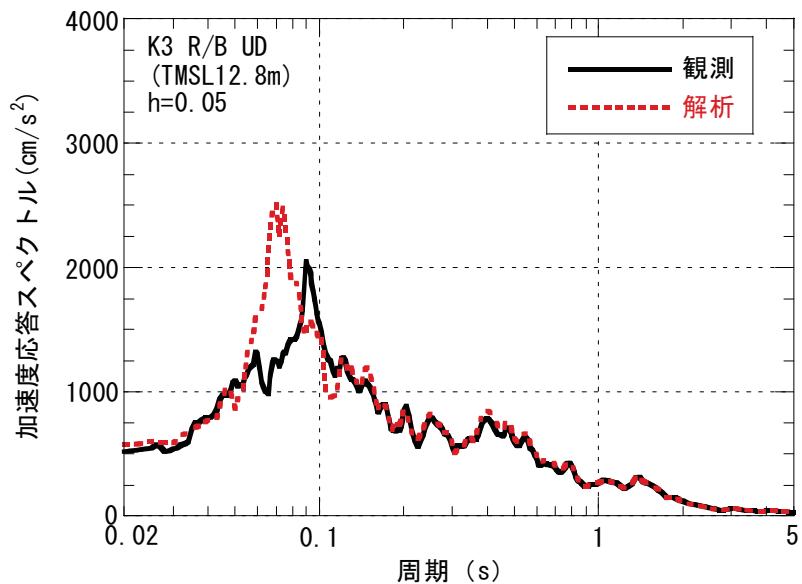
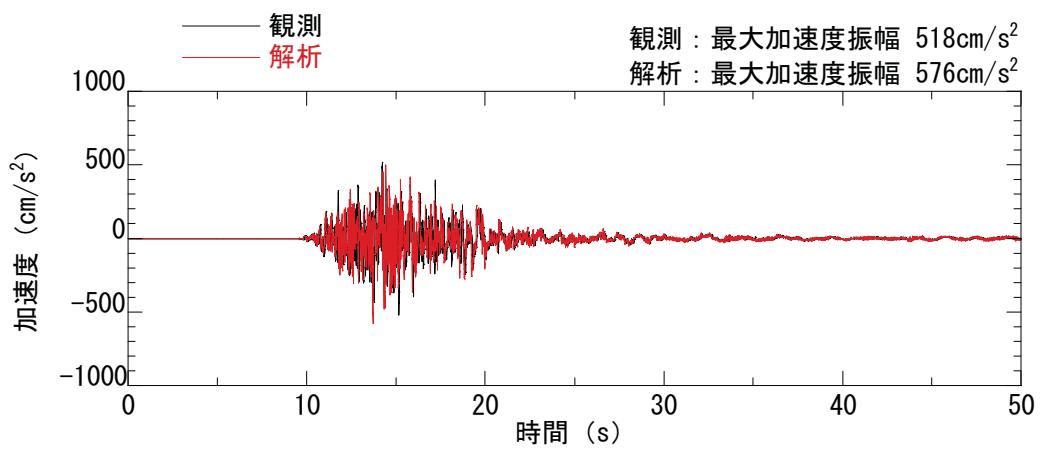


図-5.1.15 加速度応答波形および加速度応答スペクトルの比較  
中間階 (T.M.S.L. 12.8m)、鉛直方向

### 5.1.5. 耐震健全性評価結果（鉄筋コンクリート部）

#### (1) 耐震壁の鉄筋コンクリート部

地震応答解析により得られた各階のせん断応力を軸ごとに、設計配筋量のみで負担できる短期せん断応力度 ( $p_w \cdot \sigma_y^{※1}$ ) と併せて図-5.1.16 および図-5.1.17 に示す。また、2 軸ある外部ボックス壁および内部ボックス壁のせん断応力を平均した結果を図-5.1.18 および図-5.1.19 に示す。これより、各階のせん断応力は、設計配筋量のみで負担できる短期せん断応力度に対して 20%以上余裕のある結果が出ている。

地震応答解析により得られた各階のせん断ひずみを軸ごとに、壁のひび割れが発生するひずみの目安値と併せて図-5.1.20 および図-5.1.21 に示す。また、2 軸ある外部ボックス壁および内部ボックス壁のせん断ひずみの最大値を記載した結果を図-5.1.22 および図-5.1.23 に示す。これより、各階の壁のひずみの目安値を下回っている。

なお、図-5.1.16～図-5.1.23 に示す原子炉建屋の耐震壁とは、設計時に耐震要素として考慮していなかった補助壁の分を含めて評価している。

以上のことから、耐震壁の鉄筋コンクリート部は概ね弾性範囲にあると判断されるとともに裕度を有しており、耐震健全性は確保されているものと評価した。

※1 :  $p_w$  耐震壁の設計鉄筋比

$\sigma_y$  鉄筋の短期許容引張応力度 (SD345 : 345N/mm<sup>2</sup>)

---

(参考)

図-5.1.16 および図-5.1.19 には、コンクリートのせん断ひび割れ発生応力（「JEAG 4601-1991」による）を示している。

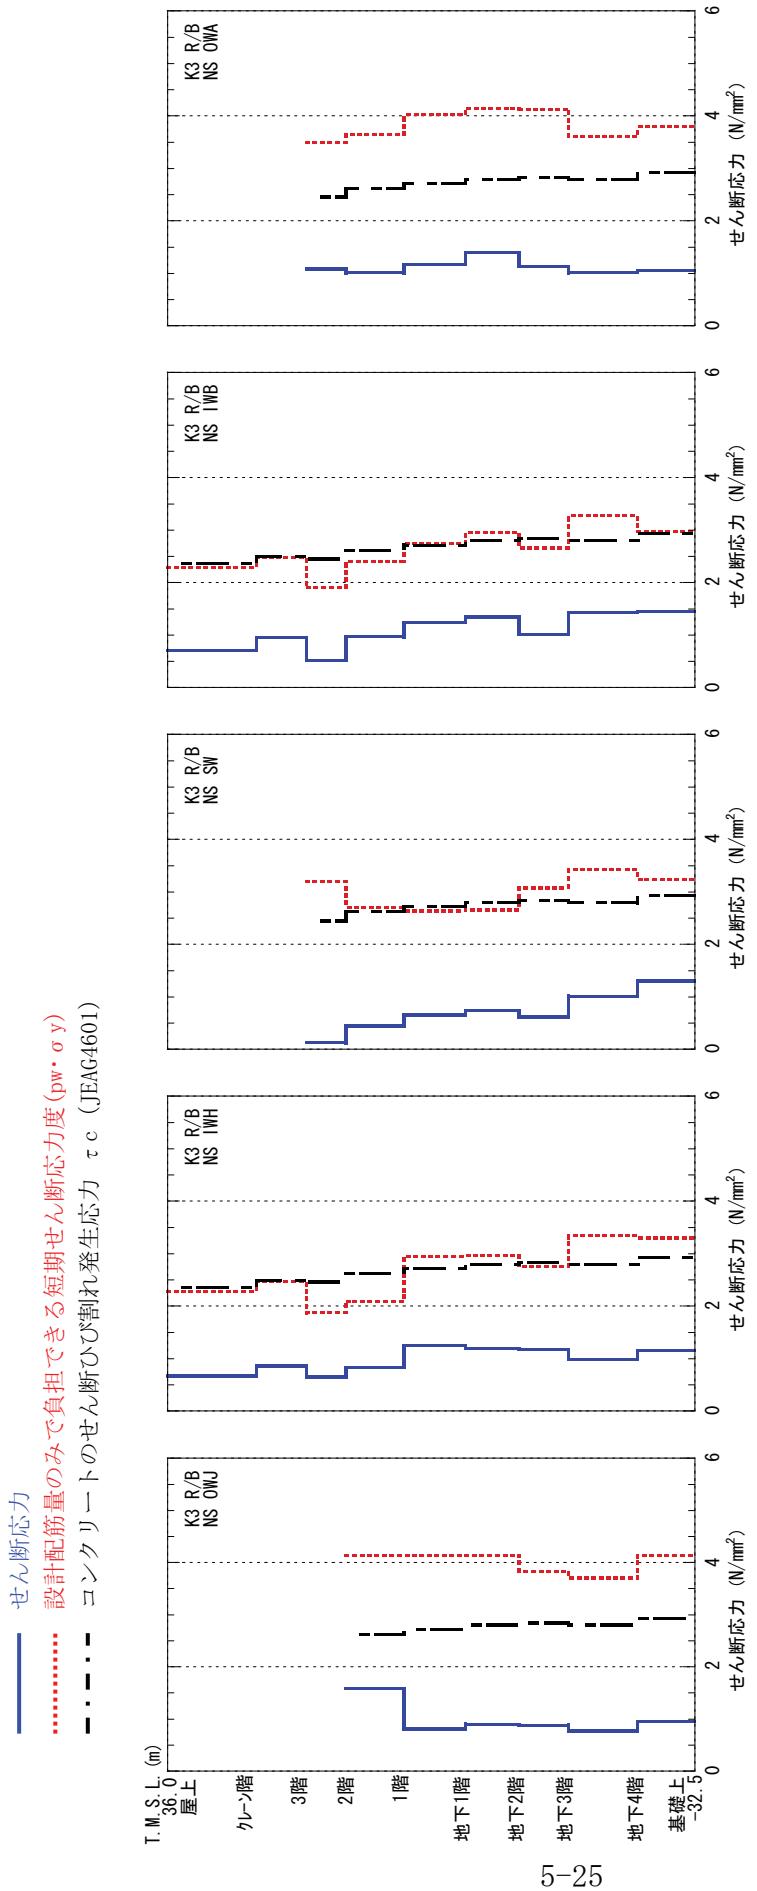


図-5. 1. 16 原子炉建屋 耐震壁のせん断応力（南北方向）


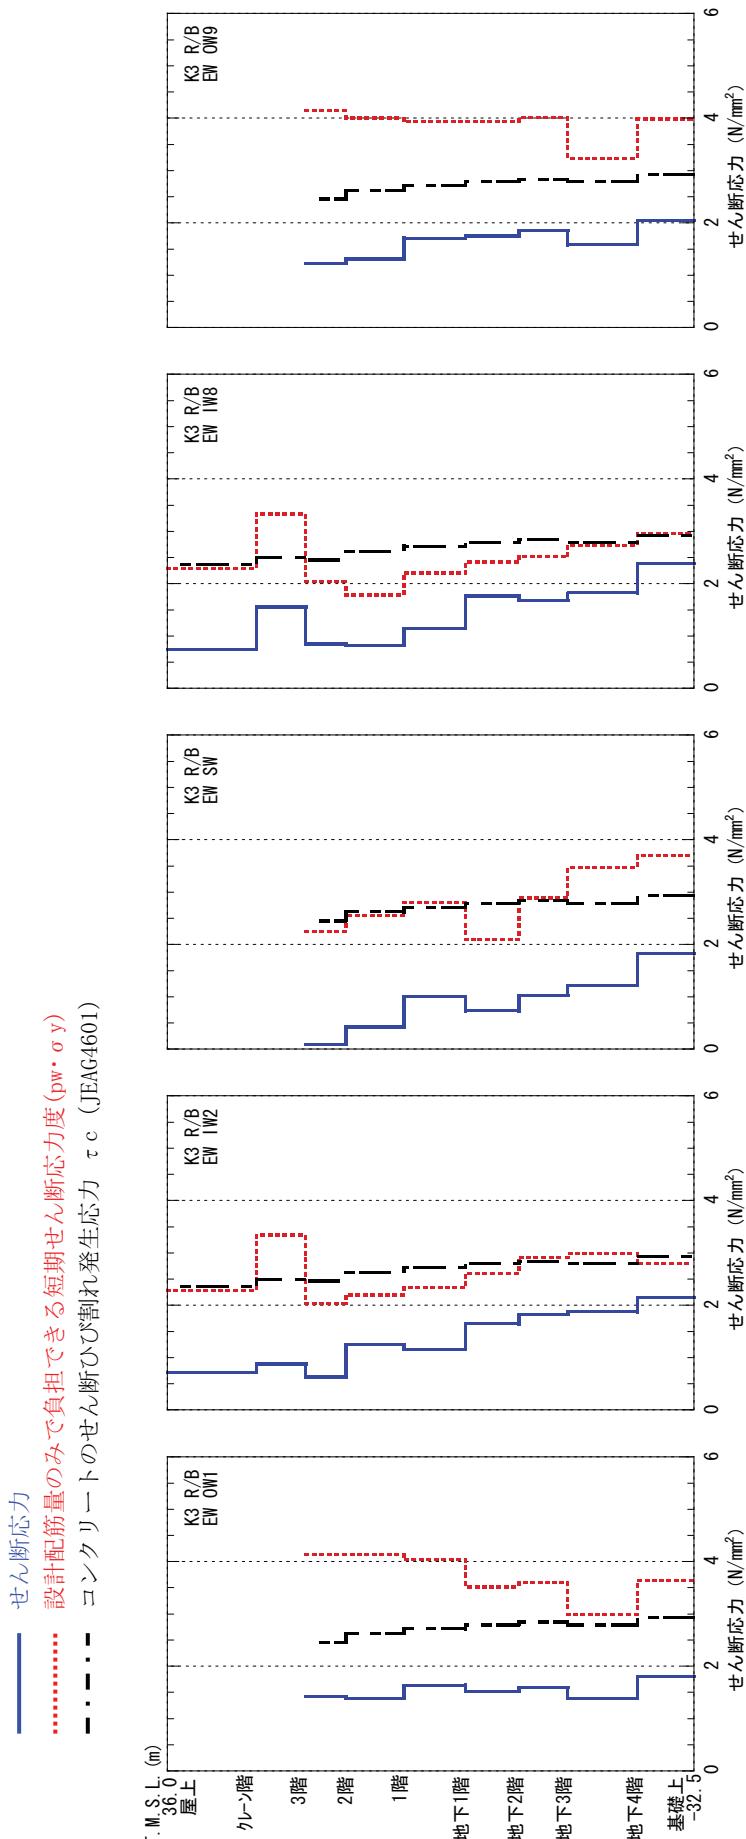


図-5.1.17 原子炉建屋 耐震壁のせん断応力（東西方向）

せん断応力  
 設計配筋量のみで負担できる短期せん断応力度 (pw・ $\sigma_y$ )  
 コンクリートのせん断ひび割れ発生応力  $\tau_c$  (JEAG4601)

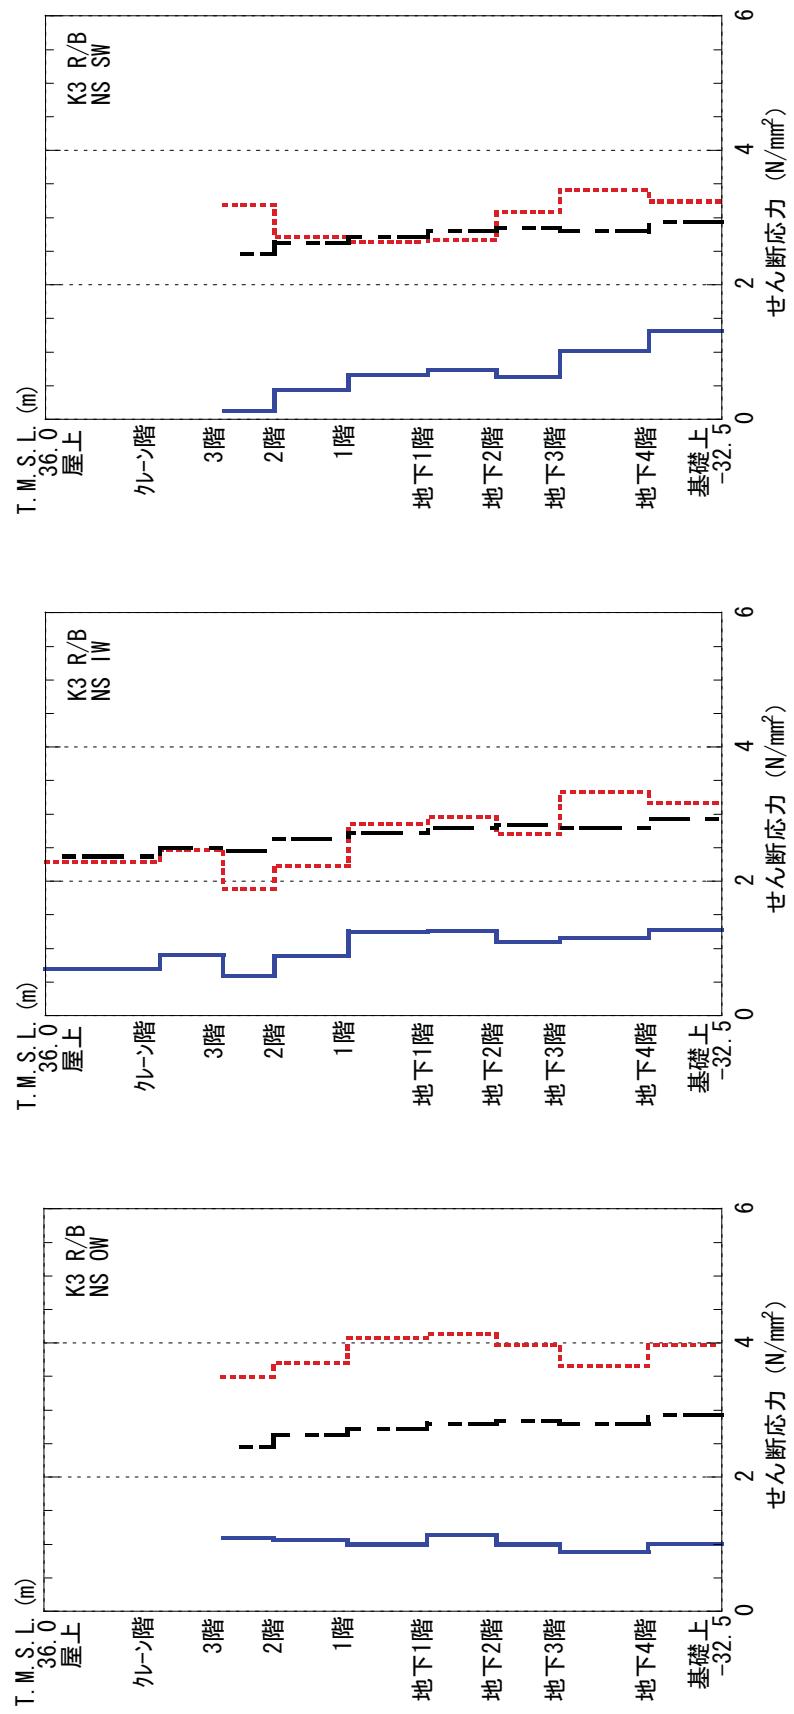

シエル壁

内部ボックス壁

図-5.1.18 原子炉建屋 耐震壁のせん断応力 (南北方向, 3軸集約)

外部ボックス壁



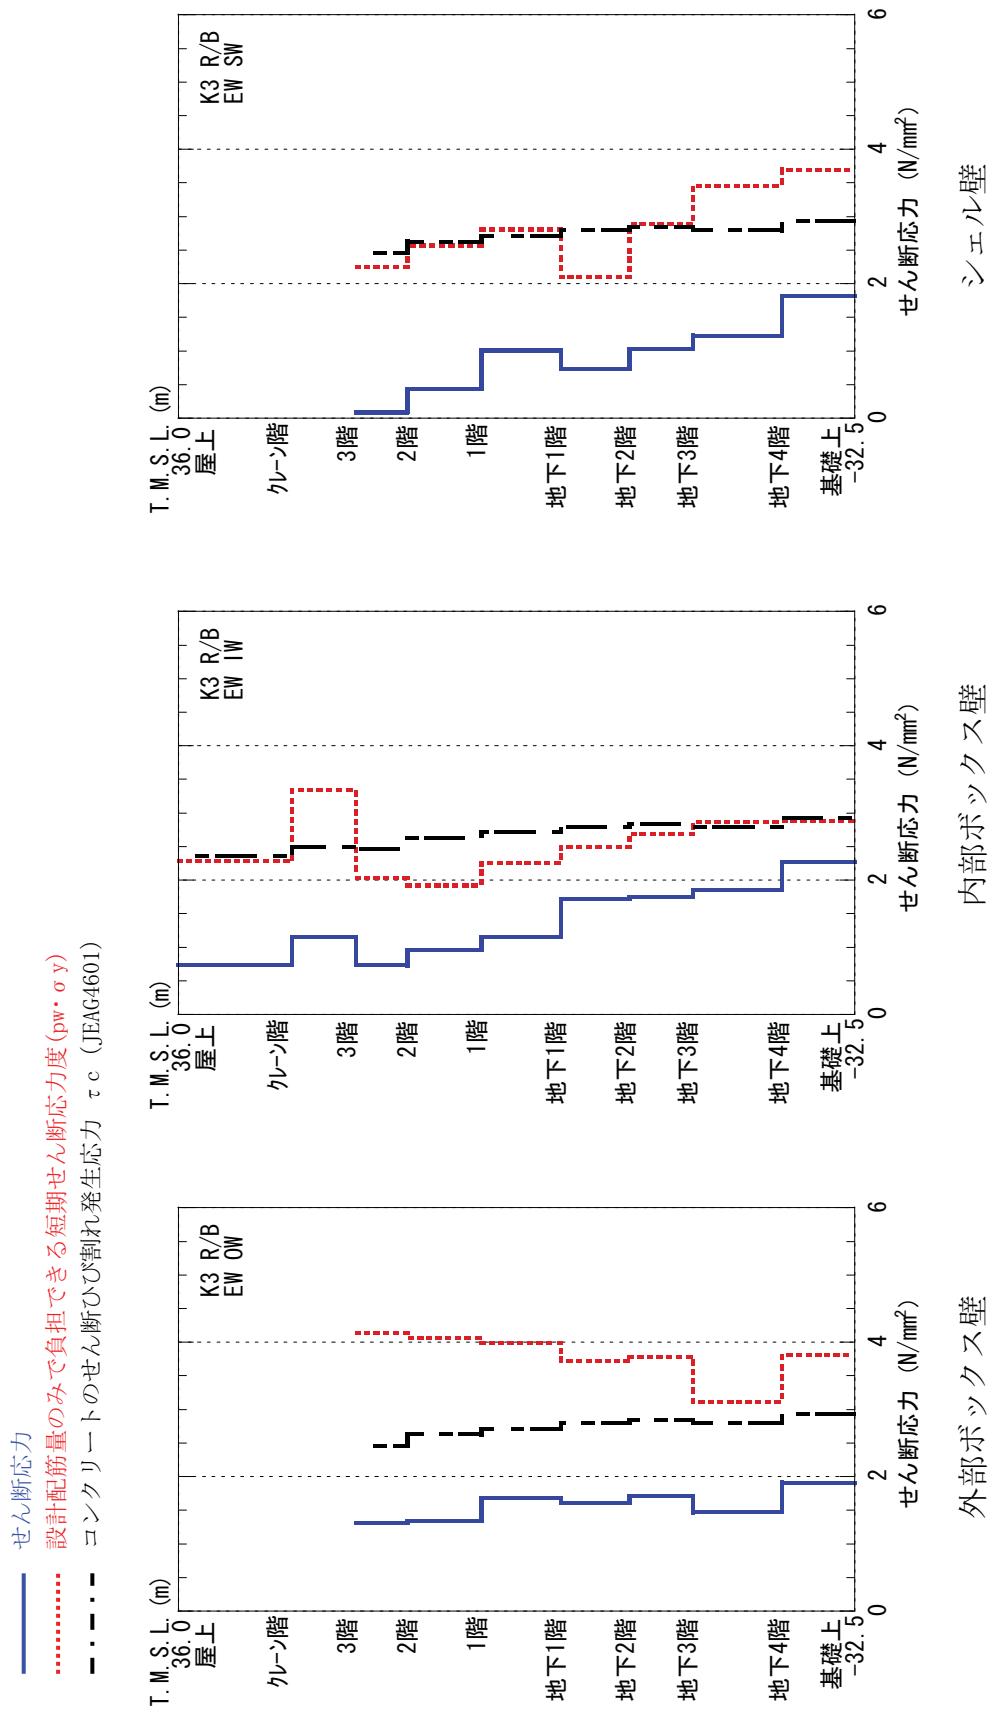


図-5. 1. 19 原子炉建屋 耐震壁のせん断応力 (東西方向, 3軸集約)

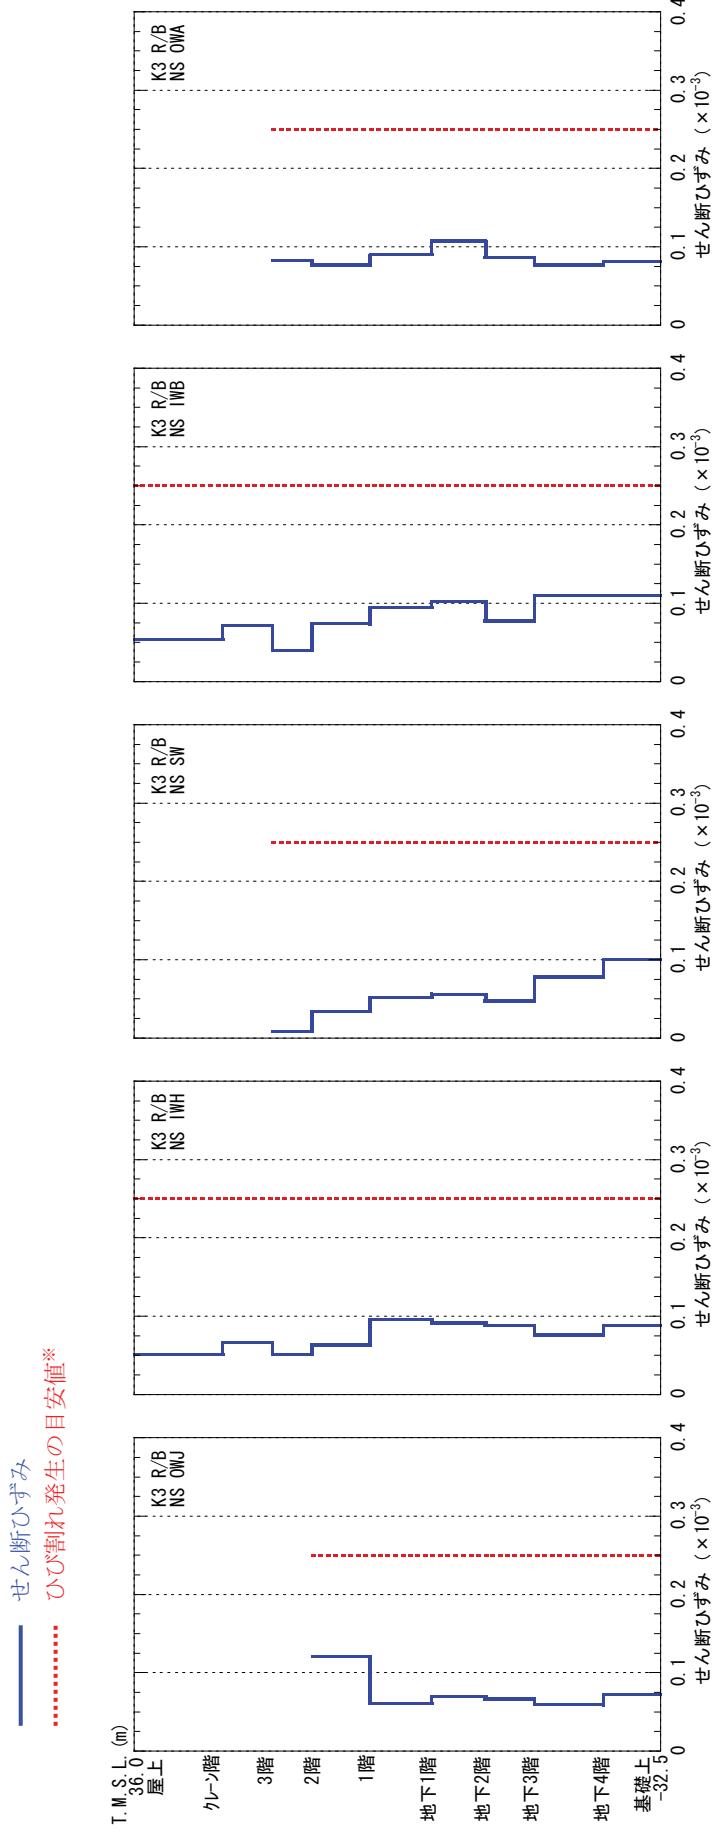

※過去の実験結果の平均的な値による目安値であり、  
せん断初ひび割れが発生するせん断ひずみの値に  
はばらつきがある。


図-5.1.20 原子炉建屋 耐震壁のせん断ひずみ（南北方向）

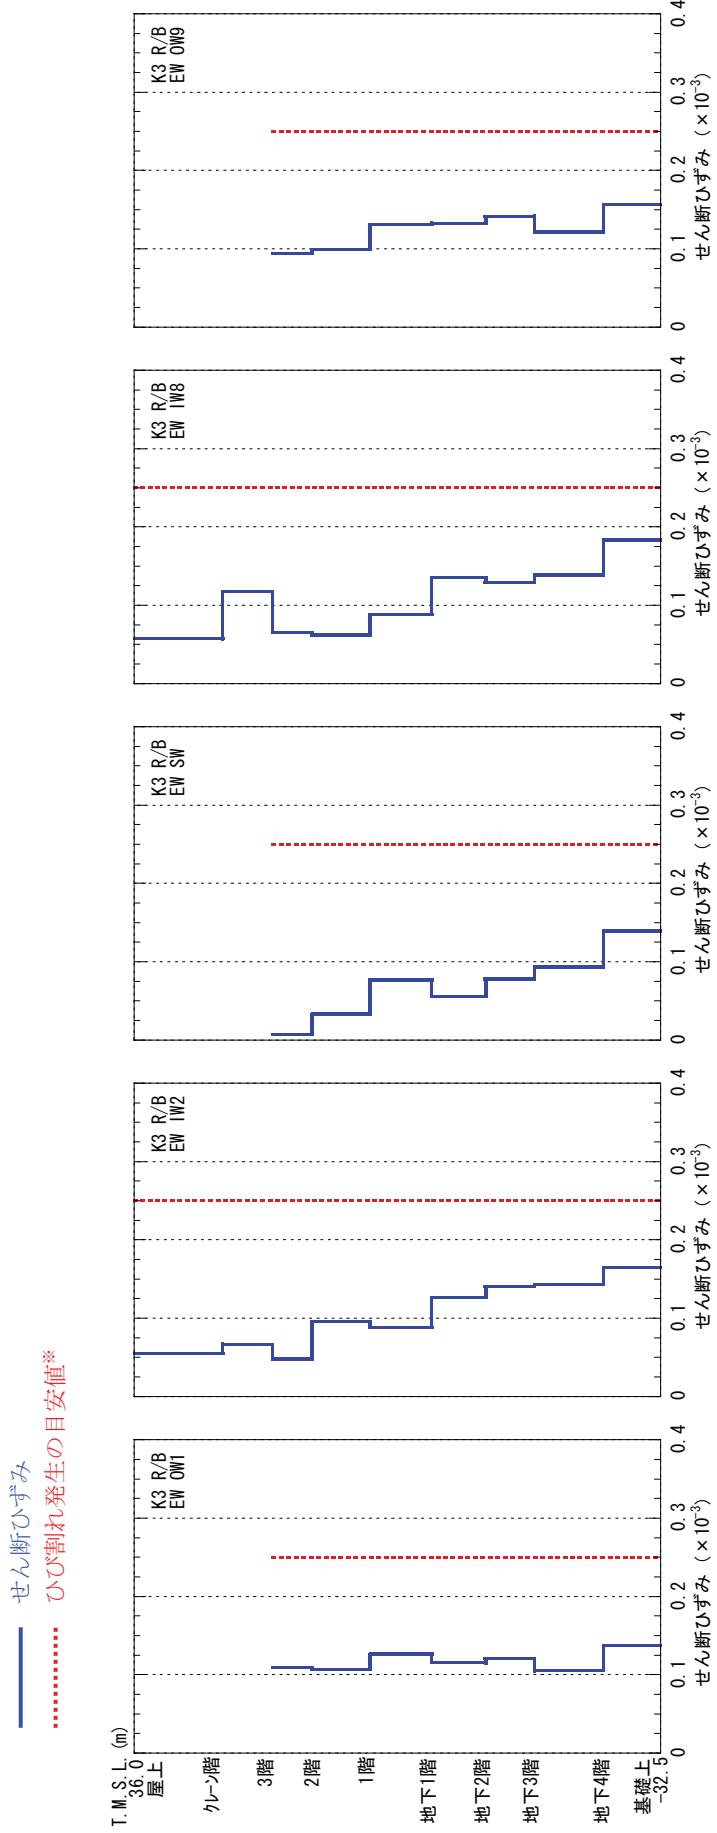

※過去の実験結果の平均的な値による目安値であり、  
せん断初ひび割れが発生するせん断ひびみの値に  
はばらつきがある。

図-5.1.21 原子炉建屋 耐震壁のせん断ひびみ（東西方向）


せん断ひずみ  
ひび割れ発生の目安値\*

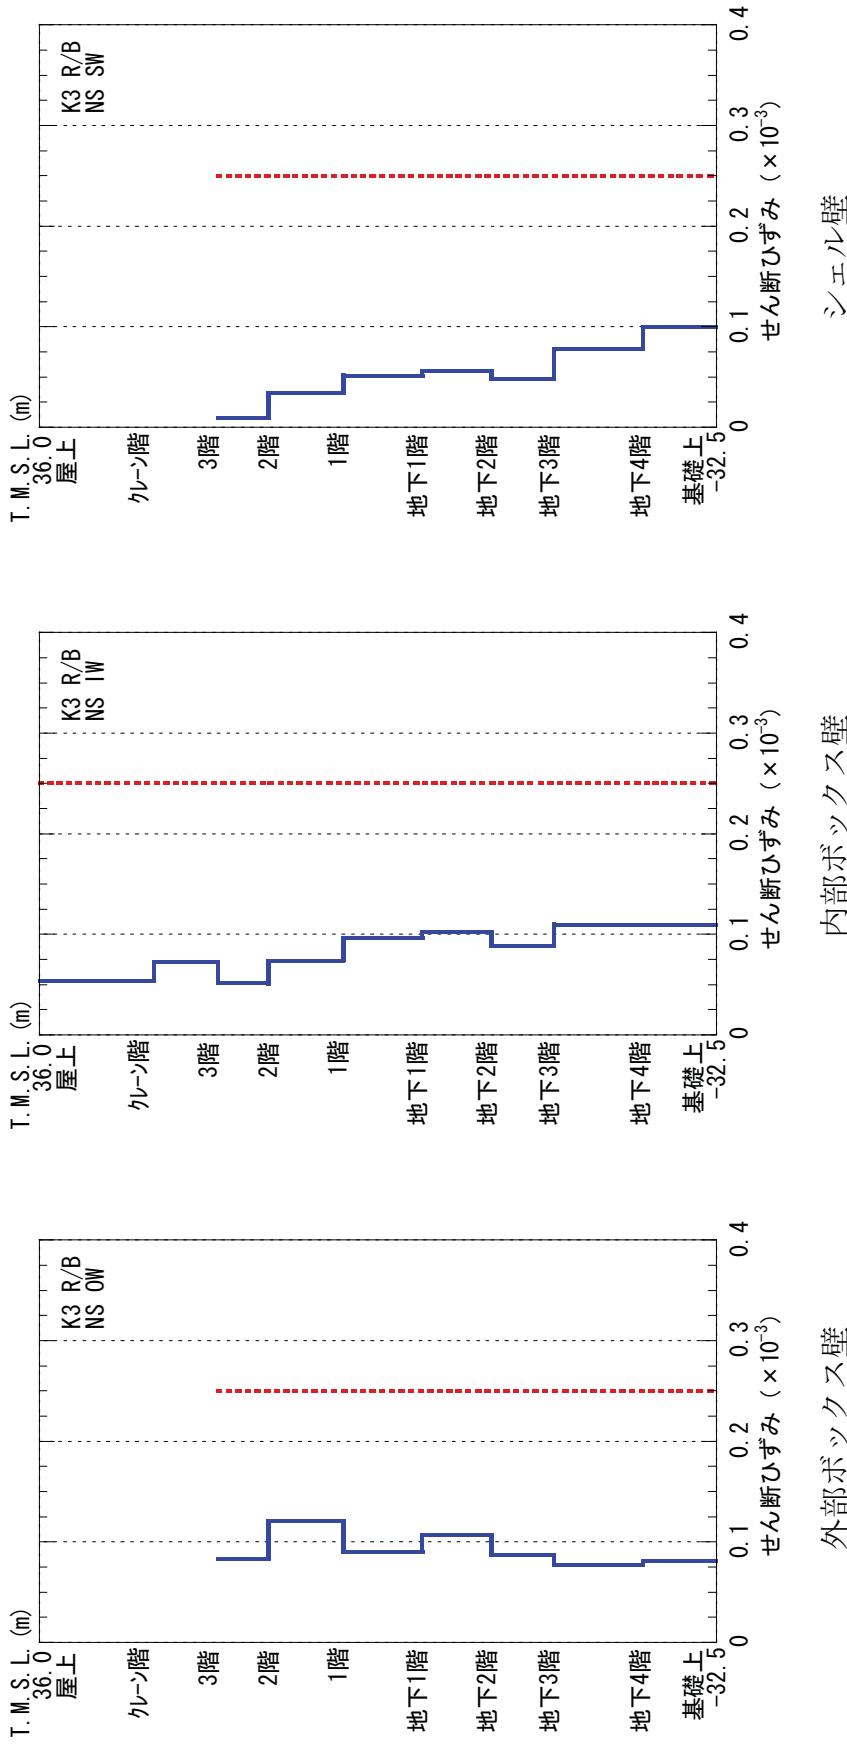

\*過去の実験結果の平均的な値による目安値であり、せん断初ひび割れが発生するせん断ひずみの値にはばらつきがある。

図-5.1.22 原子炉建屋 耐震壁のせん断ひずみ（南北方向，3軸集約）

せん断ひずみ  
ひび割れ発生の目安値\*

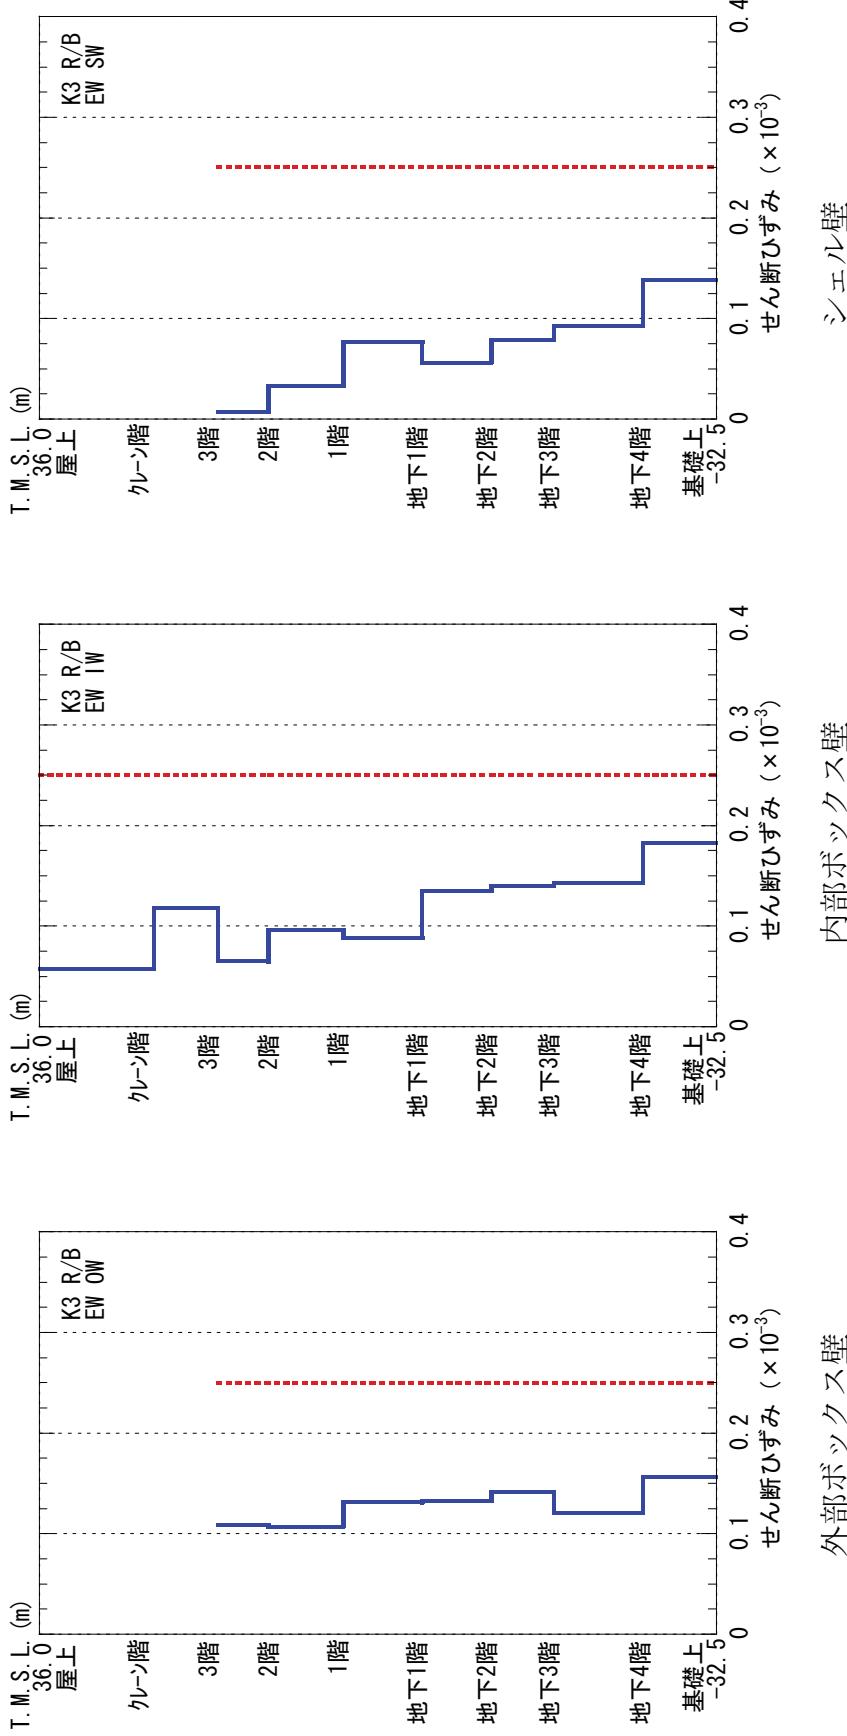

\*過去の実験結果の平均的な値による目安値であり、  
せん断初ひび割れが発生するせん断ひずみの値にはばらつきがある。

図-5.1.23 原子炉建屋 耐震壁のせん断ひずみ（東西方向，3軸集約）


### 5.1.6. 耐震健全性評価（鉄骨部）

#### (1) 屋根トラス


##### a) 屋根トラスの概要

3号機原子炉建屋の上部構造は、鉄骨造陸屋根をもつ屋根トラスで構成されている。屋根トラスの平面は、41.5m（南北方向）×51.0m（東西方向）の長方形をなしており、オペフロレベル（T.M.S.L. 18.0m）からの高さは18.0mである。

屋根トラスの概要を図-5.1.24に示す。

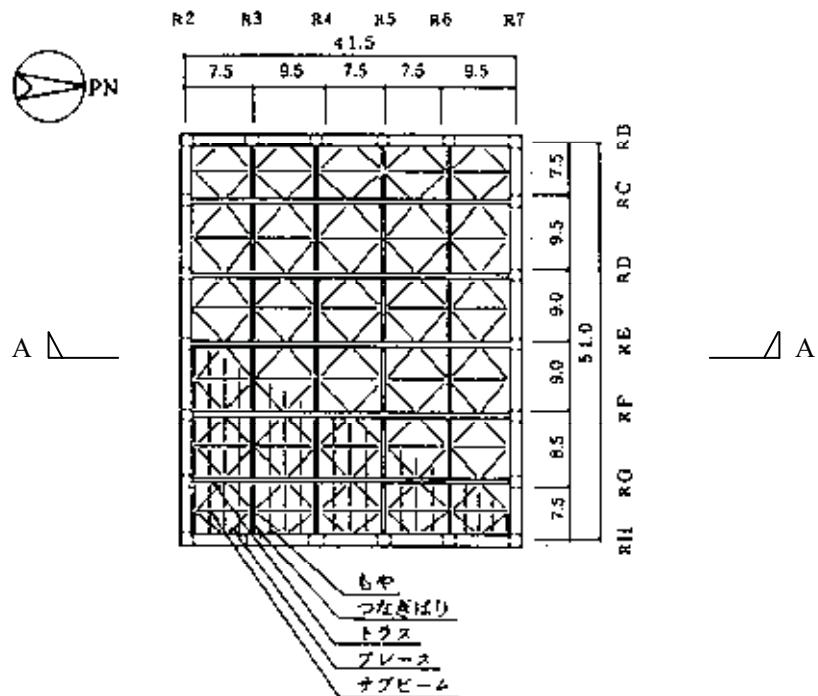

屋根伏図 (T.M.S.L. 36.0m)

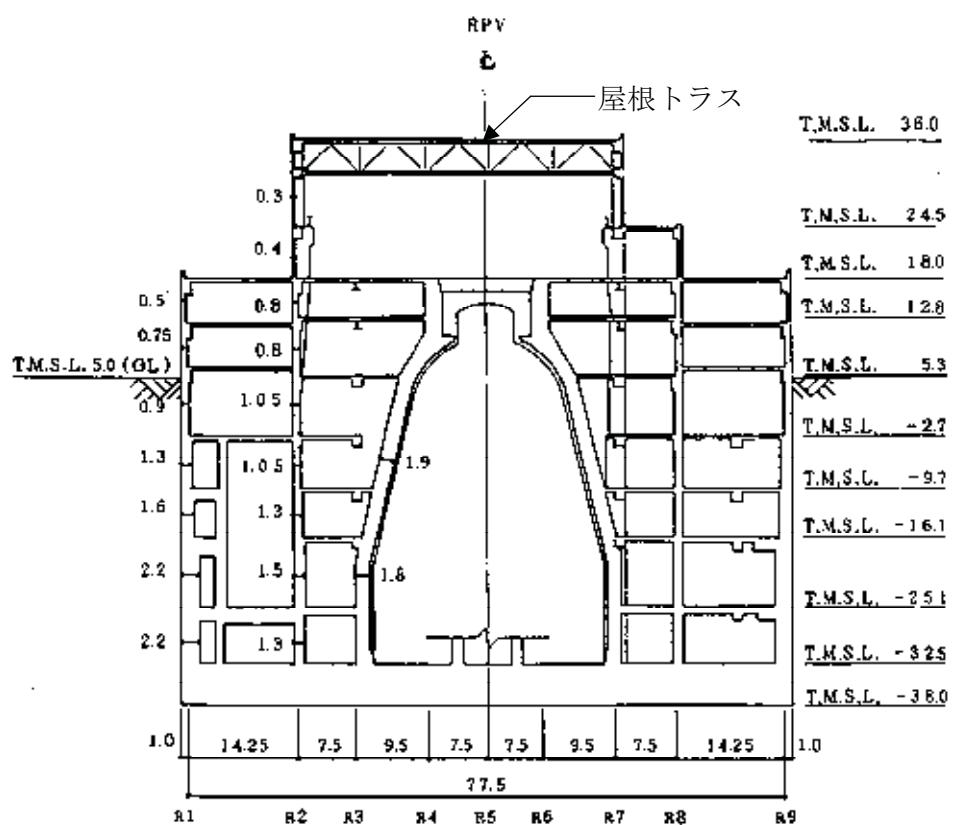

A—A 断面図

(単位 : m)

図-5.1.24 3号機屋根トラスの概要

## b) 地震応答解析モデル

屋根トラスは、鉛直方向の地震動の影響を受けやすいと考え、水平方向と鉛直方向の同時入力による評価を行うため、3次元モデルによる地震応答解析を行う。

地震応答解析モデルは、オペフロレベル（T.M.S.L. 18.0m）より上部の鉄筋コンクリート造の柱、梁、壁および鉄骨造の屋根トラス、屋根面水平プレース等を線材、面材により立体的にモデル化した立体架構モデルとする。

屋根トラス部は、主トラス、つなぎ梁、屋根上下面水平プレース、サブビームをモデル化する。各鉄骨部材は軸、曲げ変形を考慮した梁要素（主トラスの上下弦材等）と軸変形のみを考慮したトラス要素（屋根面水平プレース、主トラスの斜材・束材等）としてモデル化する。また、耐震壁および外周梁は各々シェル要素及び軸、曲げ変形を考慮した梁要素としてモデル化し、耐震壁の開口部についても考慮する。柱脚の条件は固定とする。

解析モデルの概要を図-5.1.25に示す。また、解析に用いる材料の物性値を表-5.1.4に示す。

解析モデルへの入力は、前述した原子炉建屋全体の地震応答解析結果から得られるオペフロレベル（T.M.S.L. 18.0m）の応答結果を用いることとし、オペフロ位置を固定として入力する（水平2成分、鉛直成分、回転2成分）。

屋根トラスの入力地震動として、水平2成分と鉛直成分の加速度波形を、図-5.1.26に、回転2成分の加速度波形を図-5.1.27に示す。

また、地震応答解析における減衰評価は、剛性比例型減衰を用いている（鉄骨造の減衰として2%、鉄筋コンクリート造の減衰として5%を与えることとしている）。


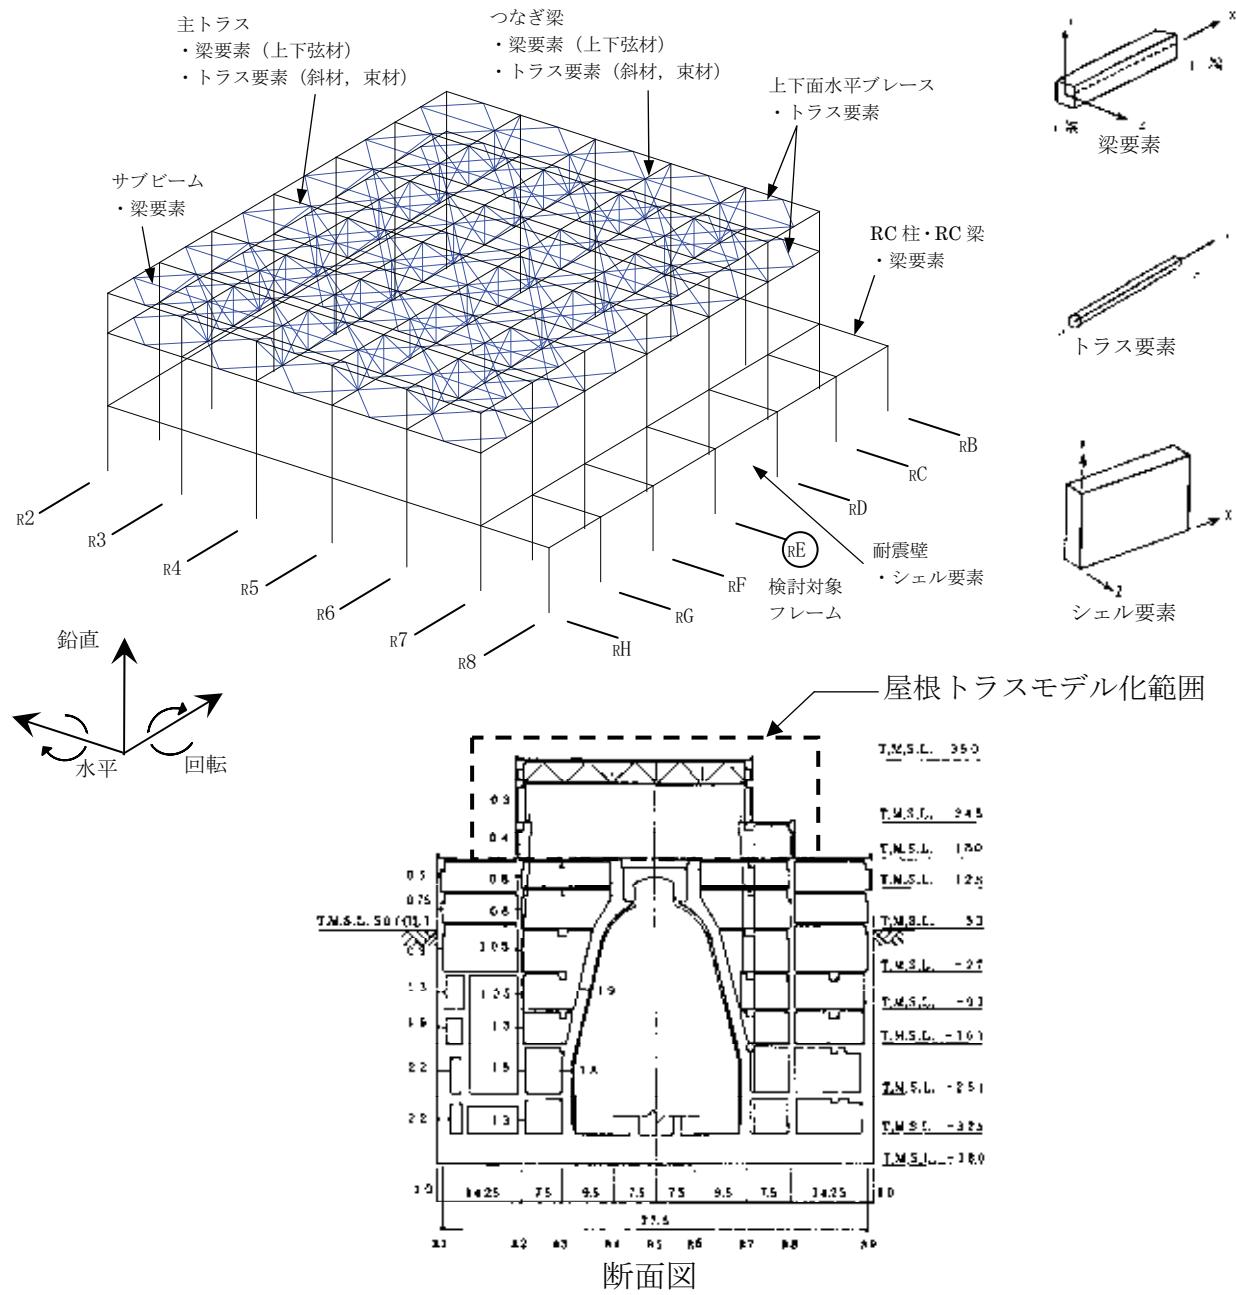



図-5.1.25 屋根トラス（オペフロ上部架構）の解析モデル図

表-5.1.4 解析に用いた材料の物性値


部位	材料	ヤング係数 E (N/mm <sup>2</sup> )	ボアソン比 $\nu$	単位体積重量 $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	減衰定数 h (%)
屋根トラス	鉄骨	$2.05 \times 10^5$	0.3	77.0	2
躯体	コンクリート	$3.13 \times 10^4$	0.2	25.0	5

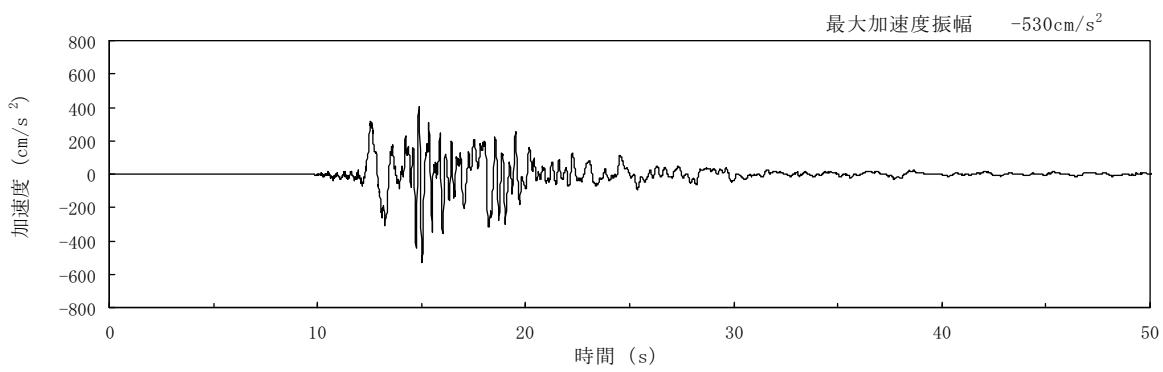

(a) 南北方向（水平）

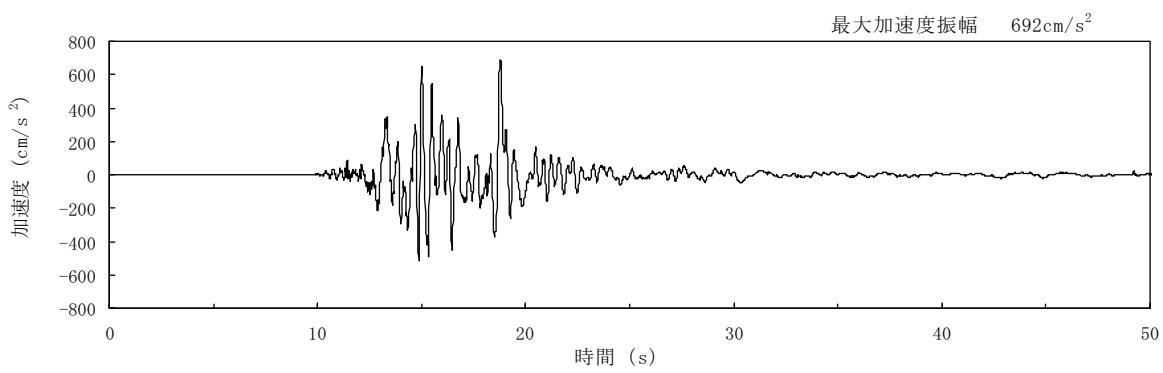


(b) 東西方向（水平）

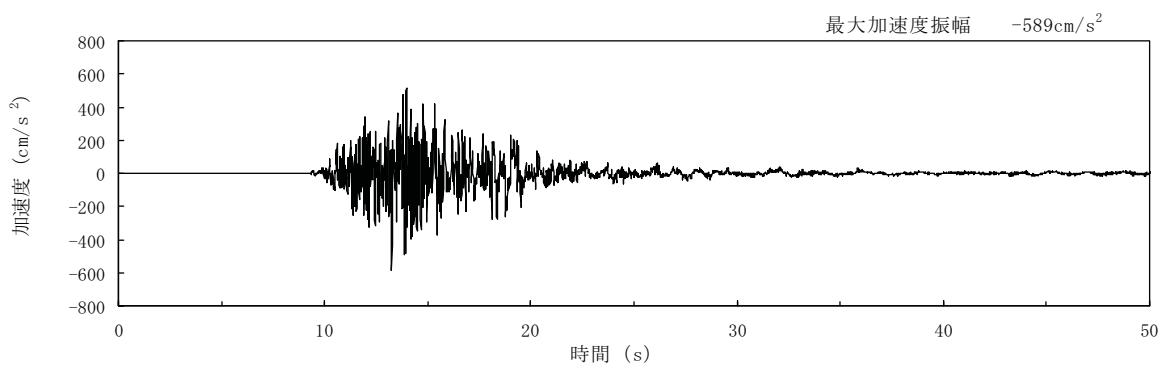


(c) 鉛直方向

（記録の主要動を含む 50 秒間を表示）

図-5.1.26 屋根トラスの入力地震動（水平，鉛直成分）

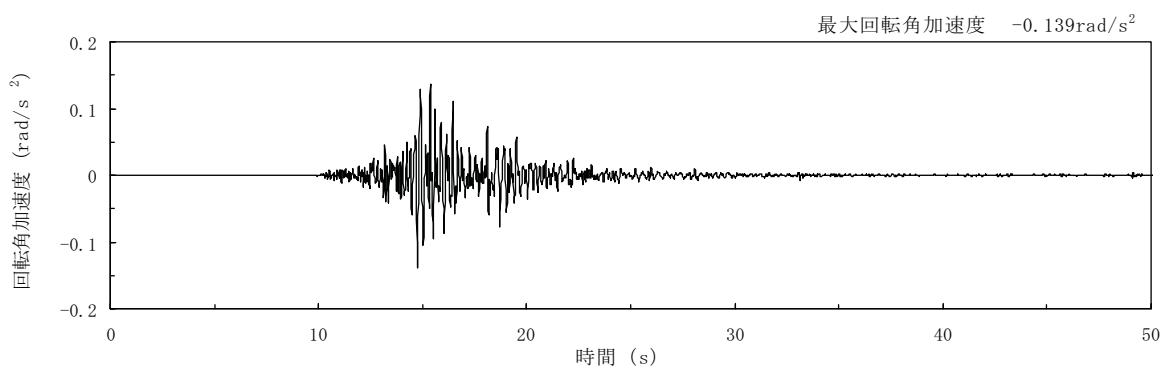

(a) 南北方向 (回転)

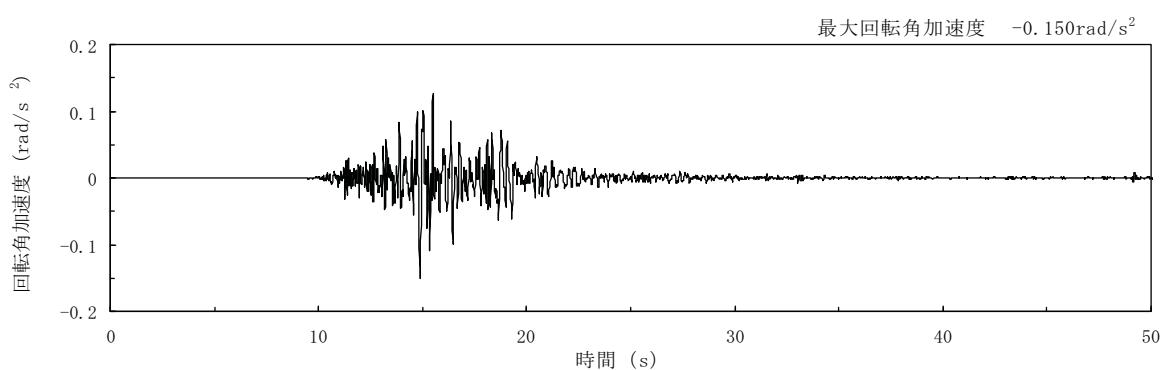

(b) 東西方向 (回転)

(記録の主要動を含む 50 秒間を表示)

図-5.1.27 屋根トラスの入力地震動 (回転成分)

c) 評価基準

3次元モデルの時刻歴地震応答解析により生じる各部材応力が評価基準値以下であることを確認する（日本建築学会「鋼構造設計規準—許容応力度設計法一」（2005）に準拠）。

屋根トラスを構成する各構面の上下弦材・斜材・束材を対象として、地震時に生じる軸力および曲げモーメントより評価基準値に対する断面検定について、下式を用いて行う。

(圧縮)

$$\frac{s\sigma_N}{sf_c} + \frac{s\sigma_b}{sf_b} \leq 1.0$$

ここに、 $s\sigma_N$ ：地震時における部材の軸応力

$s\sigma_b$ ：地震時における部材の曲げ応力

$sf_c$ ：短期許容圧縮応力度

(座屈の影響を考慮して細長比等により求めた数値)

$sf_b$ ：短期許容曲げ応力度

(引張)

$$\frac{s\sigma_N}{sf_t} + \frac{s\sigma_b}{sf_b} \leq 1.0$$

ここに、 $s\sigma_N$ ：地震時における部材の軸応力

$s\sigma_b$ ：地震時における部材の曲げ応力


$sf_t$ ：短期許容引張応力度

$sf_b$ ：短期許容曲げ応力度

#### d) 評価結果

各部材の評価結果のうち、屋根トラスを構成する主トラス方向のフレームの発生応力と評価基準値の比（以下、応力比という。）が最も大きい部材を含む<sub>E</sub>通りについて、評価部位を図-5.1.28に、評価結果を表-5.1.5に示す。

屋根トラスの各部材の発生応力は評価基準値以下であり、弾性範囲にあると判断されるとともに裕度を有しております、耐震健全性は確保されているものと評価した。

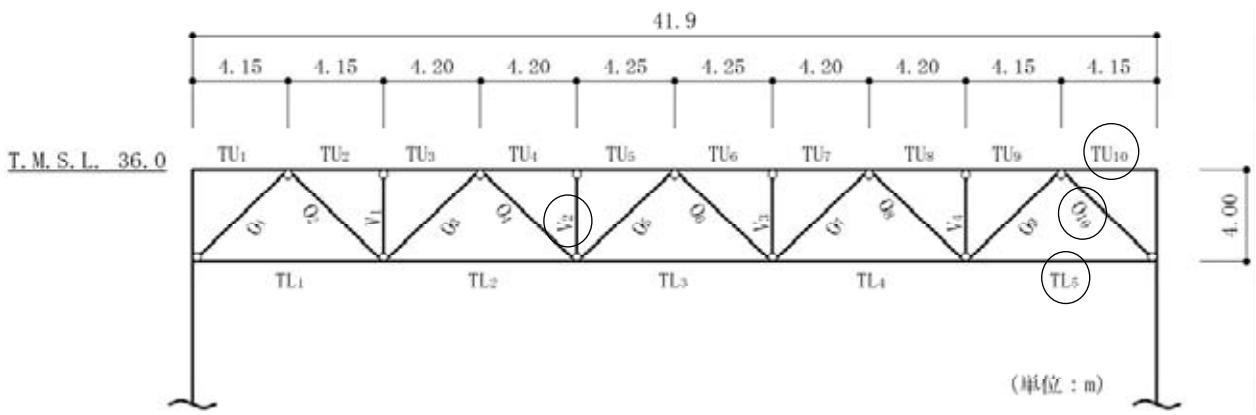

○：最大応力比発生位置を示す。

図-5.1.28 評価部位 (<sub>E</sub>通り)

表-5.1.5 屋根トラスの鉄骨部における評価結果 (<sub>E</sub>通り)

部材		発生応力 (N/mm <sup>2</sup> )	評価基準値 (N/mm <sup>2</sup> )	応力比	位置	使用部材
上弦材	(引張)	37.5	325.0	0.32	TU <sub>10</sub>	H-400×400×13×21
	(曲げ)	66.3	325.0			
下弦材	(圧縮)	49.1	183.0	0.38	TL <sub>5</sub>	H-400×400×13×21
	(曲げ)	35.5	325.0			
斜材	(圧縮)	119.9	246.0	0.49	O <sub>10</sub>	H-394×398×11×18
束材	(圧縮)	45.7	142.0	0.33	V <sub>2</sub>	2[s-200×90×8×13.5

## 5.2. タービン建屋の耐震健全性評価

### 5.2.1. 解析評価方針

タービン建屋の構造評価については、タービン建屋の一部に耐震上重要な機器・配管系の間接支持機能が要求されることから、該当部位の機能維持について評価することとする。

タービン建屋の耐震健全性評価は、3号機タービン建屋基礎版上の観測記録を用いた地震応答解析によることを基本とし、建物・構築物や地盤の応答性状を適切に表現できるモデルを設定した上で行う。

解析モデルは、地下3階に設置された耐震上重要な機器・配管系を含む建屋全域を多軸質点系モデルとし、当該階の耐震壁を機能維持部位として耐震健全性を評価する。

耐震壁の評価は、地震応答解析により得られた当該部位のせん断応力に対して、設計配筋量のみで負担できる短期せん断応力度と比較することによって行うこととする。また、地震応答解析により得られたせん断ひずみについても確認を行うこととする。

なお、この段階で裕度が比較的少ない場合には、追加点検を含めてさらに詳細な検討を行うこととする。

タービン建屋の地震応答解析の評価手順例を図-5.2.1に示す。



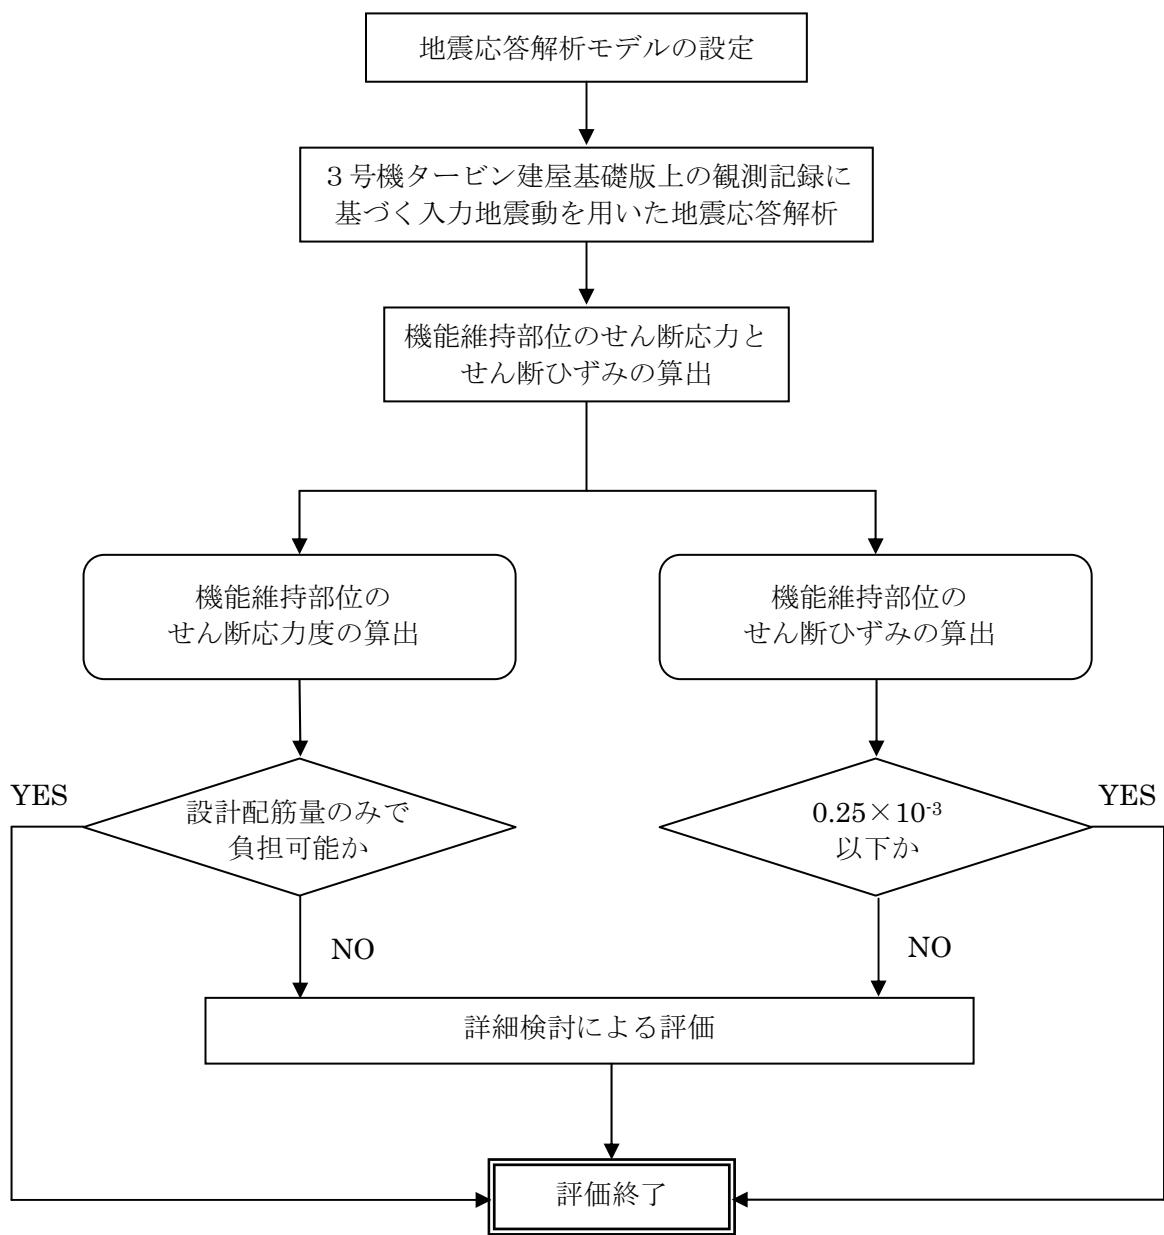


図-5.2.1 タービン建屋の地震応答解析の評価手順例

### 5.2.2. タービン建屋における観測記録

3号機のタービン建屋における地震計配置断面図および平面図を、図-5.2.2に示す。



3号機のタービン建屋の基礎版上で時刻歴波形を取得している新設地震計の加速度時刻歴波形および観測記録に基づく床応答スペクトルを図-5.2.3～図-5.2.4に示す。

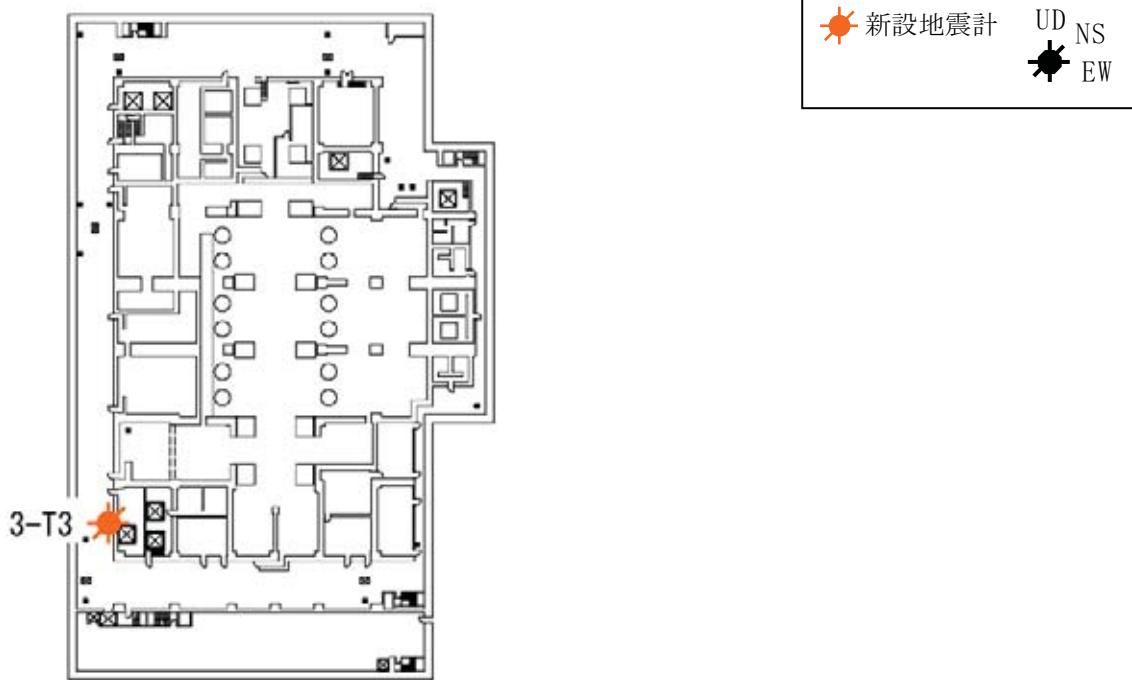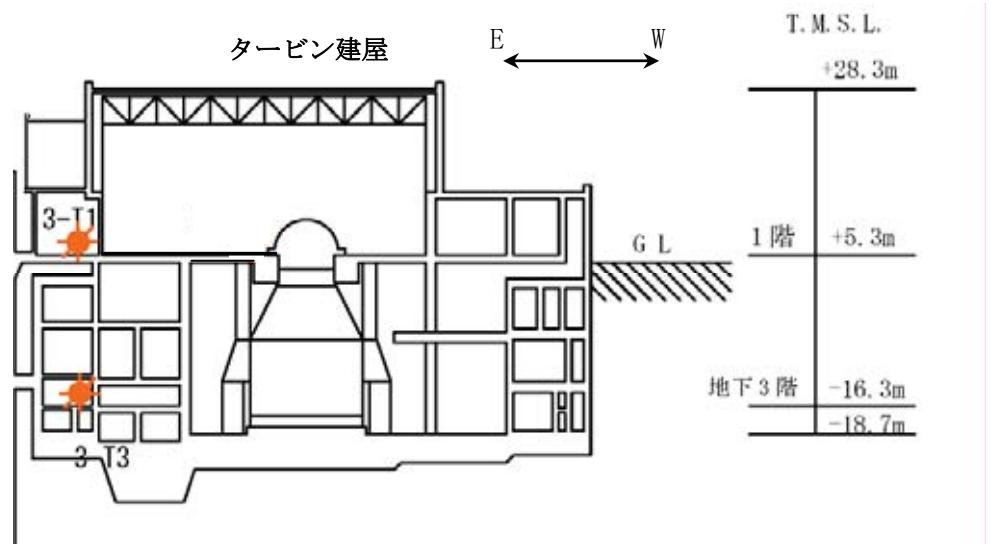



地下3階(T.M.S.L -16.3m)

※T. M. S. L. とは、東京湾平均海面のことを指す。  
なお、1階に設置されている地震計(3-T1)の本震記録は、  
地震計記録部の回路異常により、消失している。

図-5.2.2 3号機タービン建屋地震計配置断面図および平面図

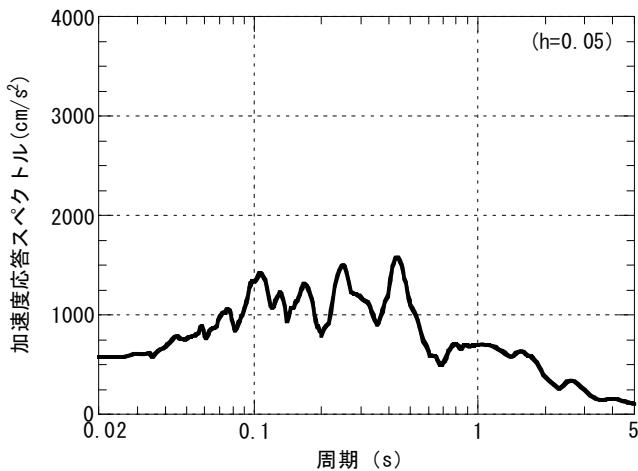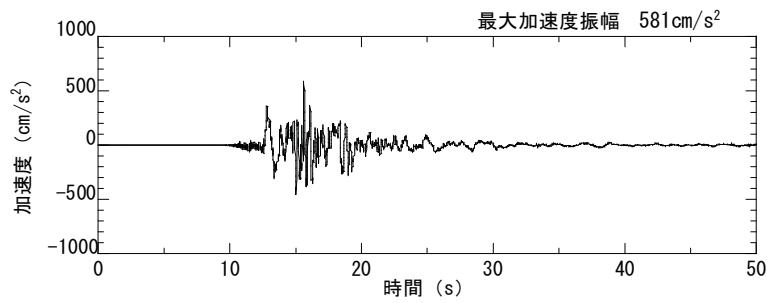

観測記録（南北成分）

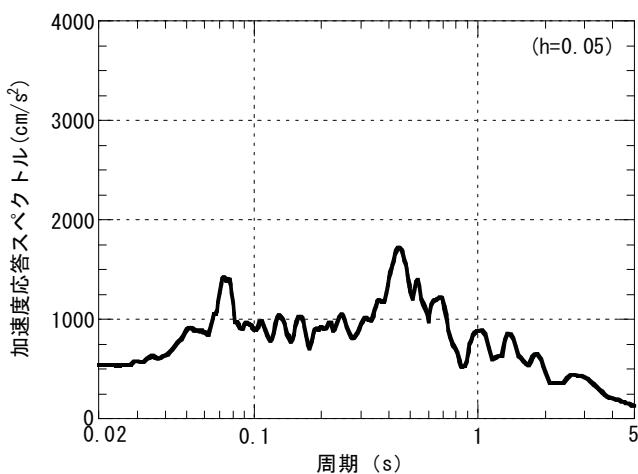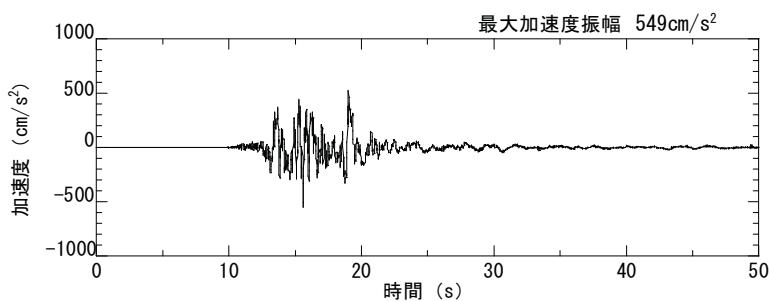

観測記録（東西成分）

図-5.2.3 3号機タービン建屋地下3階（基礎版上：3-T3観測点）の  
加速度時刻歴波形、加速度応答スペクトル（水平方向）

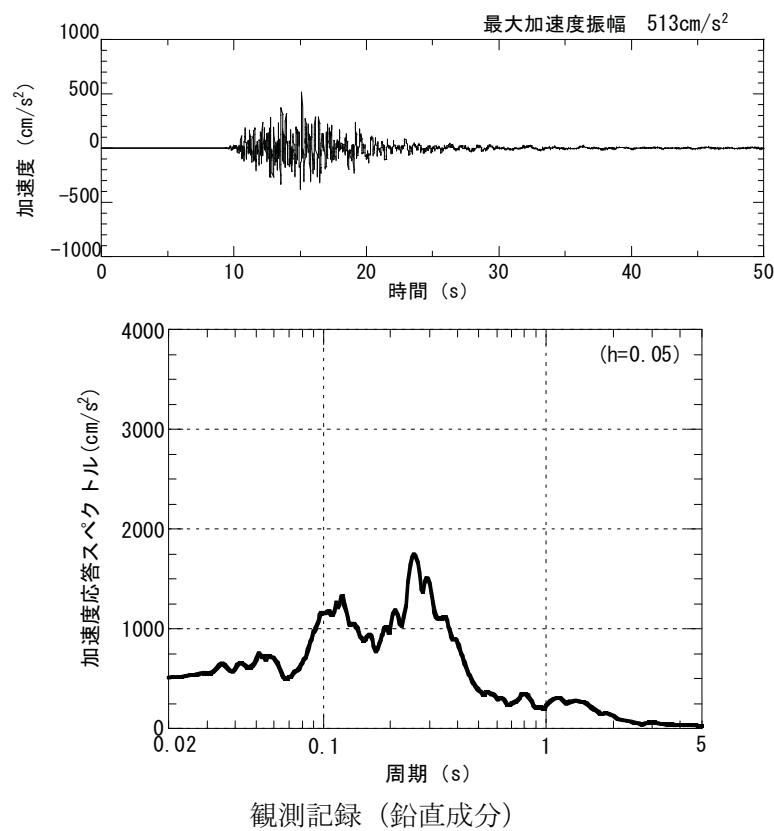


図-5.2.4 3号機タービン建屋地下3階（基礎版上：3-T3観測点）の  
加速度時刻歴波形、加速度応答スペクトル（鉛直方向）

### 5.2.3. 地震応答解析

本地震に対するタービン建屋の地震応答解析は、地震時に観測した基礎版上における水平方向および鉛直方向の地震観測記録を用いた動的解析による。

建屋各部位の応答は、タービン建屋の基礎版上での観測記録波（図-5.2.3～図-5.2.4）から基礎底面位置における地盤の応答波を求め、これを振動モデルに入力して算定する。

本検討では、次の5項目に基づき設計時の解析モデルから修正して新たな解析モデルを構築することとしている。

- ① 設計時にはコンクリートの設計基準強度を基に算定していた鉄筋コンクリート部の剛性評価を、コンクリートの実際の平均的な強度を基に算定して見直すこととする。
- ② 設計時には耐震要素として考慮していなかった補助壁について、上下階に応力伝達が可能と考えられる壁を再評価して、新たに耐震要素に取り入れることとする。
- ③ 設計時には、建物と地盤の相互作用を反映するために側面ばねとして Novak の水平ばねを考慮していたが、Novak の回転ばねも新たに考慮することとする。本検討では、側面は Novak の水平および回転地盤ばねを、底面は振動アドミッターンス理論により算定した水平および回転ばねを考慮する。地盤ばねについては、原子炉建屋での検討結果を踏まえて、Novak より求まる側面地盤ばねおよび減衰（水平および回転）を 50% に低減して評価する。（地盤表層部については④の通り）
- ④ なお、今回は地震時の表層地盤の変状を踏まえ、地盤－建屋相互作用効果が見込めないと判断し、表層部分のばね評価を行わないこととする。
- ⑤ 設計時には地震応答解析は弾性応答解析であったが、弾塑性応答解析を行うこととする。復元力特性については、「JEAG 4601-1991」に示された手法に従うこととする。

## (1) 水平方向の地震応答解析モデル

地震時に観測した基礎版上における水平方向の地震観測記録を用いた動的解析は、設計時に用いた解析モデルを基本としている。

水平方向の地震応答解析モデルは、図-5.2.5～図-5.2.6に示すように、建屋を曲げ変形とせん断変形をする質点系とし、地盤を等価なばねで評価した建屋－地盤連成系モデルとする。建屋－地盤連成系としての効果は地盤ばねおよび対応する入力地震動によって評価される。解析に用いるコンクリートおよび鉄骨の物性値を表-5.2.1に示す。

地盤定数は、水平成層地盤と仮定し、地震時のせん断ひずみレベルを考慮して定めた。解析に用いた地盤定数を表-5.2.2に示す。

水平方向の解析モデルにおいて、基礎底面地盤ばねについては、「JEAG 4601-1991」に示された手法を参考にして、成層補正を行ったのち、振動アドミッタンス理論に基づいて、スウェイおよびロッキングばね定数を近似的に評価する。また、埋め込み部分の建屋側面地盤ばねについては、建屋側面位置の地盤定数を用いて、水平および回転ばねを「JEAG 4601-1991」に示された手法を参考にして、Novakばねに基づく近似法により評価する。

いずれの地盤ばねも振動数に依存した複素剛性として得られるが、図-5.2.7に示すようにばね定数 ( $K_c$ ) として実部の静的な値を、また、減衰係数 ( $C_c$ ) として建屋－地盤連成系の1次固有振動数に対応する虚部の値と原点を結ぶ直線の傾きを採用することにより近似する。

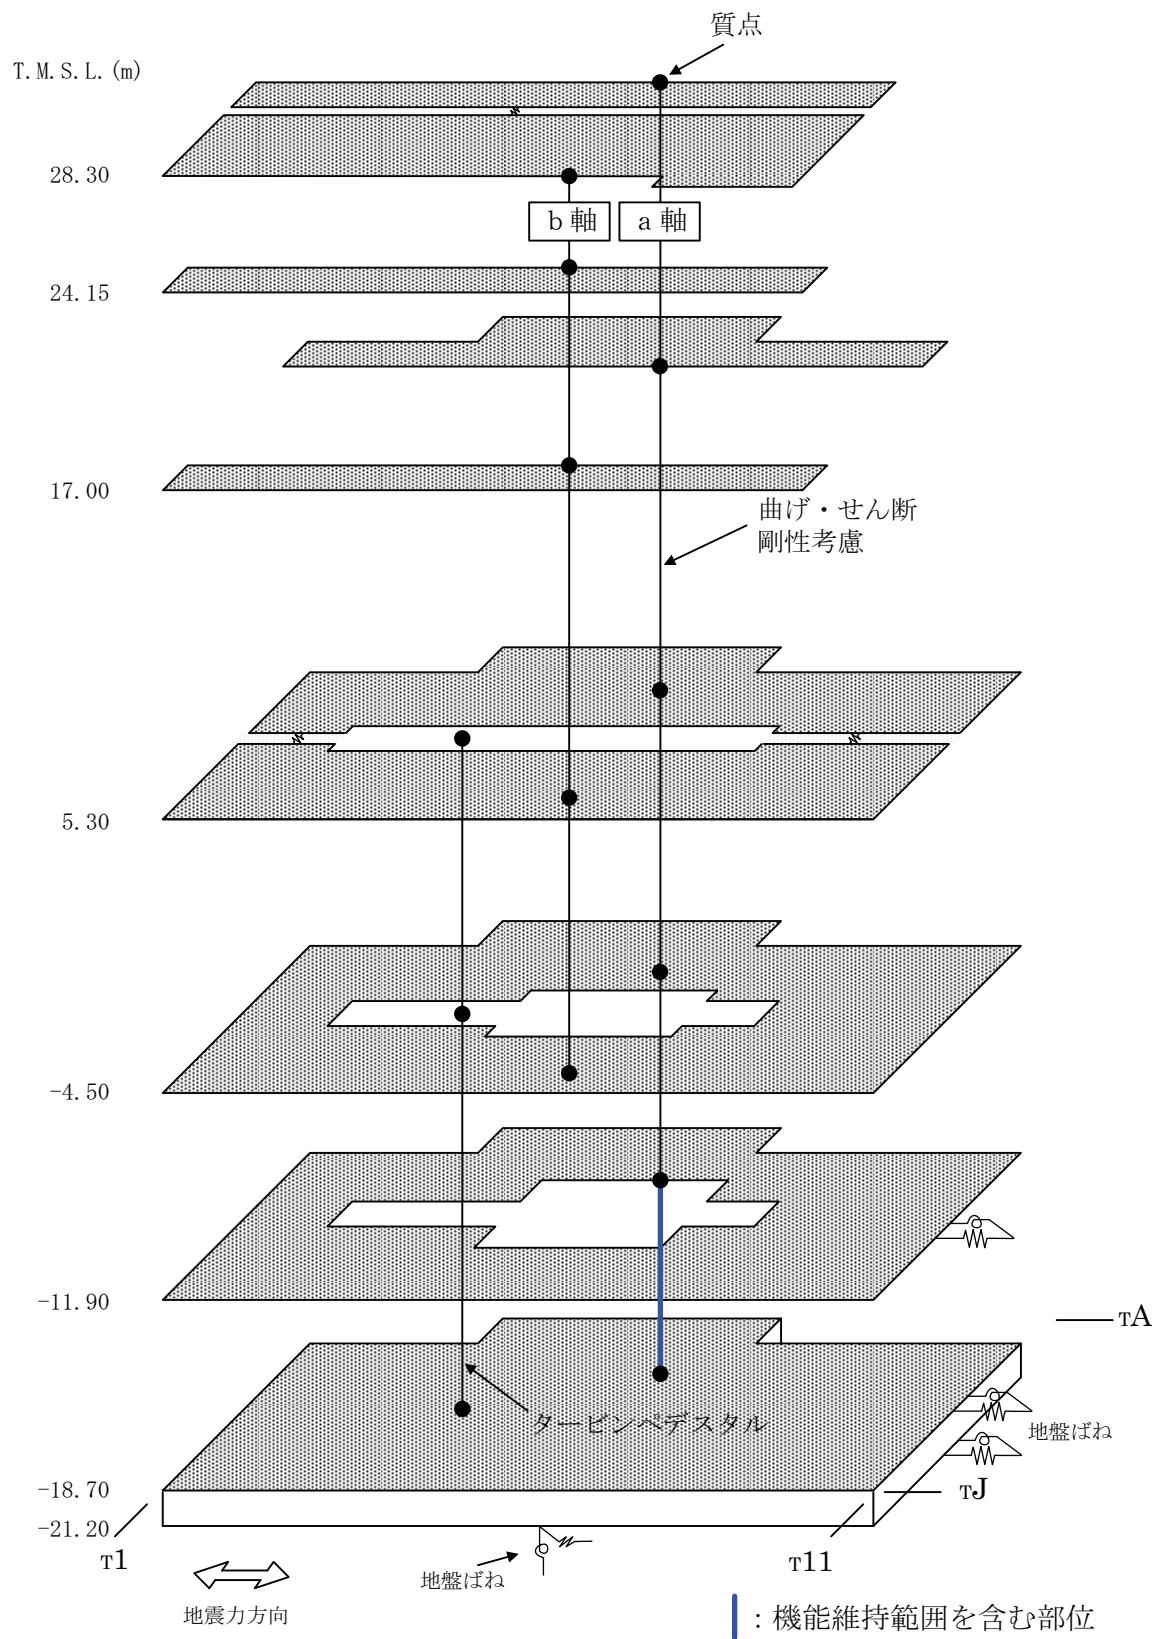


図-5.2.5 地震応答解析モデル（南北方向）

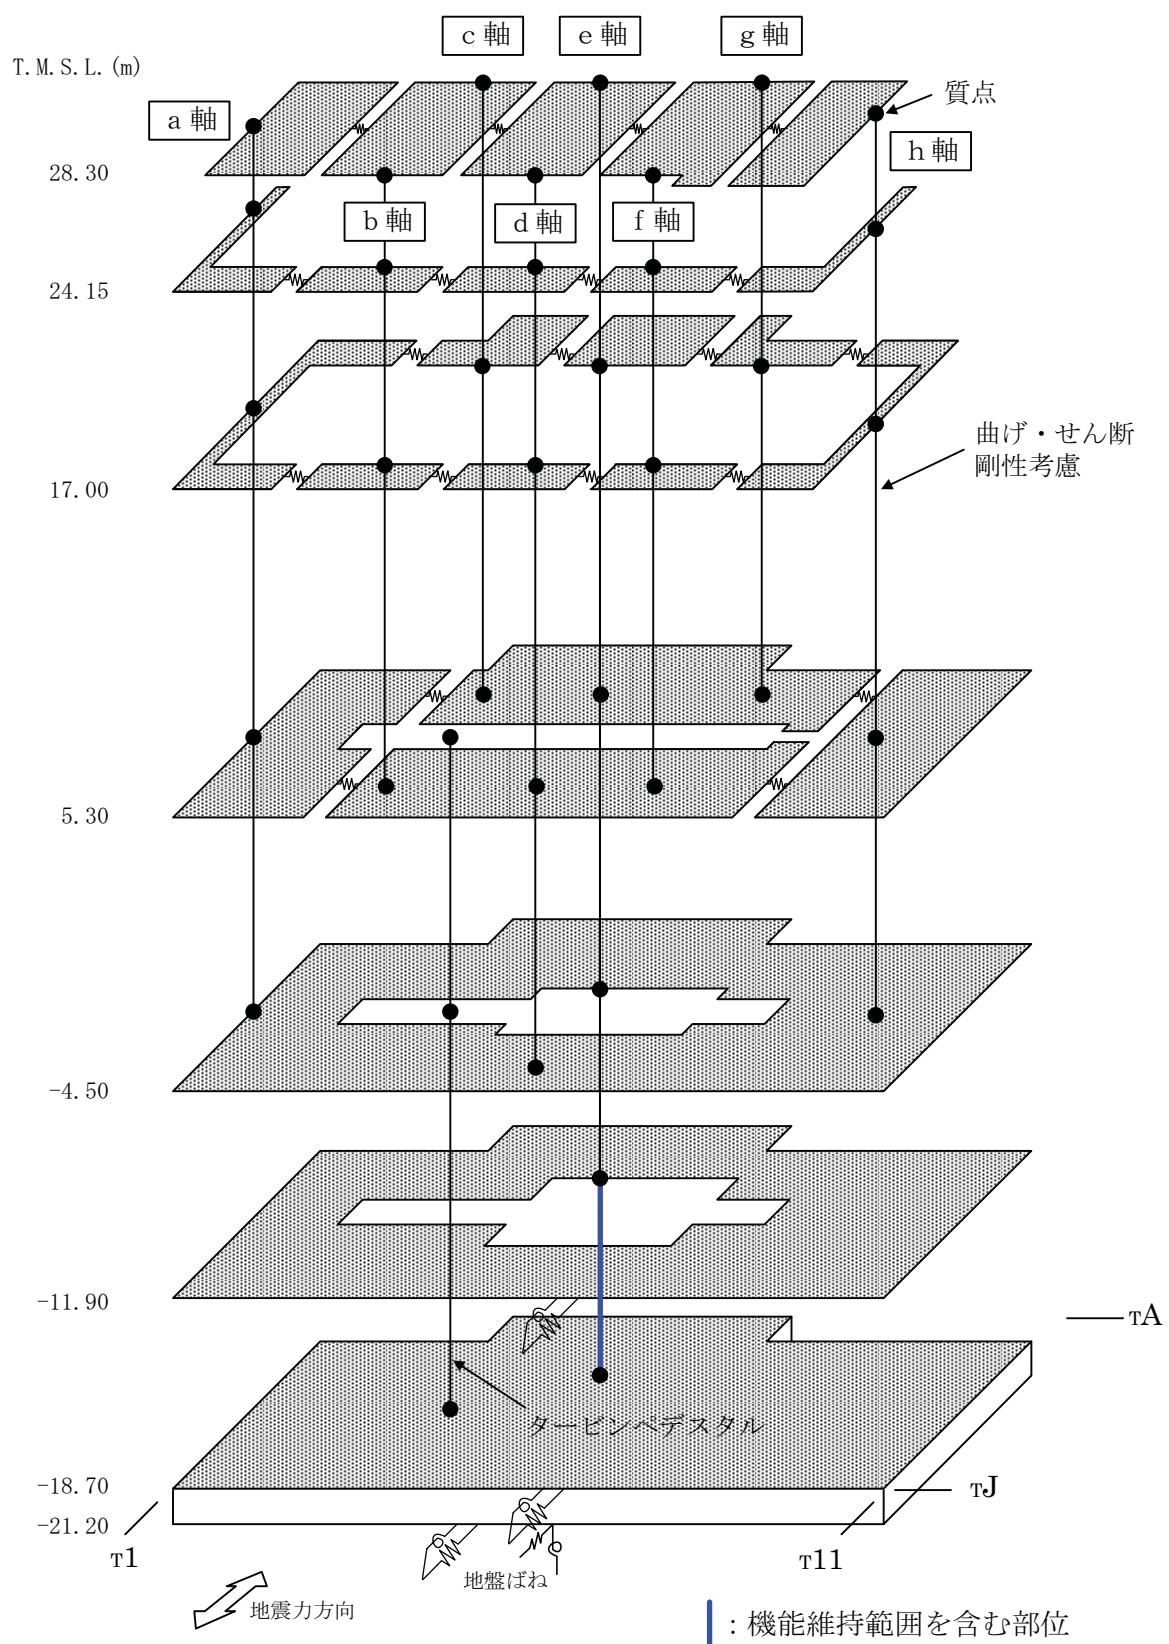



図-5.2.6 地震応答解析モデル（東西方向）

表-5.2.1 地震応答解析に用いる物性値

材料	ヤング係数 E (N/mm <sup>2</sup> )	せん断弾性係数 G (N/mm <sup>2</sup> )	ポアソン比 $\nu$	減衰定数 h (%)
コンクリート	$3.13 \times 10^4$	$1.31 \times 10^4$	0.20	5
鉄骨	$2.05 \times 10^5$	$7.90 \times 10^4$	0.30	2

表-5.2.2 地盤定数

標高 T. M. S. L. (m)	地層	せん断波速度 $V_s$ (m/s)	単位体積重量 $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	ポアソン比 $\nu$	初期せん断弾性係数 $G_0$ (N/mm <sup>2</sup> )	剛性低下率 $G/G_0$
5.0	埋 戻 し 土	110	18.6	0.333	21.0	0.35
1.3		170			53.2	
-6.2		200			77.5	
-10.0		350			225	
-21.0	西 山 層	420	15.8	0.460	284	0.95
-46.0		530	16.2	0.445	464	
-148.0		570		0.436	537	
-199.0		650	17.3	0.426	745	
-261.0		690	17.8	0.415	864	
-285.0		710	17.5	0.409	900	
		(解放 基盤)				1.00

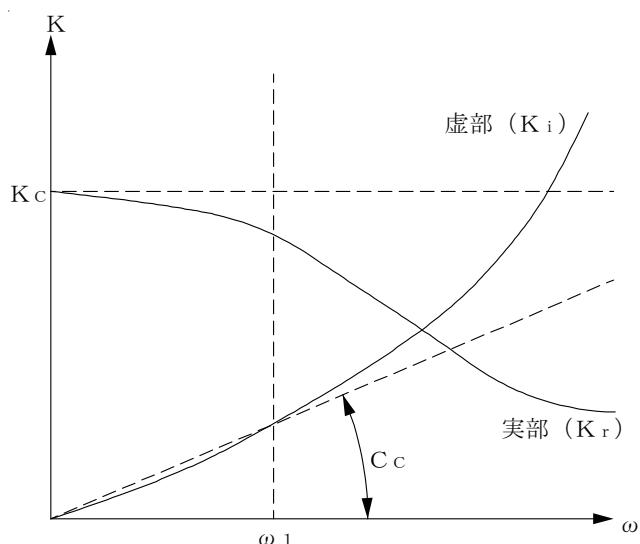

$\omega_1$  : 建物-地盤連成系  
の1次固有振動数

図-5.2.7 地盤ばねの近似

## (2) 鉛直方向の地震応答解析モデル

鉛直方向の地震観測記録を用いた動的解析については、水平方向の解析モデルに用いた解析諸元を基に新たに構築した解析モデルを基本としている。

鉛直方向の地震応答解析モデルは、図-5.2.8 に示すように、軸変形をする外壁・内壁、および曲げ変形とせん断変形をする屋根トラス部から成る質点系とし、地盤を等価なばねで評価した建屋－地盤連成系モデルとする。なお、屋根トラス端部の柱が屋根トラス部の曲げ変形を拘束する影響を考慮して回転ばねを取り付けている。建屋－地盤連成系としての効果は地盤ばねおよび対応する入力地震動によって評価される。

地盤は、水平方向の地震応答解析モデルと同様な地盤定数を用いる。

鉛直方向の解析モデルにおいて、基礎底面地盤ばねについては、成層補正を行ったのち、振動アドミッタンス理論に基づいて、鉛直ばね定数を近似的に評価する。

鉛直ばねは振動数に依存した複素剛性として得られるが、図-5.2.7 に示すようにはばね定数 ( $K_c$ ) として実部の静的な値を、また、減衰係数 ( $C_c$ ) として建屋－地盤連成系の 1 次固有振動数に対応する虚部の値と原点を結ぶ直線の傾きを採用することにより近似する。

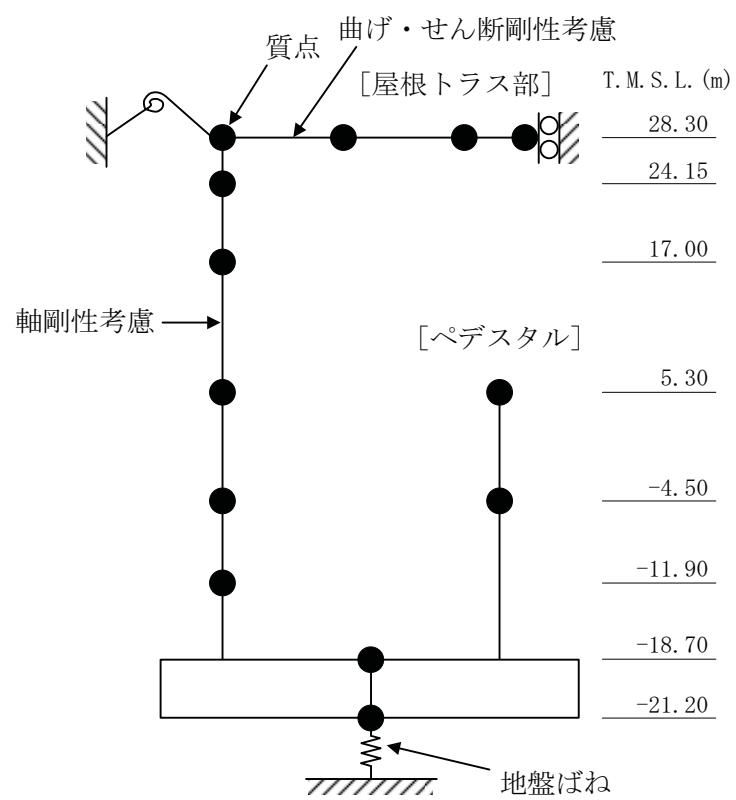


図-5.2.8 地震応答解析モデル（鉛直方向）

### 5.2.4. 地震応答解析結果

地震応答解析により求められた南北方向、東西方向、鉛直方向の最大応答加速度を図-5.2.9～図-5.2.11に示す。

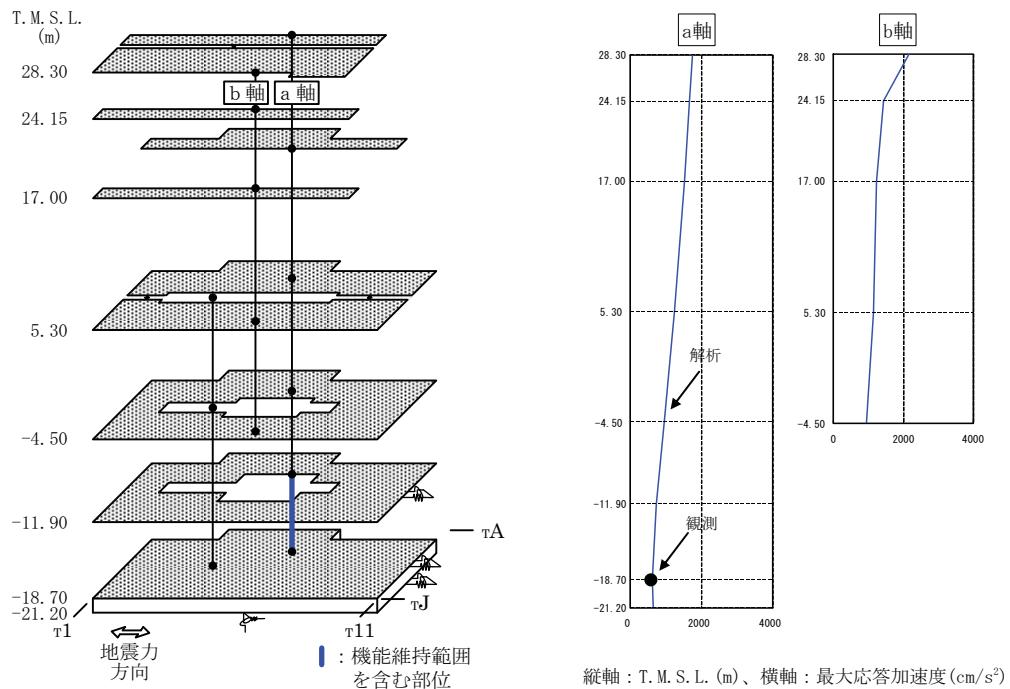


図-5.2.9 最大応答加速度（南北方向）

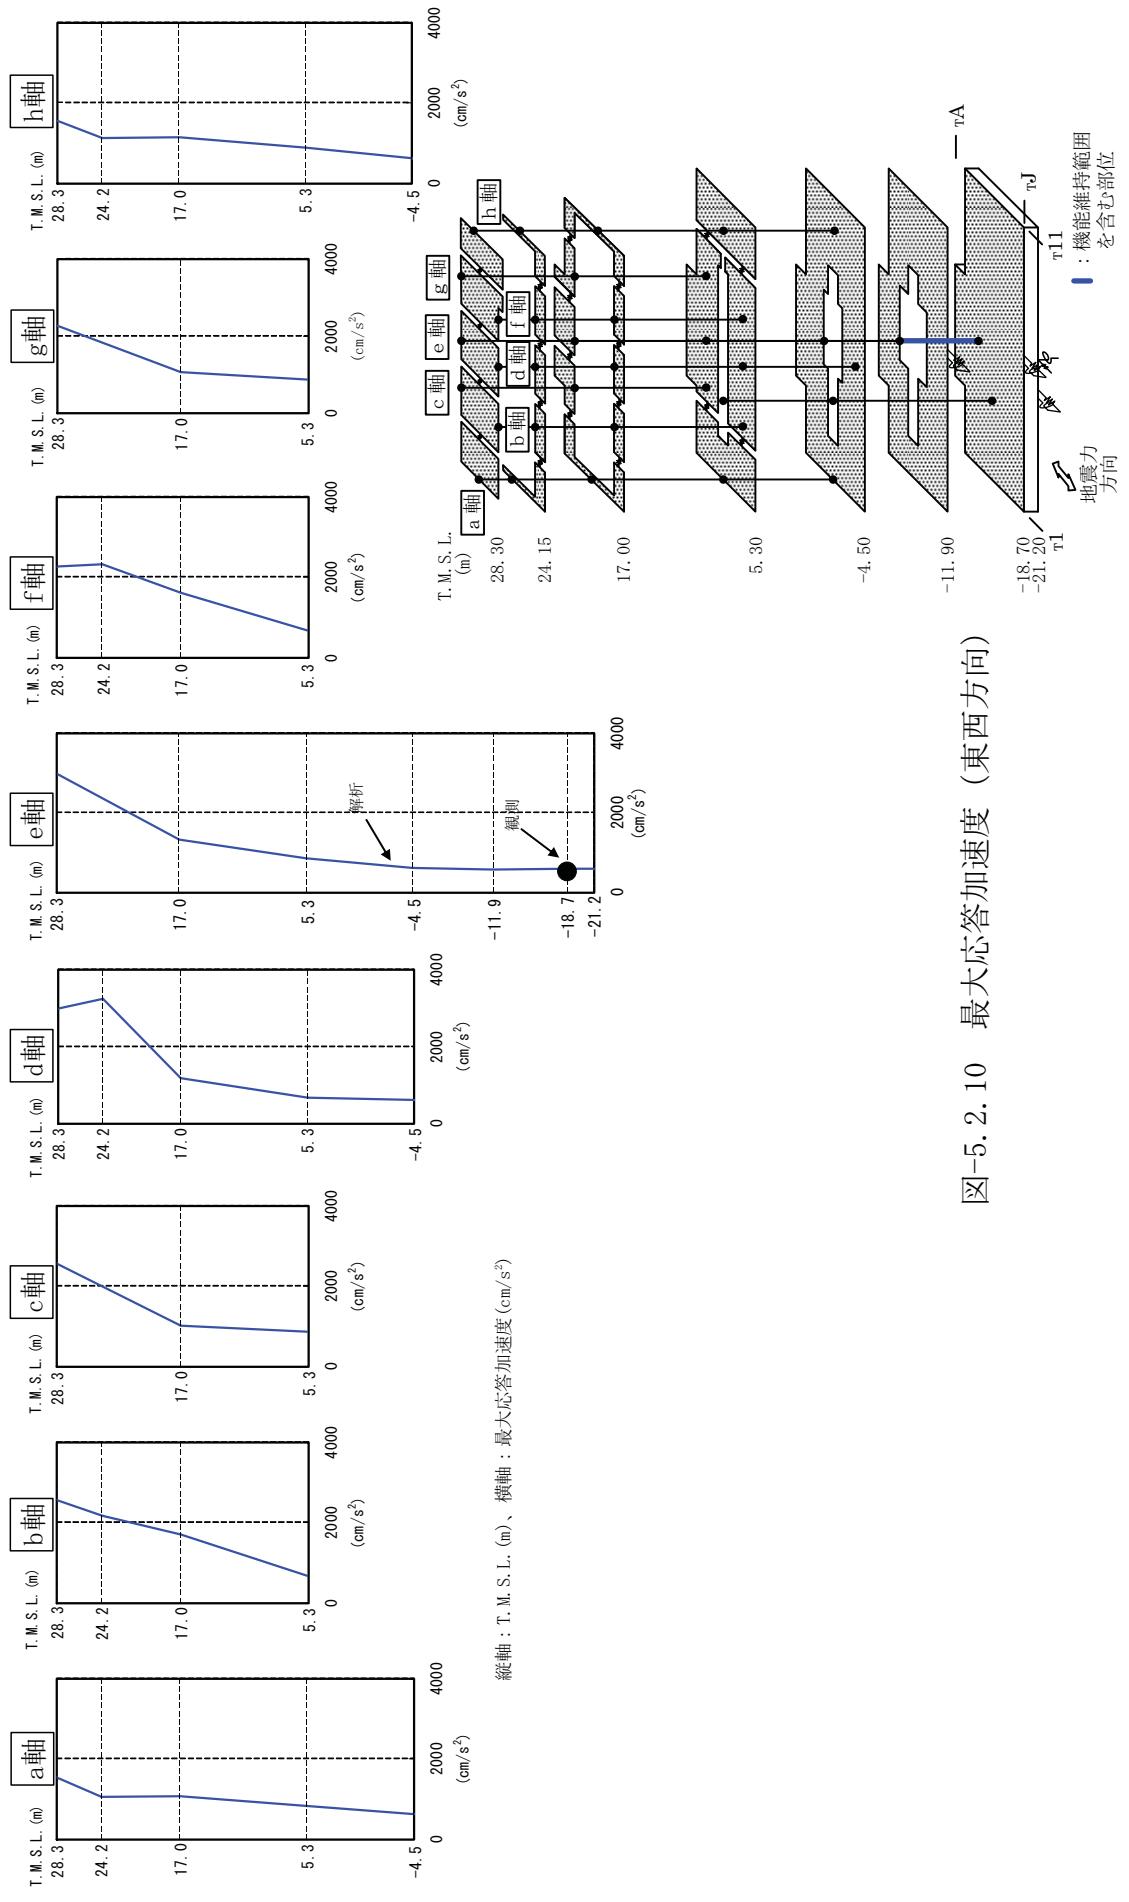


図-5.2.10 最大応答加速度（東西方向）

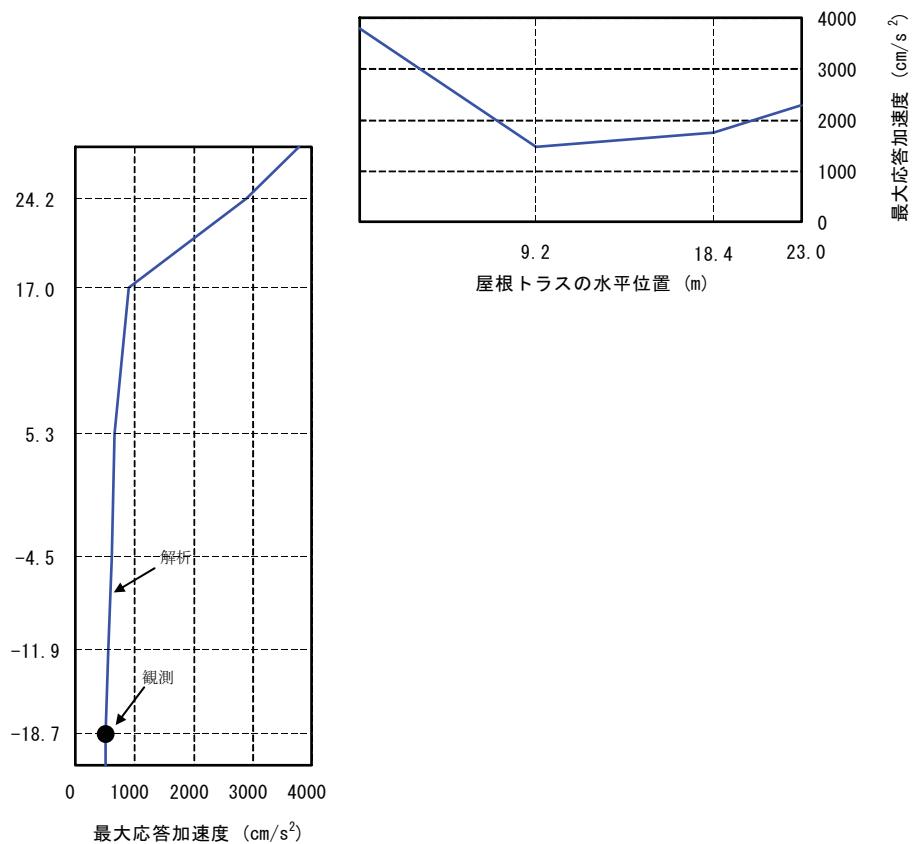
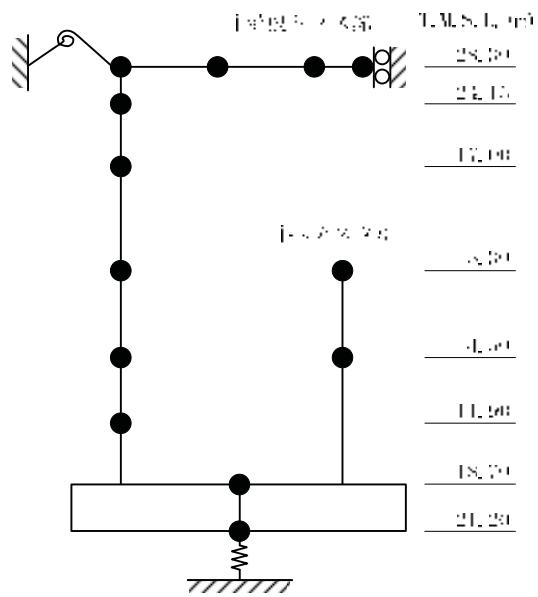


図-5.2.11 最大応答加速度（鉛直方向）

### 5.2.5. 耐震健全性評価結果

地震応答解析により得られた機能維持部位のせん断応力を、設計配筋量のみで負担できる短期せん断応力度 ( $p_w \cdot \sigma_y^{*1}$ ) と併せて図-5.2.12 および図-5.2.13 に示す。これより、機能維持部位のせん断応力は、東西方向は設計配筋量のみで負担できる短期せん断応力度を下回っているが、南北方向は設計配筋量のみで負担できる短期せん断応力度を上回る状態にある。

また、地震応答解析により得られた機能維持部位のせん断ひずみを、壁のひび割れが発生するひずみの目安値と併せて図-5.2.14 および図-5.2.15 に示す。これより、機能維持部位のせん断ひずみは、壁のひび割れが発生するひずみの目安値を下回っている。

タービン建屋については、弾塑性解析を行っており、機能維持範囲を含む部位について、応答結果をスケルトン曲線上にプロットしたものを図-5.2.16 および図-5.2.17 に示す。また、機能維持範囲を含まない部位で最もひずみの大きかった部位についても同じ図に示している。なお、図-5.2.12～図-5.2.17 に示す機能維持範囲を含む部位については、耐震壁に加えて設計時に耐震要素として考慮していなかった補助壁の分も含めて評価している。タービン建屋の耐震壁のせん断ひずみについては、機能維持範囲の耐震壁および最もひずみの大きかった耐震壁において、ほぼ第1折点の近傍となっている。

タービン建屋は、南北方向で設計配筋量のみで負担できる短期せん断応力度を上回る結果となつたが、これは壁に生じるせん断力をコンクリートの負担分を考慮せずに全て鉄筋で負担すると考えた場合に若干不足する配筋量であることを意味する。ただし、図-5.2.16 に示す結果から、耐震壁のせん断応力は、コンクリートの負担分を考慮したスケルトン曲線上の応答としては第1折点を下回るレベルであったため、弾性範囲内にあると判断される。

以上のことから、タービン建屋の機能維持部位は概ね弾性範囲にあると判断され、耐震健全性は確保されていると評価した。

\*1 :  $p_w$  耐震壁の設計鉄筋比

$\sigma_y$  鉄筋の短期許容引張応力度 (SD345 : 345N/mm<sup>2</sup>)

---

(参考)

図-5.2.12 および図-5.2.13 には、コンクリートのせん断ひび割れ発生応力 (JEAG 4601-1991による) を示している。

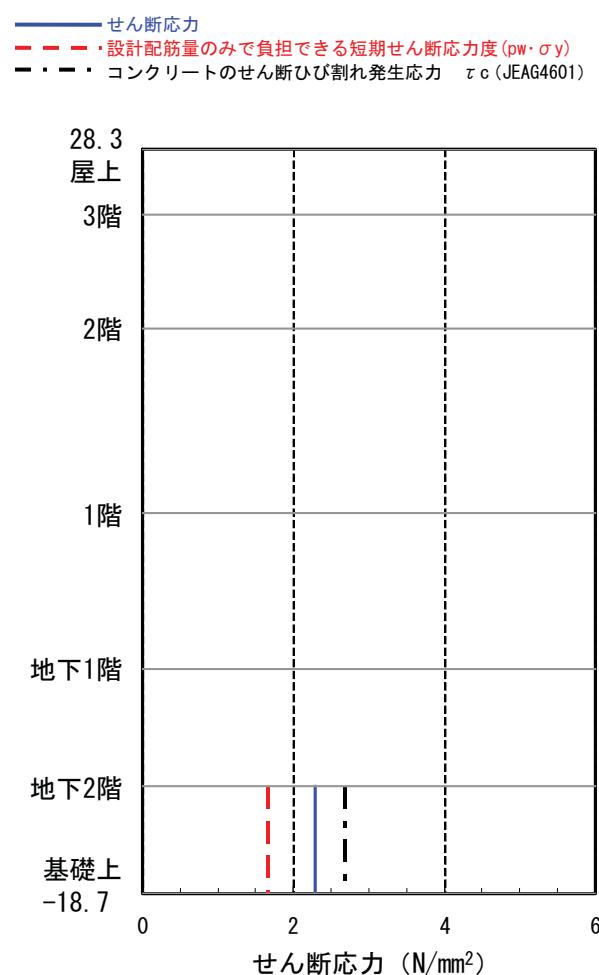
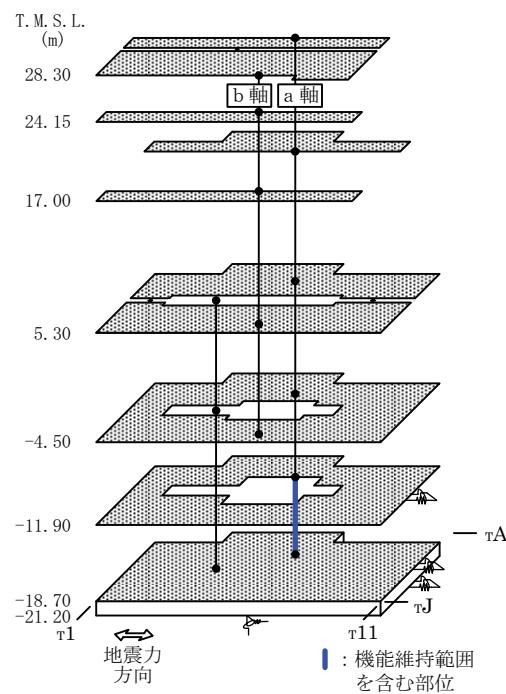


図-5.2.12 機能維持部位のせん断応力（南北方向）

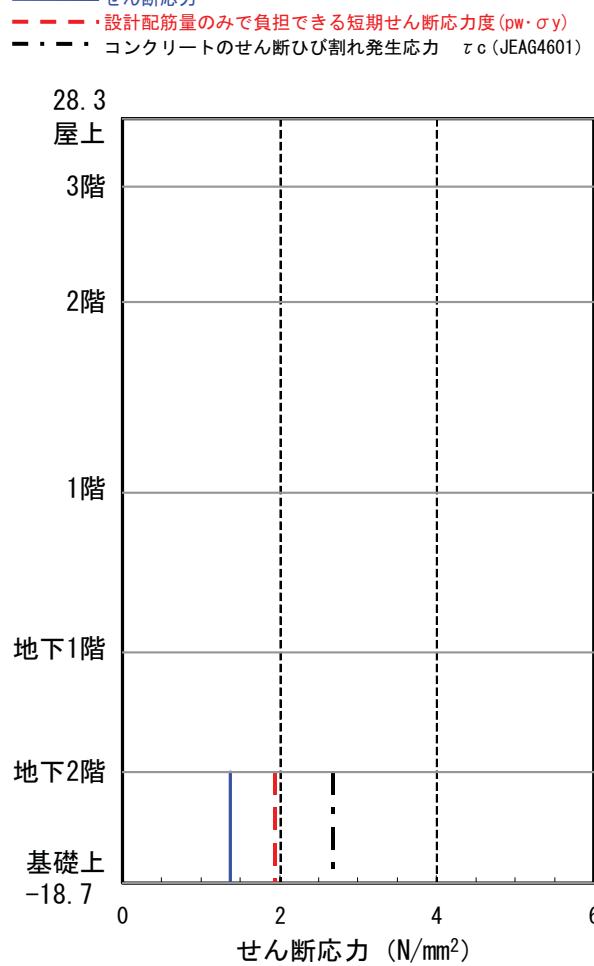
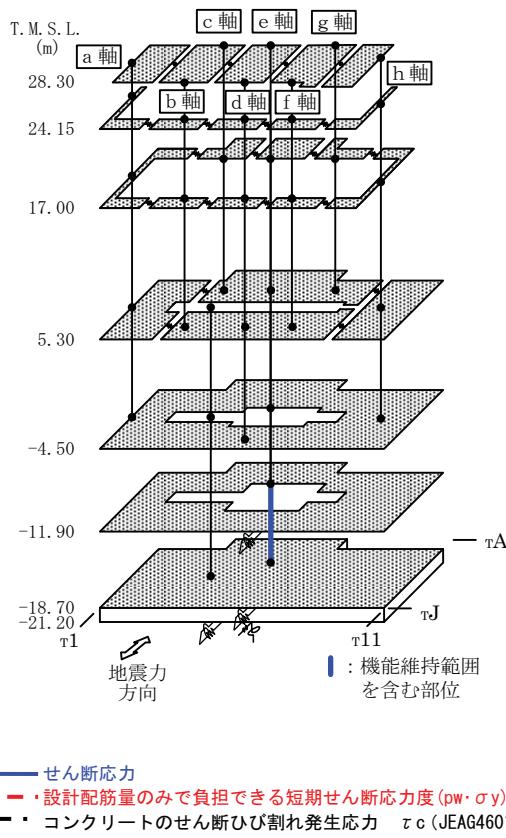


図-5.2.13 機能維持部位のせん断応力（東西方向）

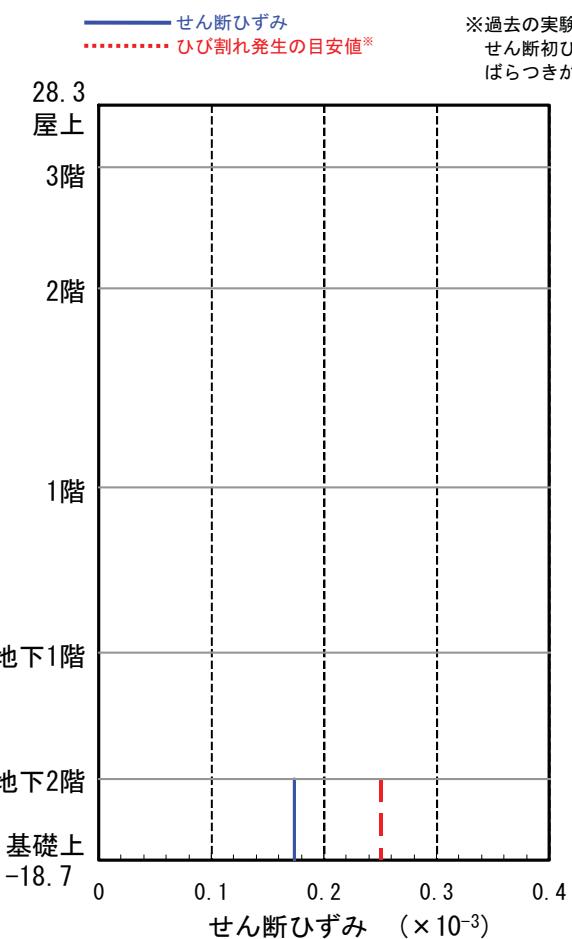
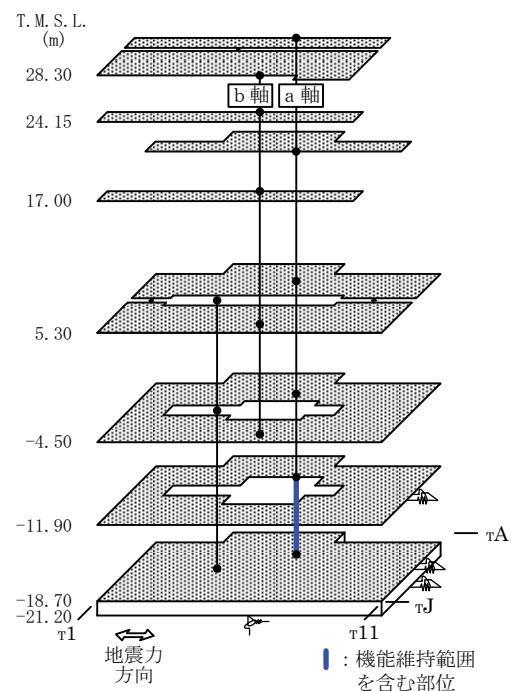


図-5.2.14 機能維持部位のせん断ひずみ（南北方向）



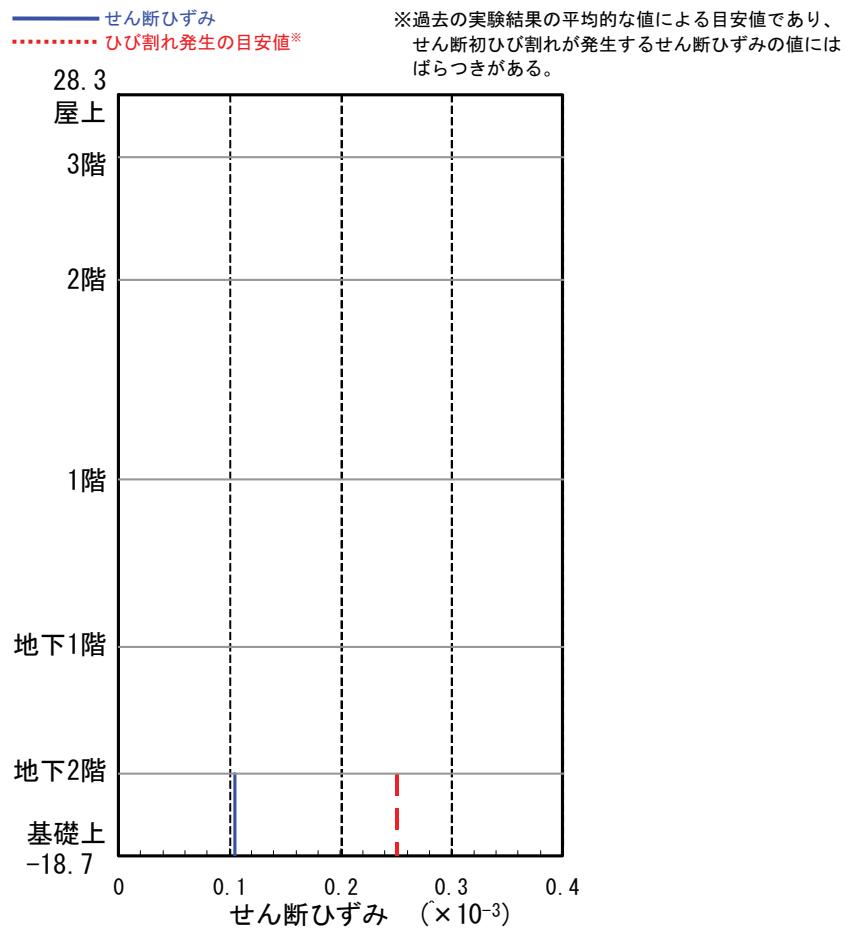


図-5.2.15 機能維持部位のせん断ひずみ（東西方向）

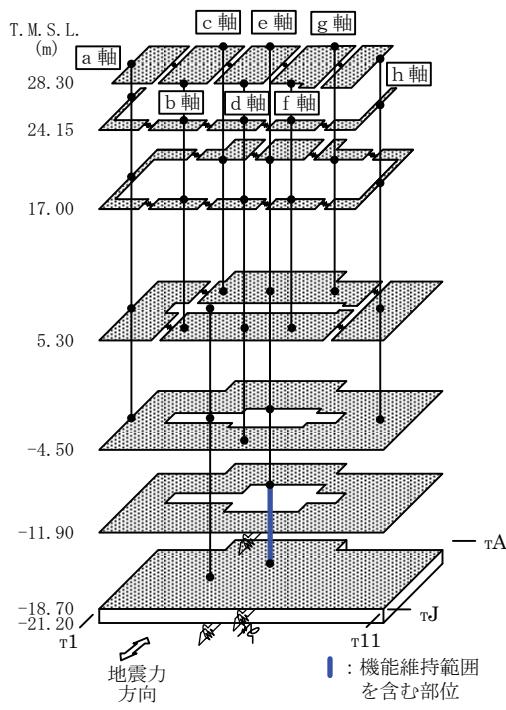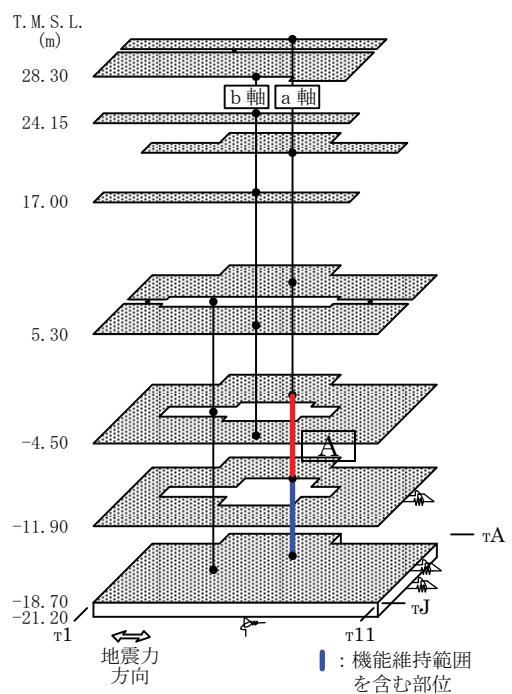

○はせん断スケルトン曲線上の  
最大応答値を表す。


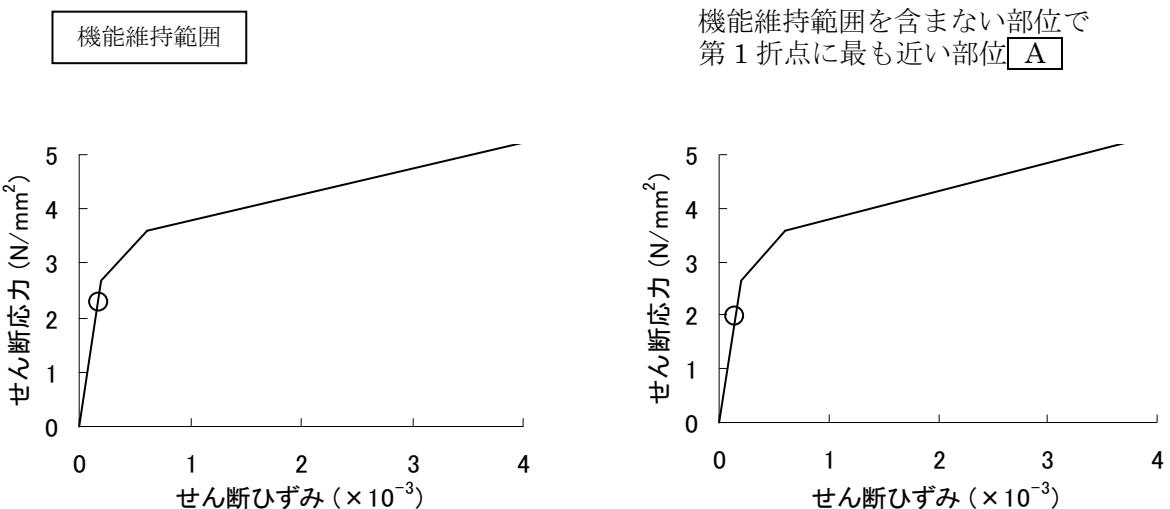


図-5.2.16 せん断スケルトン曲線上の最大応答値（南北方向）

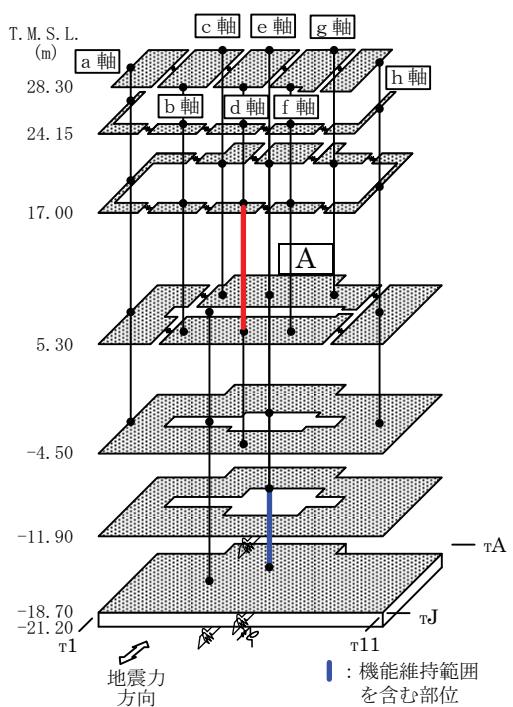

○はせん断スケルトン曲線上の  
最大応答値を表す。

機能維持範囲

機能維持範囲を含まない部位で  
第1折点に最も近い部位 A

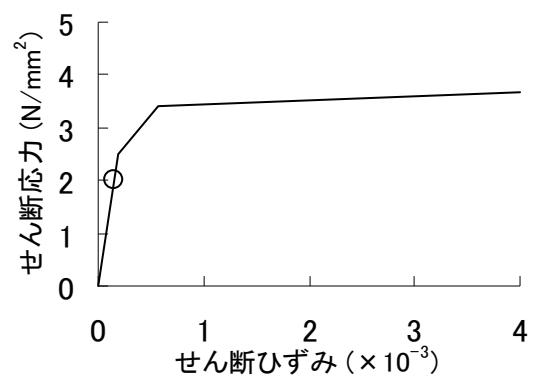
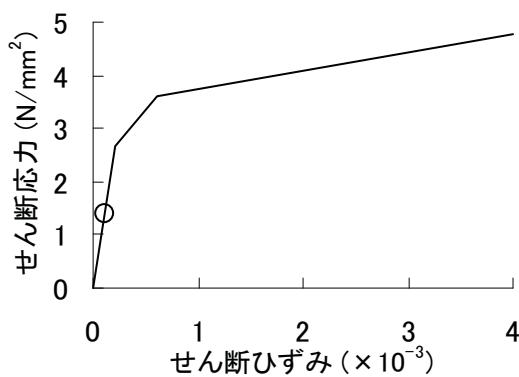


図-5.2.17 せん断スケルトン曲線上の最大応答値（東西方向）

## 5.3 海水熱交換器建屋の耐震健全性評価

### 5.3.1. 解析評価方針

海水熱交換器建屋の耐震健全性評価は、3号機原子炉建屋基礎版上の地震観測記録に基づく入力地震動を用いた地震応答解析によることを基本とし、建物・構築物や地盤の応答性状を適切に表現できるモデルを設定した上で行う。

解析モデルは、地下2階、地下1階および1階に設置された耐震上重要な機器・配管系を含む建屋全域を1軸質点系モデルとし、当該床を支持する耐震壁を機能維持部位として耐震健全性を評価する。

耐震壁の評価は、地震応答解析により得られた該当部位のせん断応力に対して、設計配筋量のみで負担できる短期せん断応力度と比較することによって行うこととする。また、地震応答解析により得られたせん断ひずみについても確認を行うこととする。

なお、この段階で裕度が比較的少ない場合には、さらに詳細な検討を行うこととする。

海水熱交換器建屋の地震応答解析の評価手順例を図-5.3.1に示す。

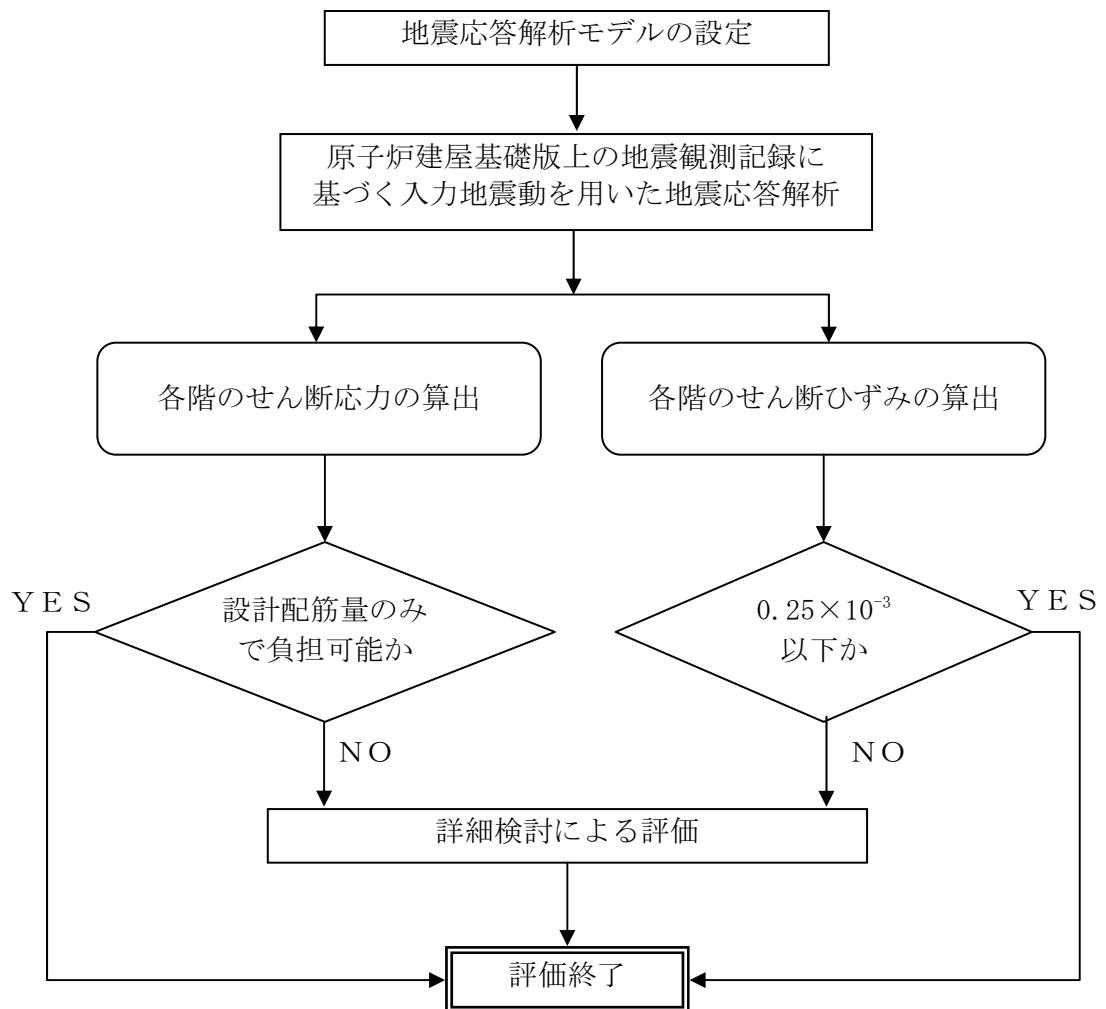


図-5.3.1 海水熱交換器建屋の地震応答解析の評価手順例

### 5.3.2. 解析に用いる入力地震動

海水熱交換器建屋は地震観測記録のない建屋であることから、本地震に対する地震応答解析は、3号機原子炉建屋基礎版上における水平方向および鉛直方向の地震観測記録に基づく入力地震動を用いた動的解析による。

この海水熱交換器建屋の地震応答解析に用いる入力地震動は、図-5.3.2に示すように、3号機原子炉建屋基礎版上での地震観測記録から原子炉建屋の解析モデルの伝達関数を用いて基礎下端における入力地震動①を算出し、それを海水熱交換器建屋の地盤モデルの同一レベル位置に定義し、地盤の応答解析を実施して海水熱交換器建屋の入力地震動②を求める手順で行う。

以上の考え方より求めた海水熱交換器建屋の基礎下端レベル(T. M. S. L. -14.0m)における入力地震動を図-5.3.3および図-5.3.4に示す。

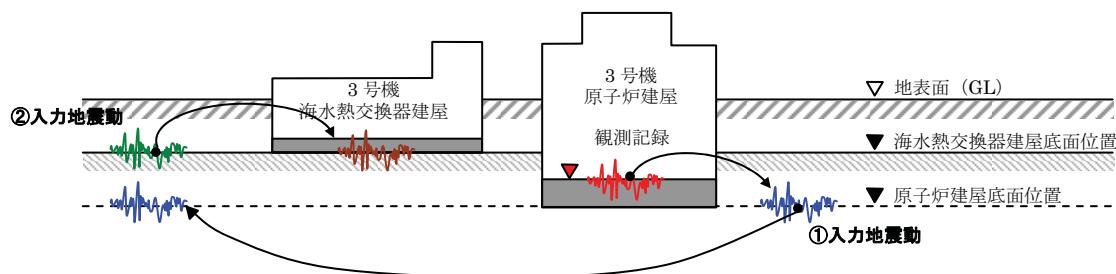


図-5.3.2 地震応答解析に用いる入力地震動の考え方

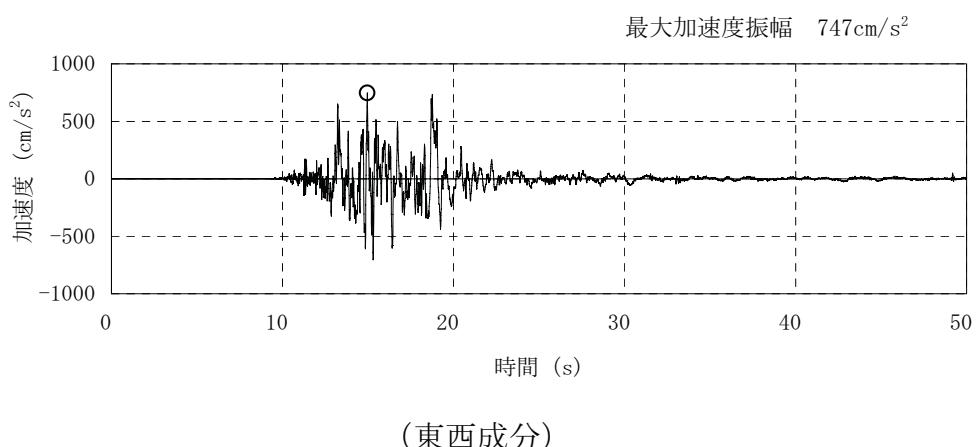
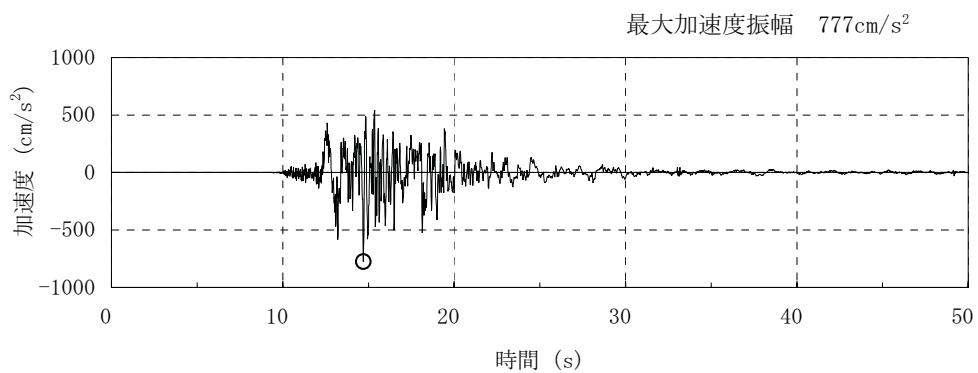


図-5.3.3 解析に用いる入力地震動の加速度時刻歴波形（水平方向）

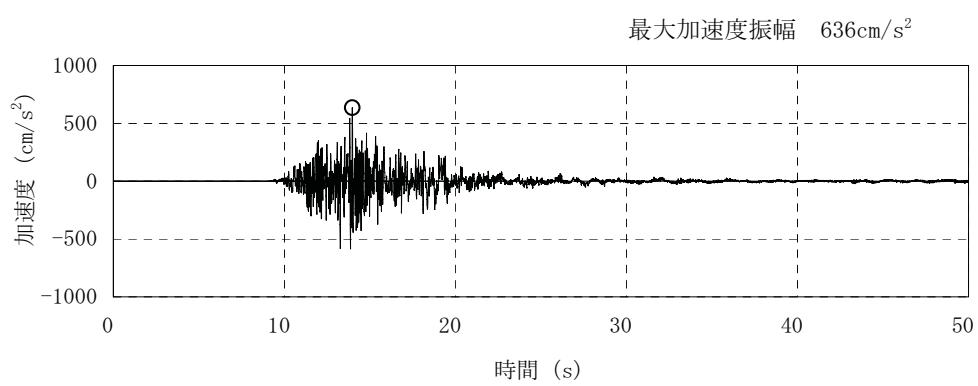


図-5.3.4 解析に用いる入力地震動の加速度時刻歴波形（鉛直方向）

### 5.3.3. 地震応答解析モデル

本地震に対する海水熱交換器建屋の地震応答解析は、「5.3.2. 解析に用いる入力地震動」で算定した入力地震動を用いた動的解析による。

本検討では、次の3項目に基づき設計時の解析モデルを修正し、新たな解析モデルを構築することとしている。

- ①設計時にはコンクリートの設計基準強度を基に算定していた鉄筋コンクリート部の剛性評価を、コンクリートの実際の平均的な強度を基に算定して見直すこととする。
- ②設計時には、建物と地盤の相互作用を反映するために側面ばねとしてNovakの水平ばねを考慮していたが、Novakの回転ばねも新たに考慮することとする。本検討では、側面はNovakの水平および回転地盤ばねを、底面は振動アドミタンス理論により算定した水平および回転ばねを考慮する。地盤ばねについては、原子炉建屋での検討結果を踏まえ、Novakの方法により求まる側面地盤ばね定数および減衰係数（水平および回転）を50%に低減して評価する。（地盤表層部については③の通り）
- ③設計時には、地盤表層部も地盤ばねとして考慮していたが、今回は地震時の表層地盤の変状を踏まえ、地盤ー建屋相互作用効果が見込めないと判断し、表層部分のばね評価を行わないこととする。

## (1) 水平方向の地震応答解析モデル

水平方向の地震応答解析モデルは、図-5.3.5 および図-5.3.6 に示すように、建屋を曲げ変形とせん断変形をする質点系とし、地盤を等価なばねで評価した建屋-地盤連成系モデルとする。建屋-地盤連成系としての効果は地盤ばねおよび入力地震動によって評価される。解析に用いるコンクリートおよび鉄骨の物性値を表-5.3.1 に示す。

地盤定数は、水平成層地盤と仮定し、地震時のせん断ひずみレベルを考慮して定めた。解析に用いた地盤定数を表-5.3.2 に示す。

水平方向の解析モデルにおいて、基礎底面地盤ばねについては、「JEAG 4601-1991」に示された手法を参考にして、成層補正を行ったのち、振動アドミッタンス理論に基づいて、スウェイおよびロッキングばね定数を近似的に評価する。また、埋め込み部分の建屋側面地盤ばねについては、建屋側面位置の地盤定数を用いて、水平および回転ばねを「JEAG 4601-1991」に示された手法を参考にして、Novak ばねに基づく近似法により評価する。

地盤ばねは振動数に依存した複素剛性として得られるが、図-5.3.7 に示すようにばね定数 ( $K_c$ ) として実部の静的な値を、また、減衰係数 ( $C_c$ ) として建屋-地盤連成系の 1 次固有振動数に対応する虚部の値と原点を結ぶ直線の傾きを採用することにより近似する。

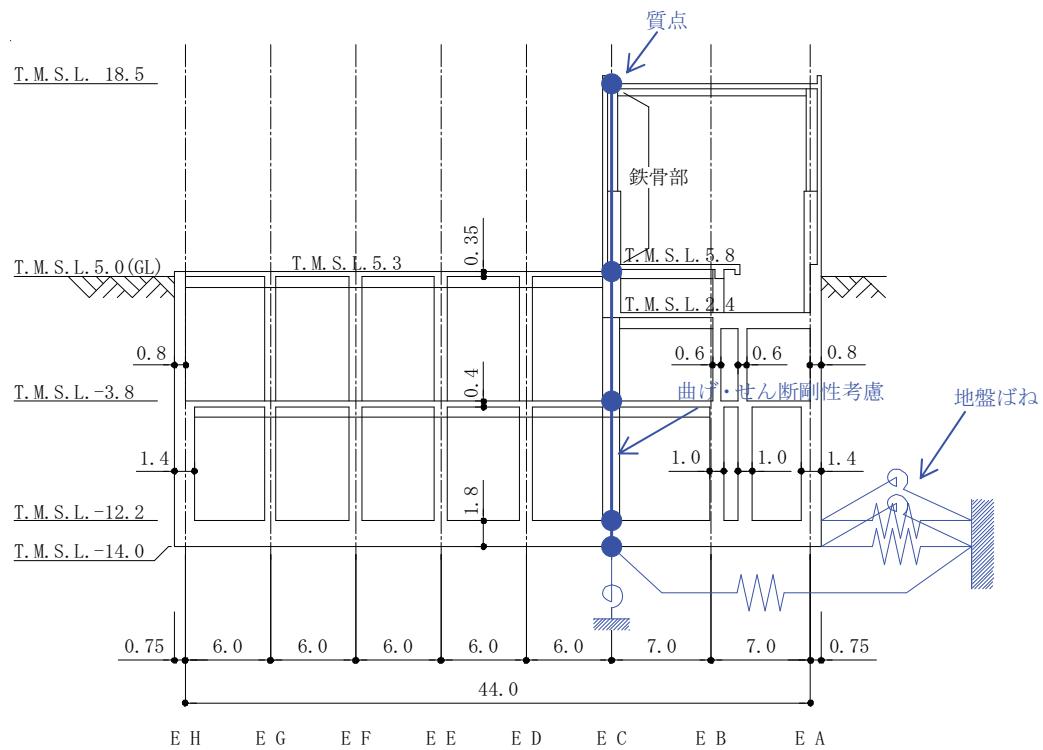


図-5.3.5 地震応答解析モデル（南北方向）（単位:m）

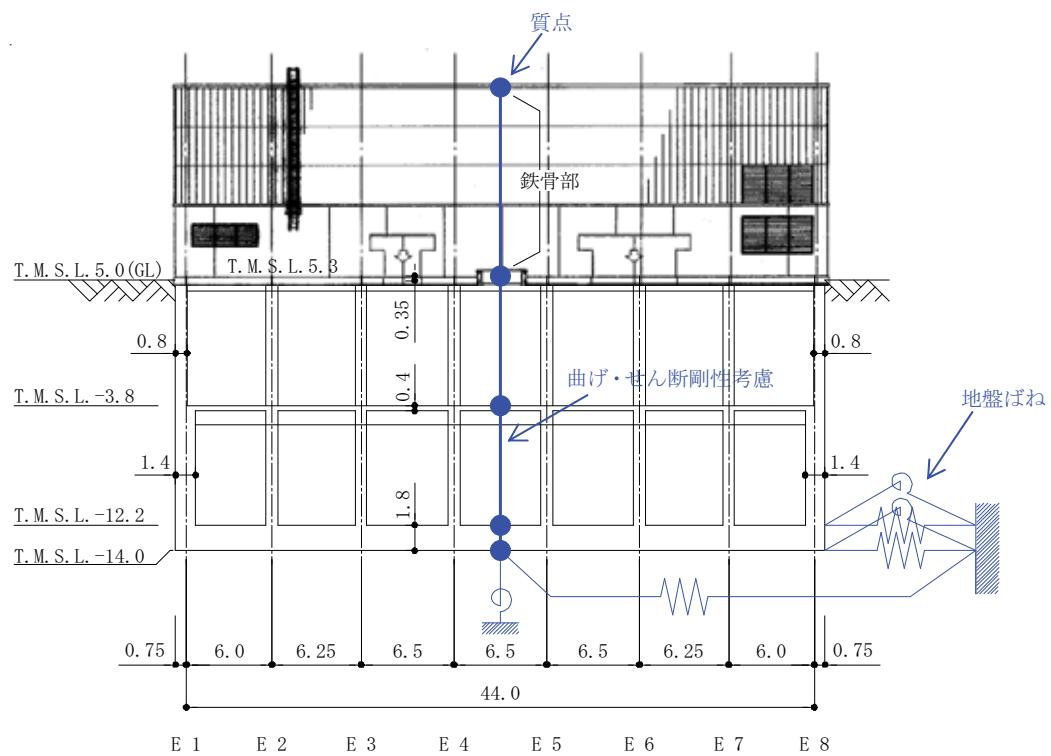


図-5.3.6 地震応答解析モデル（東西方向）（単位:m）

表-5.3.1 地震応答解析に用いる物性値

材料	ヤング係数 E (N/mm <sup>2</sup> )	せん断弾性係数 G (N/mm <sup>2</sup> )	ボアソン比 $\nu$	減衰定数 h (%)
コンクリート	$3.13 \times 10^4$	$1.31 \times 10^4$	0.20	5
鉄骨	$2.05 \times 10^5$	$7.90 \times 10^4$	0.30	2

表-5.3.2 地盤定数

標高 T. M. S. L. (m)	地層	せん断波 速度 $V_s$ (m/s)	単位体積 重量 $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	ポアソン比 $\nu$	初期せん断 弾性係数 $G_0$ (N/mm <sup>2</sup> )	剛性低下率 $G/G_0$
5.0	埋 戻 し 土	110	18.6	0.333	21.0	0.35
1.3		170			53.2	
-6.2		200			77.5	
-10.0		350			225	
-21.0	安田層	420	18.0	0.472	284	0.85
-46.0		530	15.8	0.460	464	
-148.0		570		0.445	537	
-199.0		650	16.2	0.436	745	
-261.0		690	17.3	0.426	864	
-285.0		710	17.8	0.415	900	
			17.5	0.409		1.00

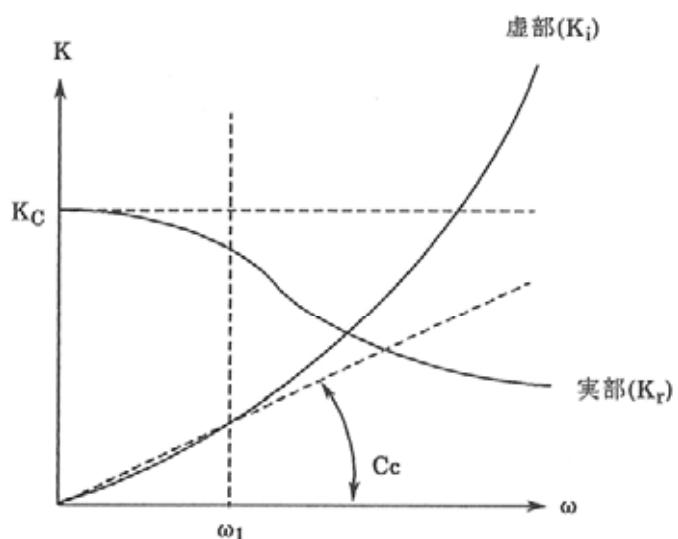
 $\omega_1$  : 建屋-地盤連成系  
の1次固有振動数

図-5.3.7 地盤ばねの近似

## (2) 鉛直方向の地震応答解析モデル

鉛直方向の地震応答解析モデルは、図-5.3.8 に示すように、軸変形をする外壁および曲げ変形とせん断変形をする屋根鉄骨部から成る質点系とし、地盤を等価なばねで評価した建屋-地盤連成系モデルとする。なお、屋根鉄骨端部の柱が屋根鉄骨部の曲げ変形を拘束する影響を考慮して回転ばねを取り付けている。建屋-地盤連成系としての効果は地盤ばねおよび入力地震動によって評価される。

地盤は水平方向の地震応答解析モデルと同様な地盤定数を用いる。

鉛直方向の解析モデルにおいて、基礎底面地盤ばねについては、スウェイおよびロッキングばね定数の評価法と同様、成層補正を行ったのち、振動アドミッタンス理論に基づいて、鉛直ばね定数を近似的に評価する。

鉛直ばねは振動数に依存した複素剛性として得られるが、図-5.3.7 に示すようにはね定数 ( $K_c$ ) として実部の静的な値を、また、減衰係数 ( $C_c$ ) として建屋-地盤連成系の 1 次固有振動数に対応する虚部の値と原点を結ぶ直線の傾きを採用することにより近似する。

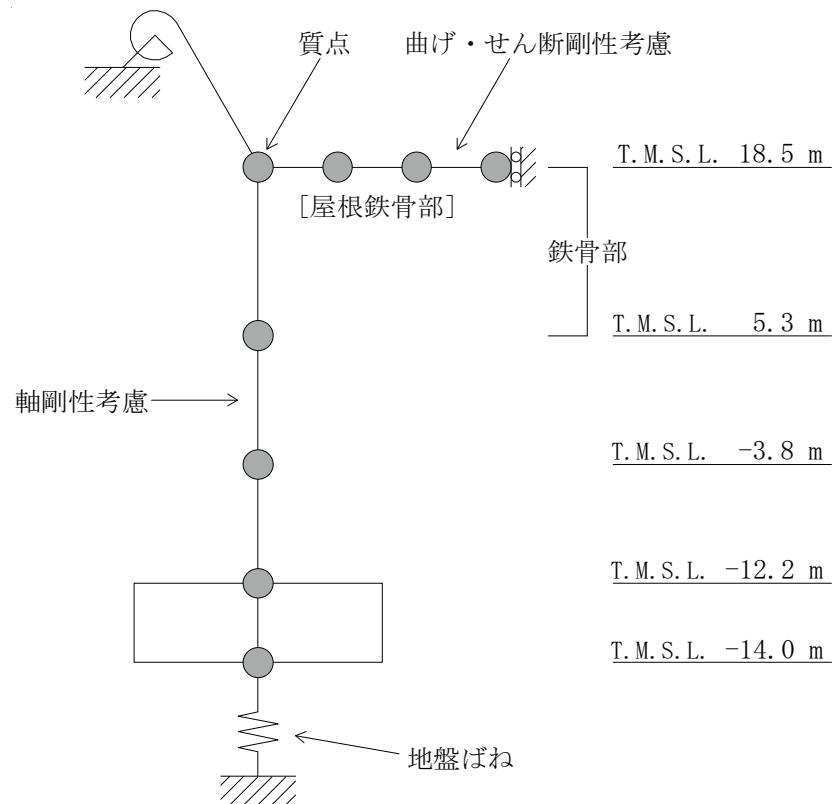


図-5.3.8 地震応答解析モデル（鉛直方向）

#### 5.3.4. 地震応答解析結果

地震応答解析により求められた南北方向、東西方向、鉛直方向の最大応答加速度を図-5.3.9～図-5.3.11に示す。

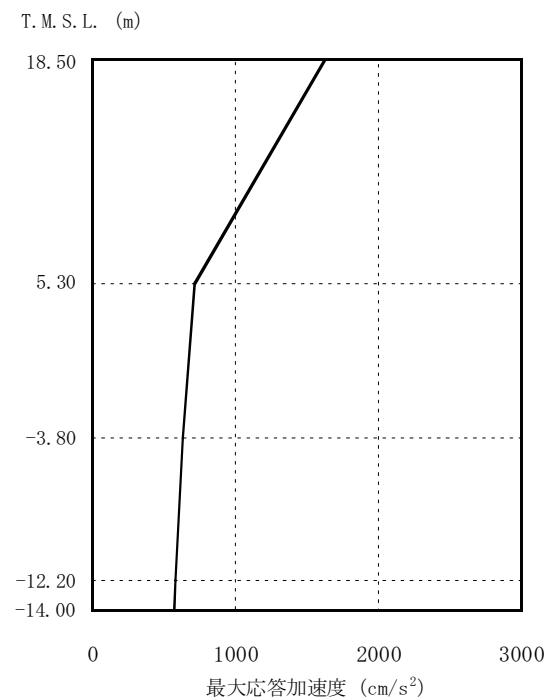


図-5.3.9 最大応答加速度（南北方向）

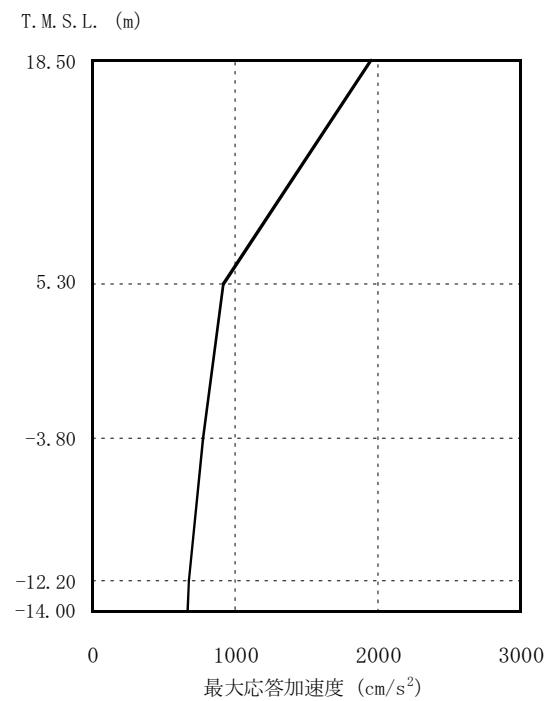


図-5.3.10 最大応答加速度（東西方向）

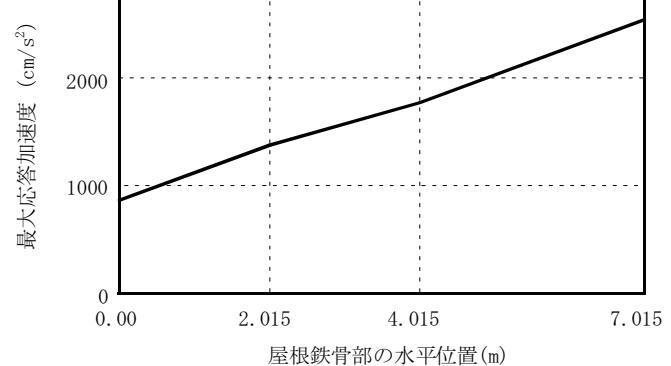
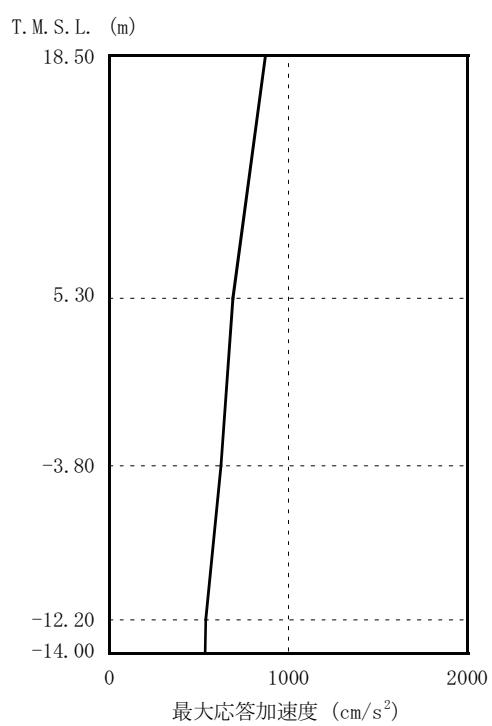
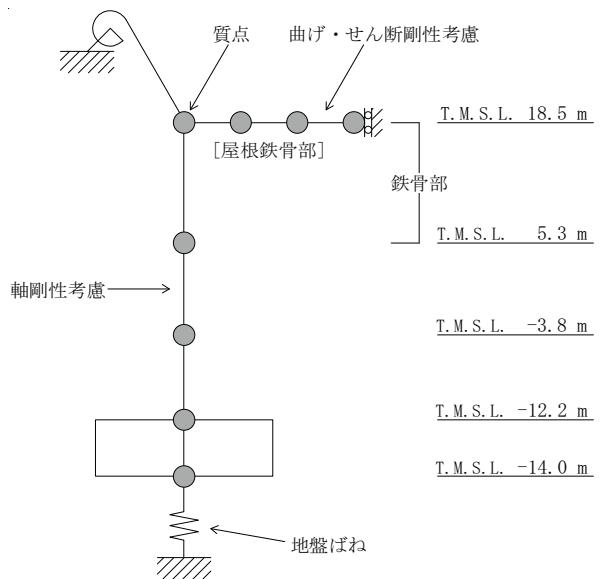


図-5.3.11 最大応答加速度（鉛直方向）

### 5.3.5. 耐震健全性評価結果

地震応答解析により得られたせん断応力を、設計配筋量のみで負担できる短期せん断応力度 ( $p_w \cdot \sigma_y^{※1}$ ) と併せて図-5.3.12 および図-5.3.13 に示す。

これより、地震応答解析による応答せん断応力は設計配筋量のみで負担できる短期せん断応力度に比べ余裕のある値となっている。

また、地震応答解析により得られたせん断ひずみを、壁のひび割れが発生するひずみの目安値と併せて図-5.3.14 および図-5.3.15 に示す。各階のせん断ひずみは壁のひび割れが発生するひずみの目安値を下回り、余裕のある値となっている。

以上のことから、耐震壁の機能維持部位は弾性範囲にあると判断され、耐震健全性は確保されていると評価した。

なお、本評価と同一の手法により、「3号機解放基盤波」を用いて地震応答解析を実施した結果、本評価と同様に、耐震壁の鉄筋コンクリート部は、弾性範囲にあると判断され、耐震健全性は確保されているものと評価した。(参考資料6 参照)

※1 :  $p_w$  耐震壁の設計鉄筋比

$\sigma_y$  鉄筋の短期許容引張応力度 (SD345 : 345N/mm<sup>2</sup>)

---

(参考)

図-5.3.12 および図-5.3.13 には、コンクリートのせん断ひび割れ発生応力（「JEAG 4601-1991」による）を示している。

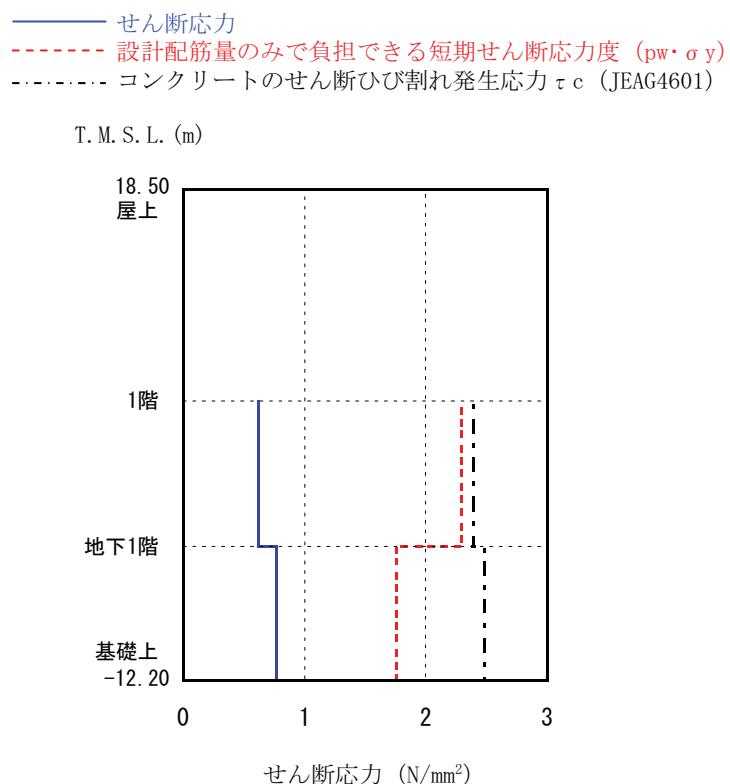


図-5.3.12 耐震壁のせん断応力（南北方向）

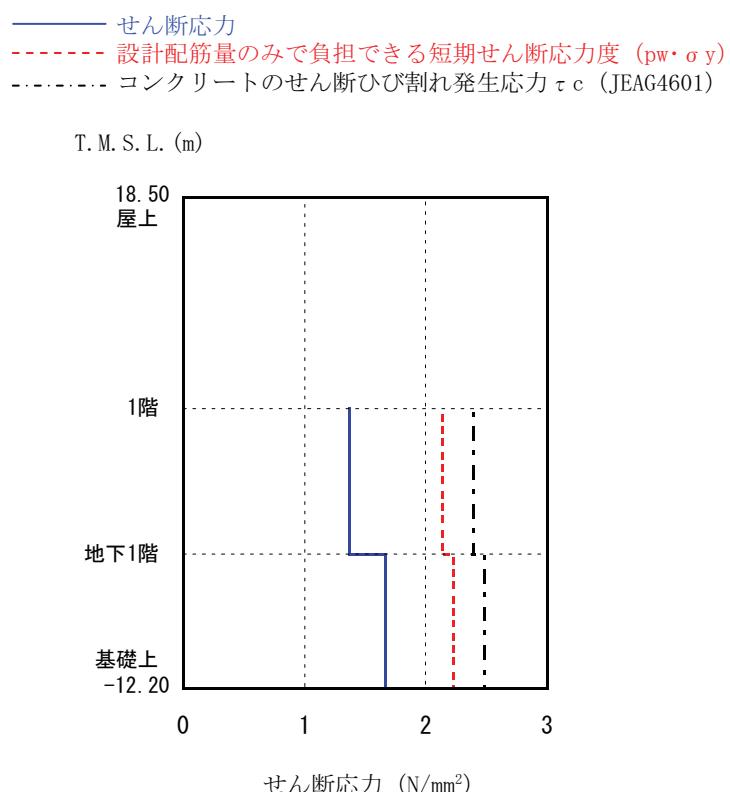


図-5.3.13 耐震壁のせん断応力（東西方向）

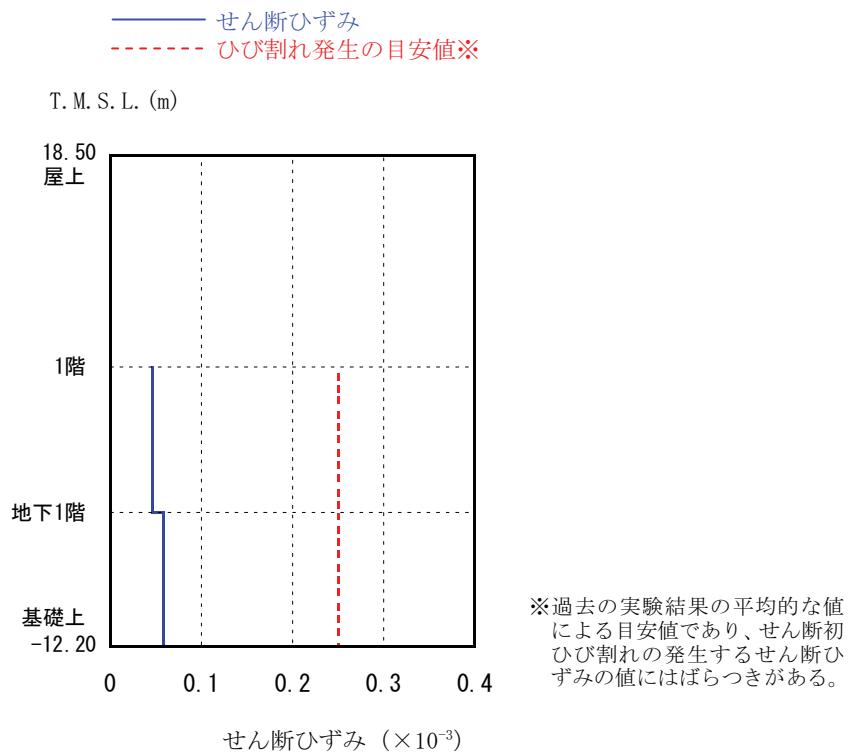


図-5.3.14 耐震壁のせん断ひずみ（南北方向）

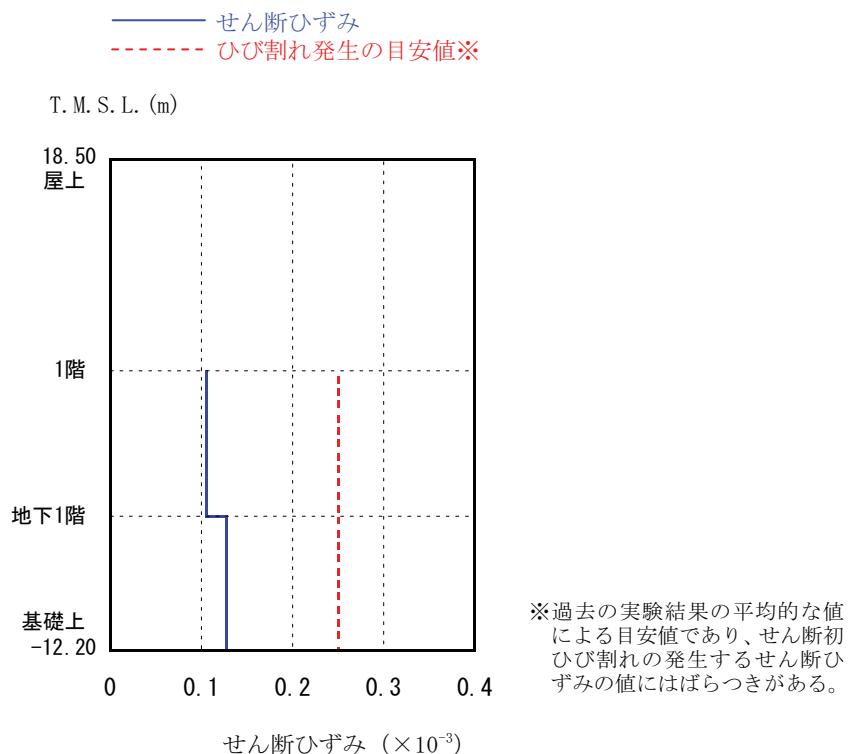


図-5.3.15 耐震壁のせん断ひずみ（東西方向）

## 5.4. 排気筒の耐震健全性評価

### 5.4.1. 地震応答解析

#### (1) 地震応答解析モデル

排気筒の地震応答解析モデルは、杭-上部構造を立体的にモデル化した立体架構モデルとする。

解析モデルの概要を図-5.4.1に示す。また、解析に用いる材料の物性値を表-5.4.1に示す。

解析モデルへの入力は、図-5.4.2に示すように、3号機原子炉建屋基礎版での地震観測記録から原子炉建屋の基礎下端における入力地震動①を算出し、それを排気筒の地盤モデルの同一レベル位置に定義し、表-5.4.2に示す地盤モデルを用いて入力地震動②を求める手順で行う。このうち、杭先端位置レベルの水平2成分と鉛直成分の入力地震動を図-5.4.3および図-5.4.4に示す。

なお、地震応答解析における減衰評価は、剛性比例型減衰を用いている（鉄骨造の減衰として2%、鉄筋コンクリート造の減衰として5%を与えることとしている）。

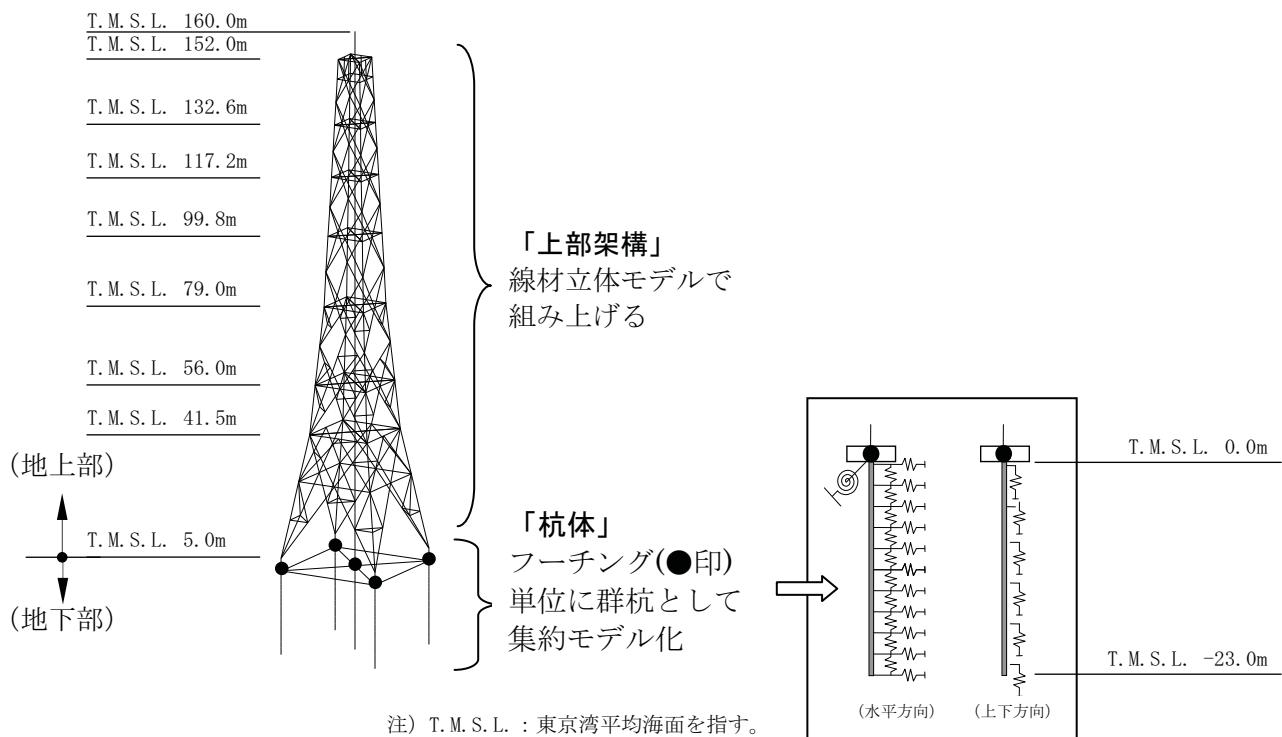


図-5.4.1 3号機排気筒の地震応答解析モデル

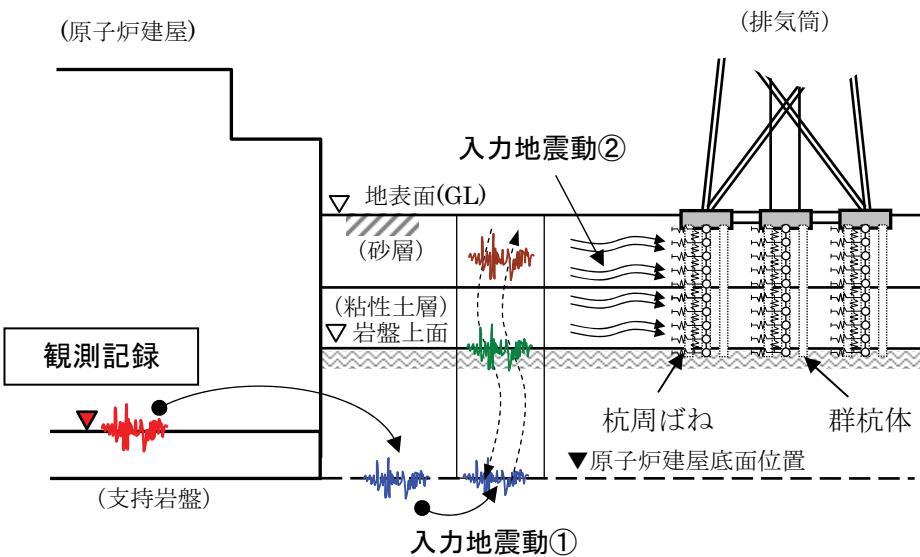


図-5.4.2 地上型排気筒の入力地震動の考え方

表-5.4.1 地震応答解析に用いる物性値

部 位	材 料	ヤング係数 E (N/mm <sup>2</sup> )	ポアソン比 ν	単位体積重量 γ (kN/m <sup>3</sup> )	減衰定数 h (%)
鉄塔部 筒身部	鉄 骨	$2.05 \times 10^5$	0.3	77.0	2
基 础 杭 体	コンクリート	$2.90 \times 10^4$ $2.25 \times 10^4$	0.2	24.5 24.0	5

表-5.4.2 地盤定数

標 高 T. M. S. L. (m)	地層	せん断波 速度 $V_s$ (m/s)	単位体積 重量 $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	ボアソン比 $v$	初期せん断 弾性係数 $G_0$ (N/mm <sup>2</sup> )	剛性低下率 $G/G_0$
5.0	埋戻し土	110	18.6	0.333	21.0	0.51
1.3		170			53.2	0.28
-6.2		200			77.5	0.15
-10.0		350			225	0.78
-21.0	安田層	420	18.0	0.472	284	0.95
-46.0		530	16.2	0.445	464	
-148.0		570		0.436	537	
-199.0		650	17.3	0.426	745	
-261.0		690	17.8	0.415	864	
-285.0		710	17.5	0.409	900	
	〔解放 基盤〕					1.00

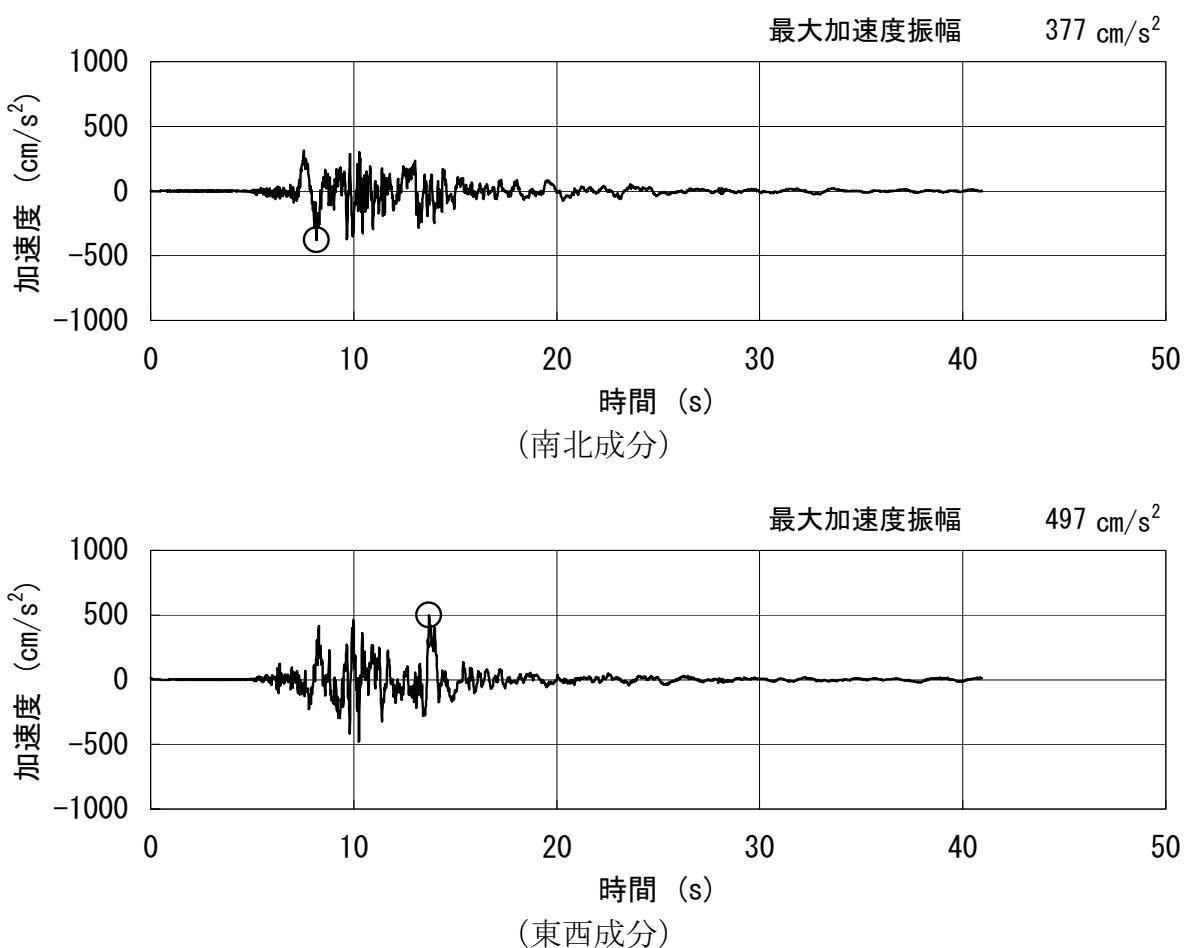


図-5.4.3 排気筒への入力地震動（水平成分）  
(杭先端レベル：主要動を含む 50 秒間を表示)

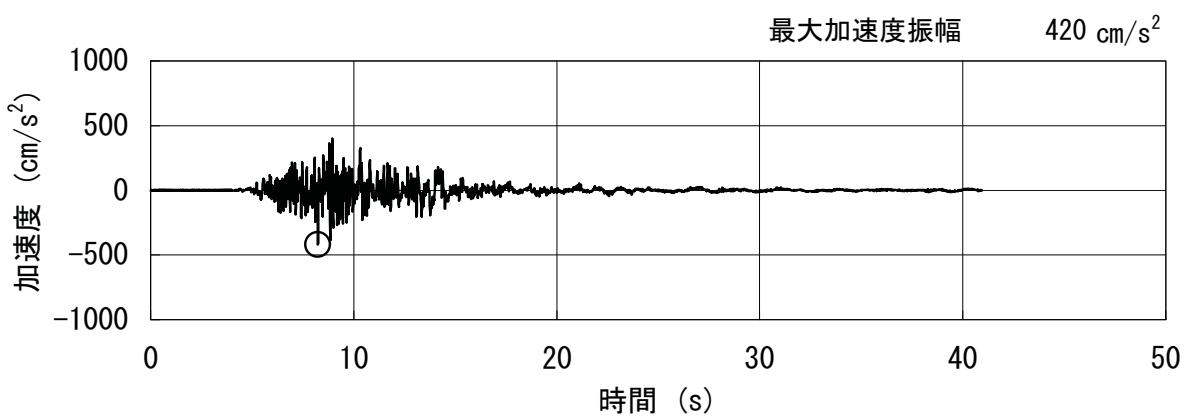


図-5.4.4 排気筒への入力地震動（鉛直成分）  
(杭先端レベル：主要動を含む 50 秒間を表示)

## (2) 地震応答解析結果

### a) 固有値解析結果

排気筒の地震応答解析に用いた立体架構モデルの固有値解析結果を表-5.4.3に示す。

表-5.4.3 固有値解析結果

	周期 ( s )	振動数 (Hz)	刺激係数 (注)	備考
全体 1 次	1.283	0.78	1.984	東西 1 次
全体 2 次	1.283	0.78	1.984	南北 1 次
全体 3 次	0.459	2.18	-2.532	東西 2 次
全体 4 次	0.459	2.18	-2.532	南北 2 次
全体 5 次	0.286	3.49	4.405	南北 3 次

注) モードごとに固有ベクトルの最大値を 1 に規準化して得られる刺激係数を示す。

## b) 応答解析結果

排気筒の地震応答解析より得られた鉄塔部および筒身部の最大応答加速度を図-5.4.6に、最大応答変位を図-5.4.7に示す。また、鉄塔部（主柱材）および筒身部の部材単位の最大応答値（軸力、曲げモーメント）をそれぞれ図-5.4.8および図-5.4.9に示す。

なお、最大応答値のうち、図-5.4.9に示す部材単位の曲げモーメントは、部材の2つの軸廻りに生じる個材曲げモーメントを以下の方法で合成した値を示す。また、全体座標および部材座標（柱・筒身）と検討応力の関係を図-5.4.5に示す。

- ・個材曲げモーメントの合成： $M = \sqrt{(M_y)^2 + (M_z)^2}$

### 「記号の説明」

- ・**X** : 全体座標の**X**方向 (+方向)
- ・**Y** : 全体座標の**Y**方向 (+方向)
- ・**Z** : 全体座標の**Z**方向 (+方向)
- ・**x** : 部材座標の**X**方向 (+方向)
- ・**y** : 部材座標の**Y**方向 (+方向)
- ・**z** : 部材座標の**Z**方向 (+方向)
- ・**N<sub>x</sub>** : 部材座標**X**軸方向力（部材軸力）(+方向)
- ・**M<sub>y</sub>** : 部材座標**Y**軸廻りの部材曲げモーメント (+方向)
- ・**M<sub>z</sub>** : 部材座標**Z**軸廻りの部材曲げモーメント (+方向)



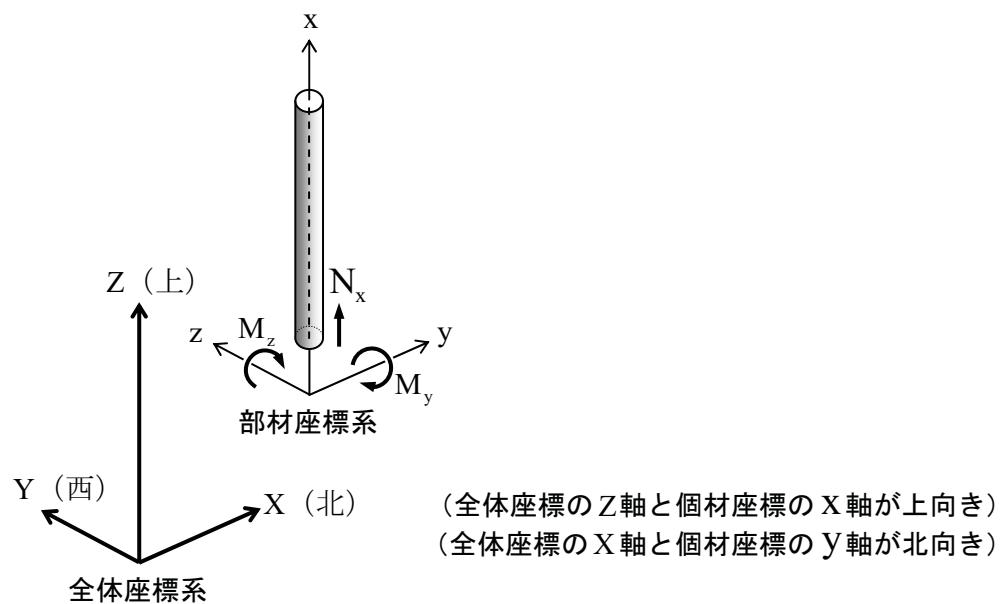



図-5.4.5 全体座標および部材座標（柱・筒身）と検討応力の関係

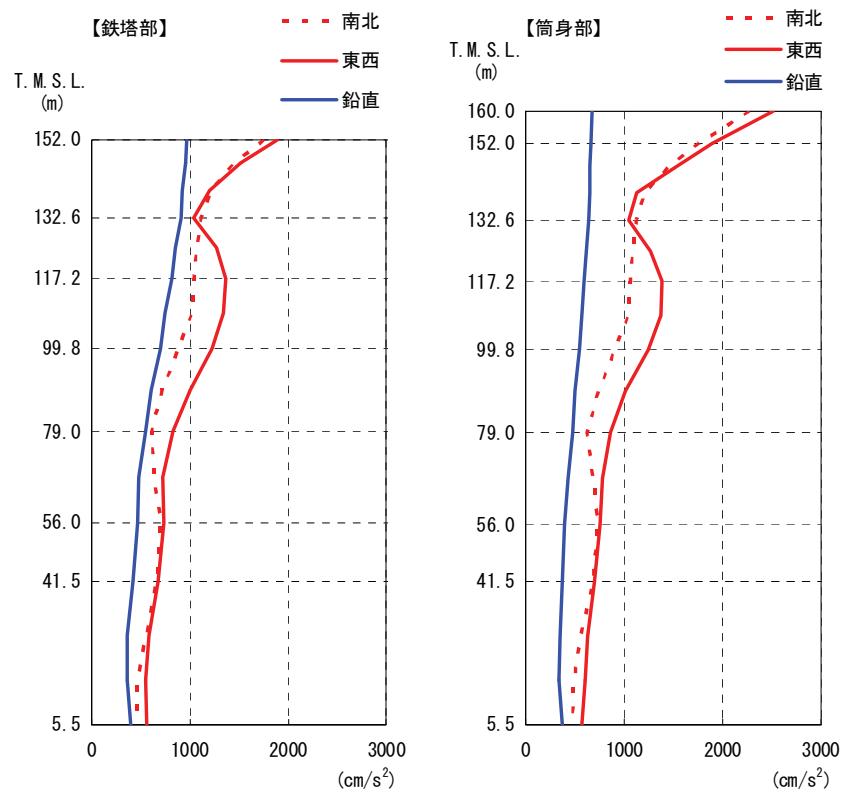

(a) 鉄塔部 (b) 筒身部  
図-5.4.6 最大応答加速度

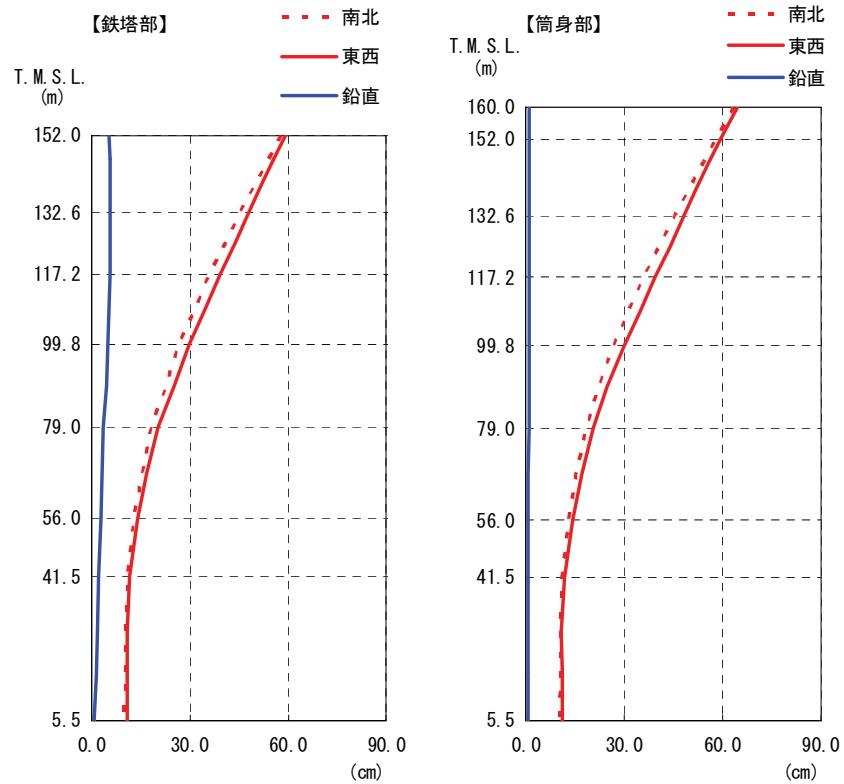


(a) 鉄塔部 (b) 筒身部  
図-5.4.7 最大応答変位

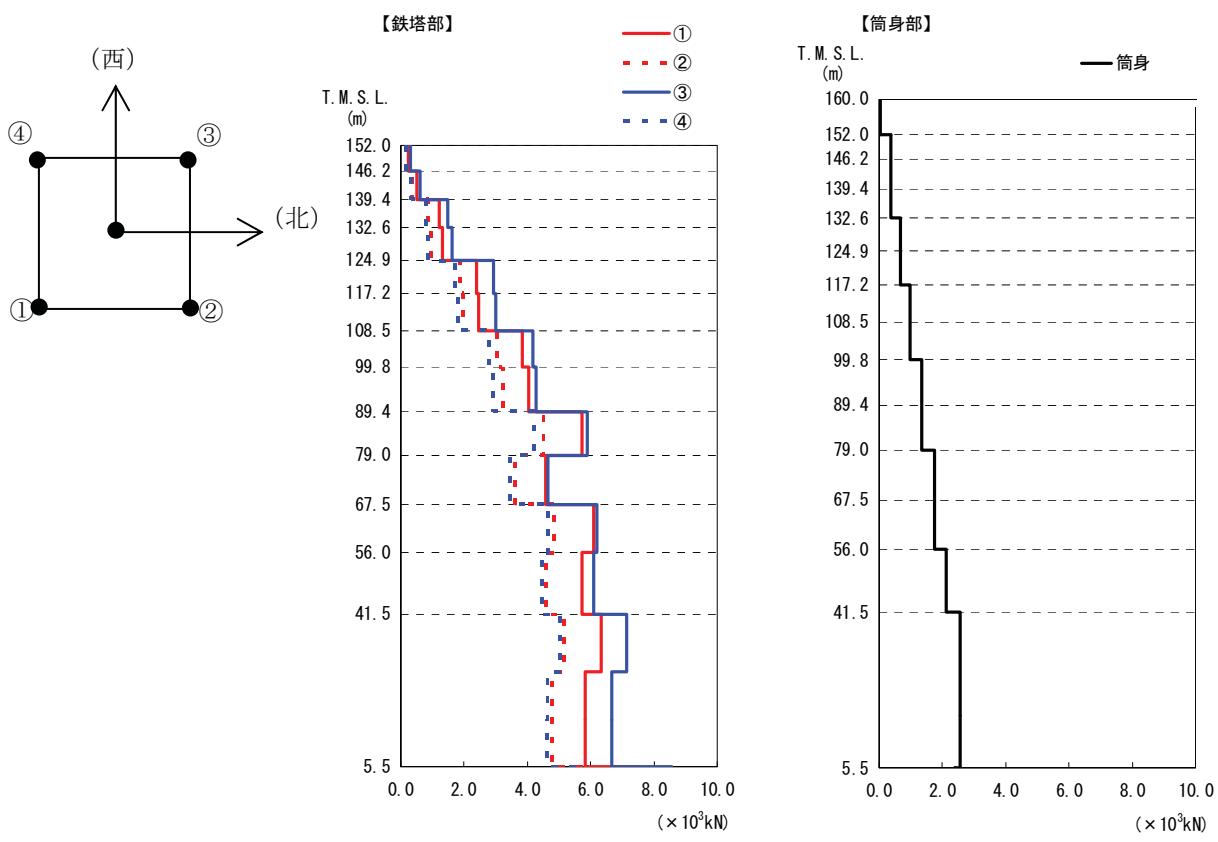

(a) 鉄塔部 (主柱材)

(b) 筒身部 (筒身材)

図-5.4.8 最大応答軸力

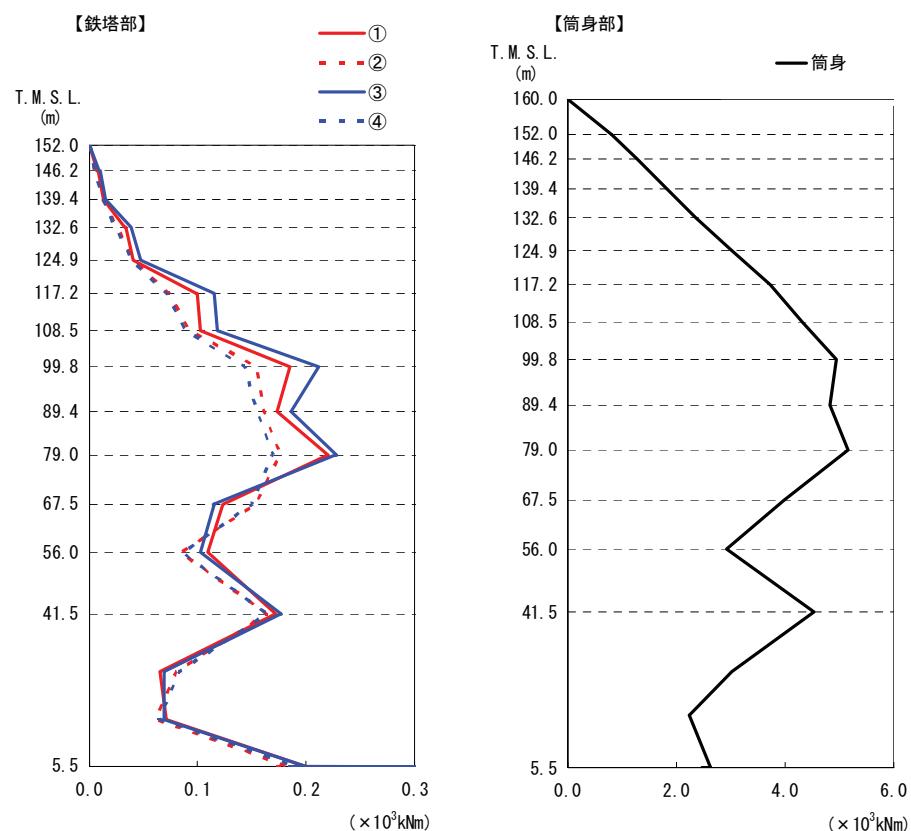

(a) 鉄塔部 (主柱材)

(b) 筒身部 (筒身材)

図-5.4.9 最大応答曲げモーメント

## 5.4.2. 耐震健全性評価結果

### (1) 鉄塔部、筒身部

鉄塔部の主柱材、斜材、水平材および筒身材を対象として、地震時に生じる軸力と曲げモーメントの組み合わせにより短期許容応力度に対する断面検定について、下式を用いて行う。

(圧縮)

$$\frac{s\sigma_c}{sf_c} + \frac{s\sigma_b}{sf_b} \leqq 1.0$$

ここに、 $s\sigma_c$ ：地震時における部材の軸応力 ( $s\sigma_c = N/A$ )

$s\sigma_b$ ：地震時における部材の曲げ応力 ( $s\sigma_b = M/Z$ )

$sf_c$ ：短期許容圧縮応力度

(座屈の影響を考慮して細長比等により低減した数値)

$sf_b$ ：短期許容曲げ応力度

(引張)

$$\frac{s\sigma_t}{sf_t} + \frac{s\sigma_b}{sf_b} \leqq 1.0$$

ここに、 $s\sigma_t$ ：地震時における部材の軸応力 ( $s\sigma_t = N/A$ )

$s\sigma_b$ ：地震時における部材の曲げ応力 ( $s\sigma_b = M/Z$ )

$sf_t$ ：短期許容引張応力度

$sf_b$ ：短期許容曲げ応力度

各部材の評価結果のうち、主柱材および筒身材の応力比の高さ方向の分布を図-5.4.10 に示す。また、各部材種別毎の応力比が最大となる部材の評価結果を表-5.4.4 に、その部材の具体的な位置を図-5.4.11 にそれぞれ示す。

なお、図-5.4.10 に示した応力比分布は、軸力と曲げモーメントの時々刻々の変動を考慮して断面検定して求めている。

排気筒について、各部材の軸力と曲げモーメントの組み合わせによる応力比は、評価基準値以下であり、弾性範囲にあると判断され、耐震健全性は確保されているものと評価した。

なお、本評価と同一の手法により、「3号機解放基盤波」を用いて地震応答解析を実施した結果、本評価と同様に、弾性範囲にあると判断され、耐震健全性は確保されているものと評価した。(参考資料9 参照)

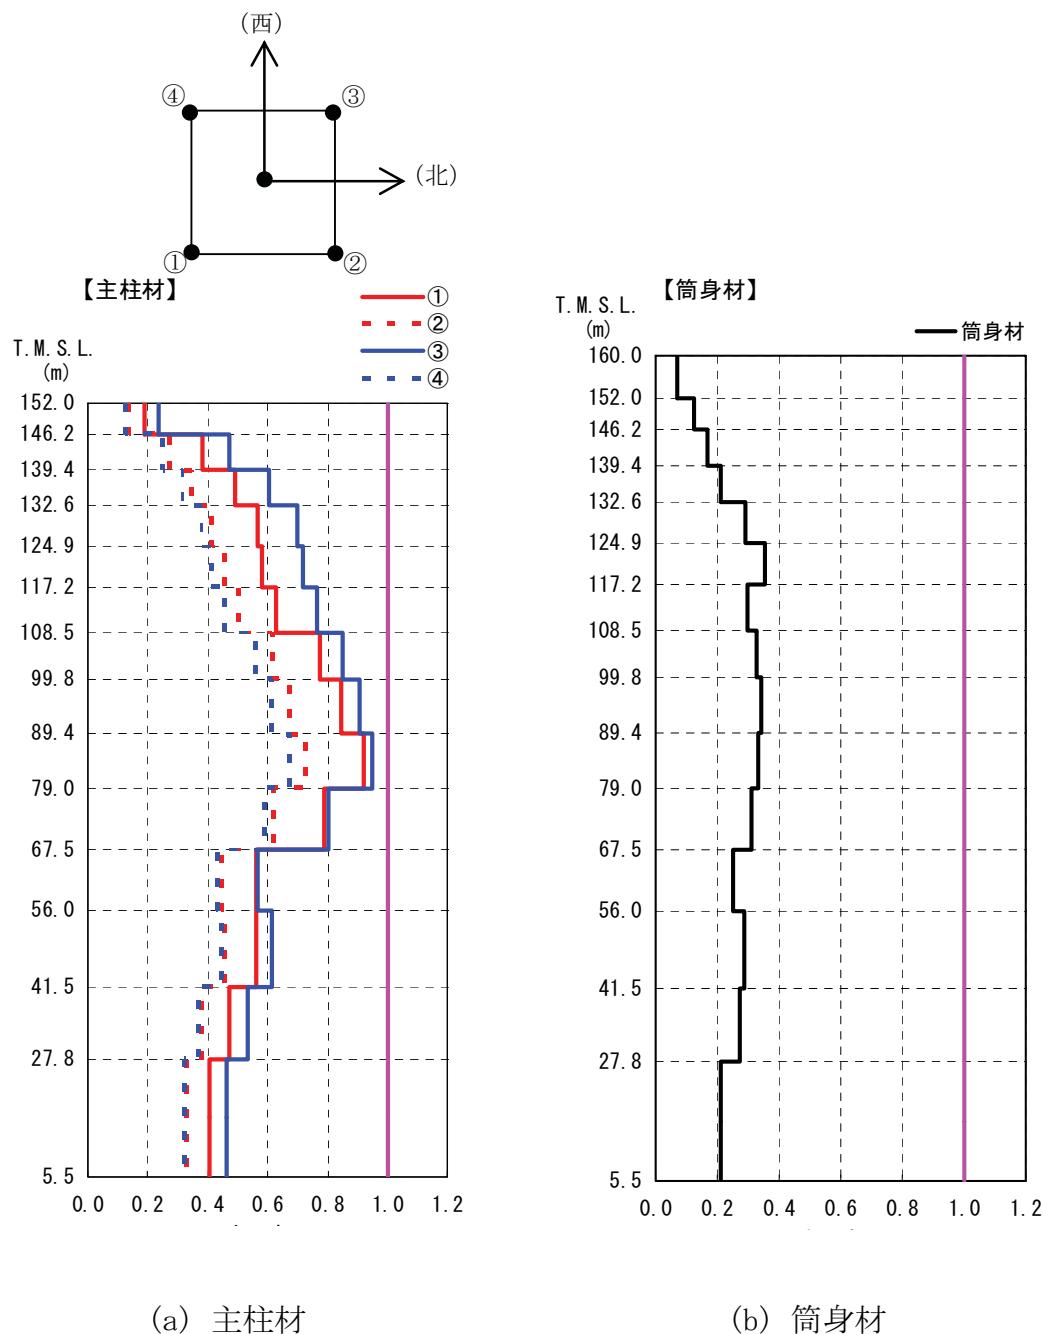


図-5.4.10 高さ方向の応力比分布


(主柱材及び筒身材 : 時刻歴による組み合わせ  $\frac{s\sigma_c}{s f_c} + \frac{s\sigma_b}{s f_b}$ )

表-5.4.4 各部の最大応力比

箇所	部材	N (kN)	M (kNm)	A ( $\times 10^2 \text{mm}^2$ )	Z ( $\times 10^3 \text{mm}^3$ )	${}^s\sigma_c$ (N/mm <sup>2</sup> )	${}^s\sigma_b$ (N/mm <sup>2</sup> )	${}^s f_c$ (N/mm <sup>2</sup> )	${}^s f_b$ (N/mm <sup>2</sup> )	$\frac{{}^s\sigma_c}{{}^s f_c} + \frac{{}^s\sigma_b}{{}^s f_b}$
鉄塔	主柱材	5889	227	264	4531	223.4	50.1	281.4	325.0	0.95
	斜材	944	—	98	828	96.3	—	144.3	—	0.67
	水平材	469	—	59	452	79.6	—	168.0	—	0.47
筒身	—	495	3654	750	63836	6.6	57.2	166.6	182.3	0.35

## 記号の説明

- N : 軸力 (圧縮を正とする。)  
M : 曲げモーメント  
A : 断面積  
Z : 断面係数  
 ${}^s f_c$  : 許容圧縮応力度  
 ${}^s f_b$  : 許容曲げ応力度  
 ${}^s \sigma_c$  : 圧縮応力 (N/A)  
 ${}^s \sigma_b$  : 曲げ応力 (M/Z)

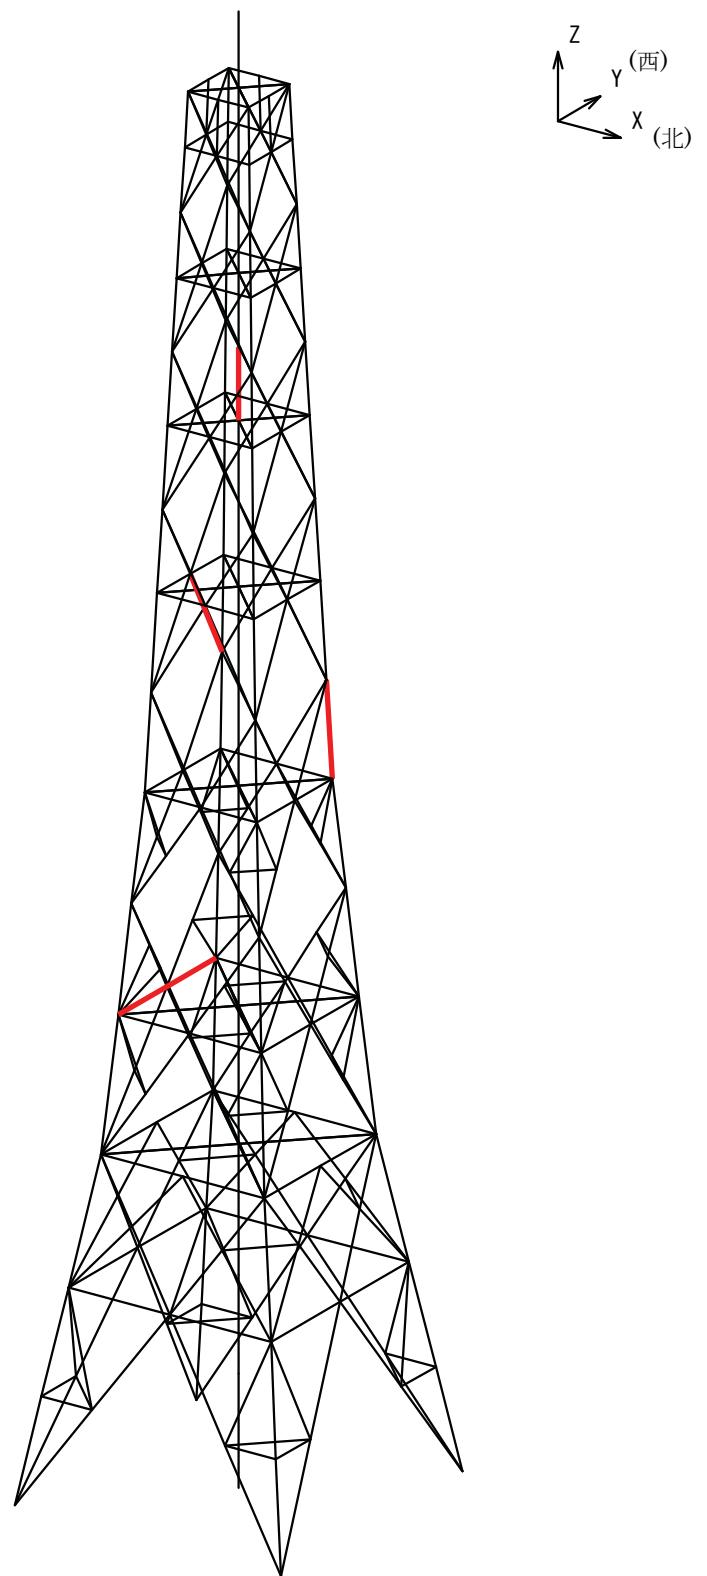

—：最大応力比発生位置（部材種別毎）を示す。

図-5.4.11 排気筒の応答評価部位

## (2) 杭の支持力の確認

排気筒のフーチング基礎部と杭配置の概要を図-5.4.12に示す。


表-5.4.5に上部架構からフーチング基礎に伝達される荷重を示す。また、表-5.4.6および表-5.4.7に杭の支持力確認結果を示す。

これらの結果より、上部架構からフーチング基礎に伝達される荷重から算定された杭の発生応力が評価基準値を下回ることを確認した。

表-5.4.5 上部架構からフーチング基礎に伝達される荷重

		鉄塔部	筒身部	備 考
上部から 伝達される 荷重	圧縮力 (kN/脚)	8,564	2,374	長期軸力含む
	引抜き力 (kN/脚)	6,542	(生じない)	
	水平力 (kN/脚)	2,477	128	南北方向及び東西方向 のベクトル和
	曲げモーメント (kNm/脚)	190	2,475	
杭支持力の 確認用荷重 (フーチング 下面)	フーチング基礎下端位置の 曲げモーメント (kNm/脚)*	13,812	2,987	南北方向及び東西方向 のベクトル和
	フーチング基礎廻り自重 (kN/脚)	13,210	4,658	基礎梁及び 土被り重量含む

注) \* : 水平力×フーチング基礎高さ (鉄塔部 5.5m、筒身部 4.0m) + 曲げモーメント

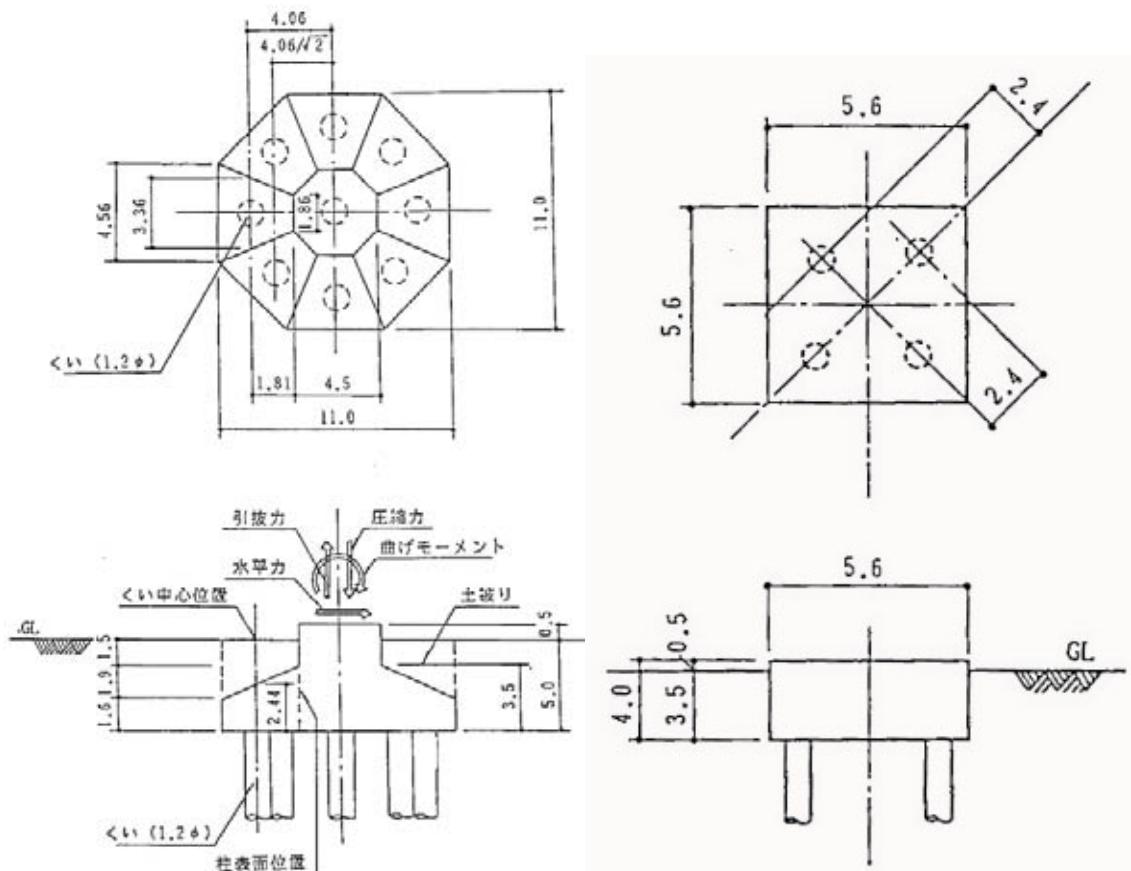

(a) 鉄塔部フーチング基礎

(b) 筒身部フーチング基礎

図-5.4.12 フーチング基礎の概要

表-5.4.6 杭の鉛直支持力等の確認（鉄塔部）

検定項目	発生応力	評価基準値	発生応力 評価基準値
全体引抜き力の確認 (kN/脚)	6,542 (最大引抜き力)	13,210 (抵抗力*)	0.50
杭の支持力の確認 (最外縁杭:kN/本)	3,270 (最大圧縮力)	3,922 (短期許容支持力)	0.83

注) \*フーチング+基礎梁+土被り

表-5.4.7 杭の鉛直支持力等の確認（筒身部）

検定項目	発生応力	評価基準値	発生応力 評価基準値
全体引抜き力の確認 (kN/脚)	— (引抜きは生じない)	4,658 (抵抗力*)	—
杭の支持力の確認 (最外縁杭:kN/本)	2,380 (最大圧縮力)	3,922 (短期許容支持力)	0.61

注) \*フーチング+基礎梁+土被り

表-5.4.6 および表-5.4.7 に示した杭の短期許容支持力 (3,922 kN) は、建設時の設計で採用している値 (400ton·f) を SI 単位に換算して用いている。この短期許容支持力は、日本建築学会編『建築基礎構造設計規準・同解説』(1974 改) に示される設定手順に従い、①「杭の支持力算定式から求めた許容支持力」と②「杭材としての長期許容軸力」より求めた値のうち、最も不利なもの（最小値）を保守的に評価して長期許容支持力とし、その長期許容支持力の 2 倍を短期許容支持力として採用しているものである。また、杭の支持力算定には杭周面の摩擦は考慮していない。

なお、本評価と同一の手法により、「3号機解放基盤波」を用いて地震応答解析を実施し、発生応力が評価基準値を下回ることを確認した。（参考資料 9 参照）

### (3) 非常用ガス処理系用排気筒

#### a) 非常用ガス処理系用排気筒

非常用ガス処理系（以下、SGTS という。）用排気筒は熱による変形を考慮し、上下方向は拘束せず、水平方向のみを拘束し、筒身の変形に追従する支持構造となっている。排気筒の筒身部および SGTS 用排気筒の概要を図-5.4.13 に示す。SGTS 用排気筒の剛性は筒身の剛性に比べて小さい。これらのことから、SGTS 用排気筒の変形は筒身の変形に追従する。したがって、筒身の変位を SGTS 用排気筒に強制的に与えることにより応力を算出し、最大応力で耐震健全性を評価する。

表-5.4.8 に筒身の変位を、表-5.4.9 に SGTS 用排気筒の発生応力および評価結果を示す。

SGTS 用排気筒の発生応力は評価基準値以下であり、弾性範囲にあると判断され、耐震健全性は確保されているものと評価した。

なお、本評価と同一の手法により、「3号機解放基盤波」を用いて地震応答解析を実施した結果、本評価と同様に、弾性範囲にあると判断され、耐震健全性は確保されているものと評価した。（参考資料 9 参照）

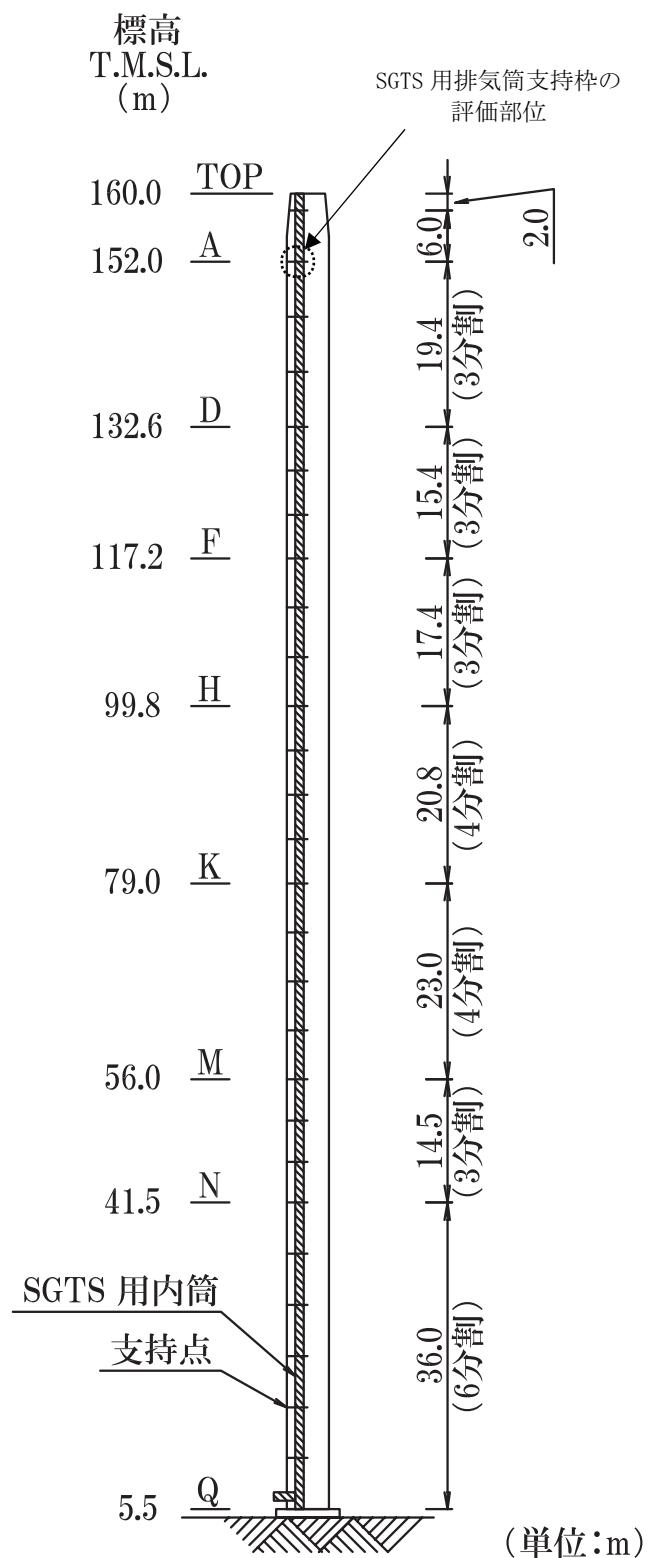


図-5.4.13 管身部およびSGTS用排気筒の概要図

表-5.4.8 筒身の変位

支持点 T. M. S. L. (m)	標高 T. M. S. L. (m)	地震応答解析結果 (mm)
TOP	160.0	760
A	152.0	680
D	132.6	498
F	117.2	370
H	99.8	256
K	79.0	142
M	56.0	63
N	41.5	32

表-5.4.9 SGTS 用排気筒の評価結果

支持点 T. M. S. L. (m)	N (kN)	M (kNm)	A ( $\times 10^2 \text{mm}^2$ )	Z ( $\times 10^3 \text{mm}^3$ )	$s\sigma_c$ (N/mm <sup>2</sup> )	$s\sigma_b$ (N/mm <sup>2</sup> )	$s f_c$ (N/mm <sup>2</sup> )	$s f_b$ (N/mm <sup>2</sup> )	$\frac{s\sigma_c + s\sigma_b}{s f_c + s f_b}$
160.0	10.8	1.3	80.9	611	1.3	2.2	203	245	0.02
152.0	29.4	1.3			3.6	2.2	197		0.03
132.6	43.8	3.6			5.4	5.9	214		0.05
117.2	60.4	3.6			7.5	5.9	206		0.06
99.8	79.6	2.8			9.8	4.6	212		0.07
79.0	99.7	2.8			12.3	4.6	206		0.08
56.0	112.2	1.7			13.9	2.7	217		0.07
41.5	144.2	1.6			17.8	2.7	203		0.10

## 記号の説明

- N : 軸力 (圧縮を正とする。  
 M : 曲げモーメント  
 A : 断面積  
 Z : 断面係数  
 $s f_c$  : 許容圧縮応力度  
 $s f_b$  : 許容曲げ応力度  
 $s\sigma_c$  : 圧縮応力 (N/A)  
 $s\sigma_b$  : 曲げ応力 (M/Z)

## b) 支持部

SGTS 用排気筒の支持部は、図-5.4.14 に示すとおり、筒身に SGTS 用排気筒を水平に支持する構造である。

支持部の評価に用いる応力としては、支持部に発生する最大水平力を考慮する。応力が最大となる部材を図-5.4.13 に示し、評価結果を表-5.4.10 に示す。

支持部の応力比は、評価基準値以下にあり、弾性範囲にあると判断され、耐震健全性は確保されているものと評価した。

なお、本評価と同一の手法により、「3号機解放基盤波」を用いて地震応答解析を実施した結果、本評価と同様に、弾性範囲にあると判断され、耐震健全性は確保されているものと評価した。（参考資料 9 参照）

表-5.4.10 SGTS 用排気筒支持部材の評価結果

N (kN)	M (kNm)	A ( $\times 10^2 \text{mm}^2$ )	Z ( $\times 10^3 \text{mm}^3$ )	$s\sigma_c$ (N/mm <sup>2</sup> )	$s\sigma_b$ (N/mm <sup>2</sup> )	$s f_c$ (N/mm <sup>2</sup> )	$s f_b$ (N/mm <sup>2</sup> )	$\frac{s\sigma_c + s\sigma_b}{s f_c + s f_b}$
9.3	1.7	22.1	102	4.2	16.7	216	235	0.10

記号の説明	N	: 軸力（圧縮を正とする。）
	M	: 曲げモーメント
	$s f_c$	: 許容圧縮応力度
	$s f_b$	: 許容曲げ応力度
	$s\sigma_c$	: 圧縮応力 (N/A)
	$s\sigma_b$	: 曲げ応力 (M/Z)

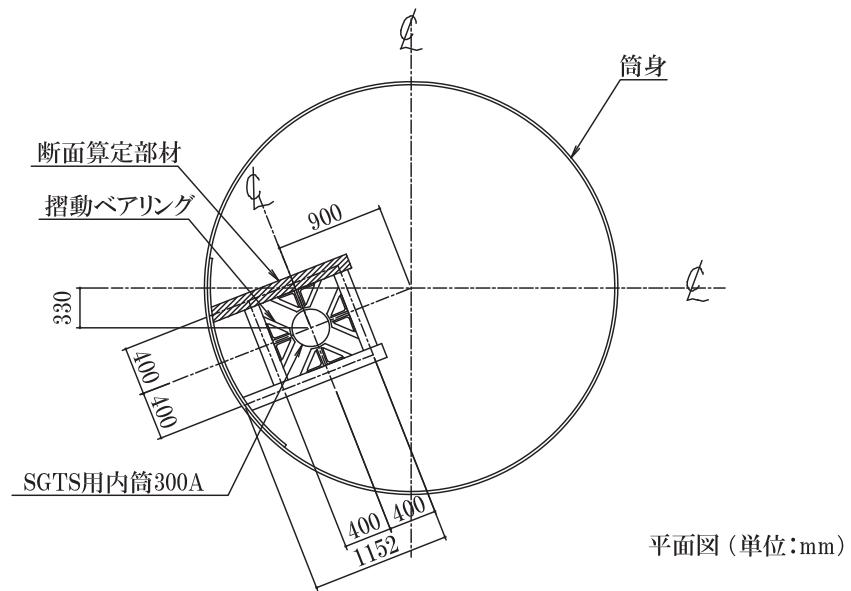


図-5.4.14 SGTS 用排気筒支持部の概要

## 5.5. 屋外重要土木構造物の耐震健全性評価

### 5.5.1 評価手順

屋外重要土木構造物の耐震健全性評価フローを図-5.5.1に示す。

屋外重要土木構造物の場合には地震観測を行っていないことから、耐震健全性評価にあたっては、原子炉建屋の基礎版上での地震観測記録から地盤－構造物連成系の解析モデル下端における地震動を算定し、これを入力地震動として地震応答解析を実施する。解析により求められた構造物の応力、変形等の応答値をもとに、曲げについては変形性能照査、せん断については耐力照査をそれぞれ行い、評価基準を満足することを確認する。

評価対象とする構造物は、非常用取水路、原子炉補機冷却系配管ダクトおよび非常用ガス処理系配管ダクトであり、各構造物については、軸方向に構造上問題となるような応力が生じないように、構造の変化等を考慮してブロック分割し、その間に耐震ジョイントや伸縮目地を設けていることから、解析断面は軸直交方向断面とする。非常用ガス処理系配管ダクト（鉛直部）については、軸直交方向断面に加えて、軸方向断面の評価も行う。

評価にあたっては、非常用取水路、原子炉補機冷却系配管ダクトおよび非常用ガス処理系配管ダクト（水平部）については、構造物頂底版間の相対変位が最大となる時刻の応答値を用いる。また、非常用ガス処理系配管ダクト（鉛直部）については、軸方向断面の検討では天端と基部間の相対変位が最大となる時刻の応答値を用いるものとし、軸直交方向断面の検討では軸方向断面の解析から得られる最大地盤反力を用いる。

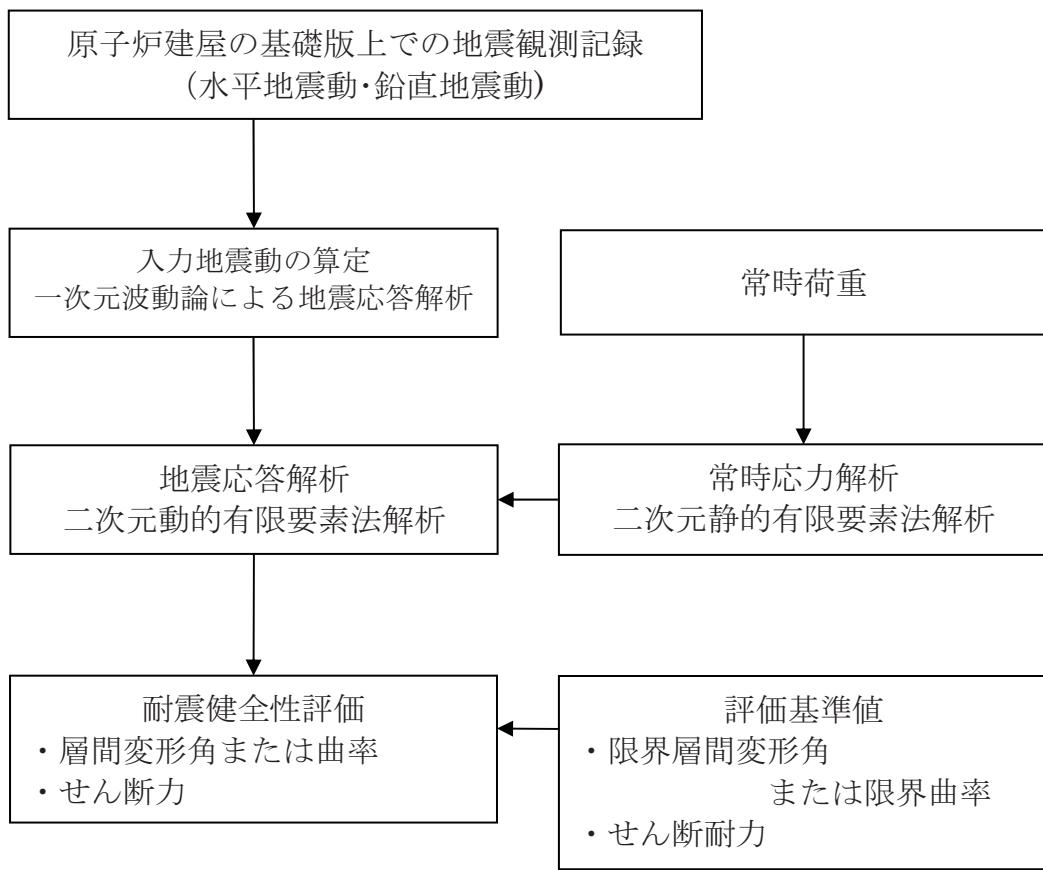


図-5.5.1 耐震健全性評価フロー

## 5.5.2 地震応答解析

### 5.5.2.1 解析手法

地震応答解析手法は、構造物と地盤の動的相互作用を考慮できる二次元動的有限要素法解析（部材非線形解析）を用いる。

非常用取水路、原子炉補機冷却系配管ダクトおよび非常用ガス処理系配管ダクト（水平部）の地震応答解析モデルでは、鉄筋コンクリート構造物を部材の非線形性を考慮した線材要素（梁要素）、周辺地盤および近接構造物を平面要素でモデル化し、構造物と地盤との境界部分にはジョイント要素を設けることにより、構造物と地盤とのすべりや剥離を考慮する。

非常用ガス処理系配管ダクト（鉛直部）の地震応答解析モデルでは、鉛直部躯体を部材の非線形性を考慮した線材要素（梁要素）、鉛直部底版を剛な線材要素（梁要素）、周辺地盤を平面要素でモデル化し、構造物と周辺地盤を剛なトラス要素で結合する。また、非常用ガス処理系配管ダクト（鉛直部）の軸直交方向断面については、「道路橋示方書・同解説、日本道路協会、平成14年3月」（以下、「道路橋示方書」という。）のケーソン基礎の設計方法に準じるものとし、線材要素（梁要素）でモデル化する。

解析手順としては、まず常時応力解析を行い、次に、常時応力を保持した状態で水平地震動と鉛直地震動を同時入力とした地震応答解析を行う。常時応力解析に用いる常時荷重は、自重、内水圧、機器・配管荷重、土被り荷重、静止土圧および地下水圧とする。

### 5.5.2.2 評価基準

耐震健全性評価では、曲げ（層間変形角または曲率）およびせん断力について評価する。

非常用取水路、原子炉補機冷却系配管ダクトおよび非常用ガス処理系配管ダクト（水平部）の曲げによる評価では、「原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針・マニュアル（土木学会原子力土木委員会、2005年6月）」（以下、「耐震性能照査指針」という）に基づき、層間変形角に関する照査を行うものとし、層間変形角の評価基準値（限界層間変形角）は部材断面の圧縮縁コンクリートひずみが1.0%を下回ることを保証したものとみなされる1/100とする。また、非常用ガス処理系配管ダクト（鉛直部）の曲げによる評価では、「耐震性能照査

指針」に基づき、曲率に関する照査を行うものとし、曲率の評価基準値（限界曲率）は圧縮縁コンクリートひずみ 1.0%に対応する曲率とする。

せん断による評価では、「耐震性能照査指針」に基づき算定した評価基準値（せん断耐力）を用いた照査を行うものとし、せん断の評価基準値（せん断耐力）は「せん断耐力評価式を用いた方法」により求めた値とする。

#### 5.5.2.3 解析用物性値

屋外重要土木構造物のコンクリートおよび鉄筋の材料定数は、構造物の現実的な地震時挙動を適切に評価するために実強度を用いる。

地盤の物性値は地盤調査や文献調査の結果をもとに設定された値を用いるものとし、地盤のせん断弾性係数と減衰定数については、ひずみ依存性を考慮する。

非常用取水路の解析用物性値を表-5.5.1 および表-5.5.2 に、原子炉補機冷却系配管ダクトならびに非常用ガス処理系配管ダクトの解析用物性値を表-5.5.3 および表-5.5.4 に示す。

表-5.5.1 材料物性値（非常用取水路）

コンクリート				鉄筋 SD345相当 (SD35)		
圧縮 強度 (N/mm <sup>2</sup> )	ヤング 係数 <sup>①</sup> (kN/mm <sup>2</sup> )	ボアソン比	単位体積 重量 <sup>②</sup> (kN/m <sup>3</sup> )	降伏 強度 (N/mm <sup>2</sup> )	ヤング 係数 (kN/mm <sup>2</sup> )	ボアソン比
48.0	32.6	0.2	24	390	200	0.3

\*1) 「コンクリート標準示方書(設計編)、土木学会、2007」に示された圧縮強度とヤング係数の関係を用いて算定

\*2) 鉄筋コンクリートとしての単位体積重量

表-5.5.2 地盤物性値（非常用取水路）

地層区分	単位体積 重量 (kN/m <sup>3</sup> )	ボアソン比	初期せん断 弹性係数 (kN/m <sup>2</sup> )	せん断弾性係数と 減衰定数のひずみ依存性 $G/G_0 \sim \gamma$ $h \sim \gamma$
埋戻土層 (I)	19.6 (18.6) <sup>①</sup>	0.33	$1980 \times \sigma_v^{0.667}$ <sup>②</sup>	図-5.5.2 参照
埋戻土層 (II)	18.2	0.38	$2.06 \times 10^5$	図-5.5.3 参照
洪積粘性土層(I)	17.8	0.48	$1.24 \times 10^5$	図-5.5.4 参照
洪積粘性土層(II)	17.8	0.48	$1.74 \times 10^5$	図-5.5.4 参照
洪積粘性土層(III)	16.7	0.47	$2.21 \times 10^5$	図-5.5.5 参照
洪積砂層 (I)	18.3	0.47	$2.29 \times 10^5$	図-5.5.6 参照
洪積砂層 (II)	18.5	0.48	$2.06 \times 10^5$	図-5.5.6 参照
砂礫層	18.0	0.48	$2.13 \times 10^5$	図-5.5.7 参照
西山層	西山層上限面～ T.M.S.L.-46.0m	15.8	0.46	$2.84 \times 10^5$
	～T.M.S.L.-60.0m	16.2	0.45	$4.64 \times 10^5$

\*1) ( ) は湿潤単位体積重量

\*2)  $\sigma_v$  : 有効上載压 (kN/m<sup>2</sup>)

表-5.5.3 材料物性値（原子炉補機冷却系配管ダクト、非常用ガス処理系配管ダクト）

コンクリート				鉄筋 SD345相当 (SD35)		
圧縮 強度 (N/mm <sup>2</sup> )	ヤング 係数 <sup>①</sup> (kN/mm <sup>2</sup> )	ボアソン比	単位体積 重量 <sup>②</sup> (kN/m <sup>3</sup> )	降伏 強度 (N/mm <sup>2</sup> )	ヤング 係数 (kN/mm <sup>2</sup> )	ボアソン比
46.0	32.2	0.2	24	390	200	0.3

\*1) 「コンクリート標準示方書(設計編)、土木学会、2007」に示された  
圧縮強度とヤング係数の関係を用いて算定

\*2) 鉄筋コンクリートとしての単位体積重量

表-5.5.4 地盤物性値（原子炉補機冷却系配管ダクト、非常用ガス処理系配管ダクト）

地層区分		単位体積 重量 (kN/m <sup>3</sup> )	ボアソン比	初期せん断 弹性係数 (kN/m <sup>2</sup> )	せん断弾性係数と 減衰定数のひずみ依存性 $G/G_0 \sim \gamma$ $h \sim \gamma$
埋戻土層 (I)		19.6 (18.6) <sup>①</sup>	0.33	$1980 \times \sigma_v^{0.667}$ <sup>②)</sup>	図-5.5.2 参照
安田層		18.0	0.47	$2.26 \times 10^5$	図-5.5.8 参照
西山層	西山層上限面～ T.M.S.L.-46.0m	15.8	0.46	$2.84 \times 10^5$	図-5.5.9 参照
	～T.M.S.L.-60.0m	16.2	0.45	$4.64 \times 10^5$	

\*1) ( ) は湿潤単位体積重量

\*2)  $\sigma_v$  : 有効上載圧 (kN/m<sup>2</sup>)

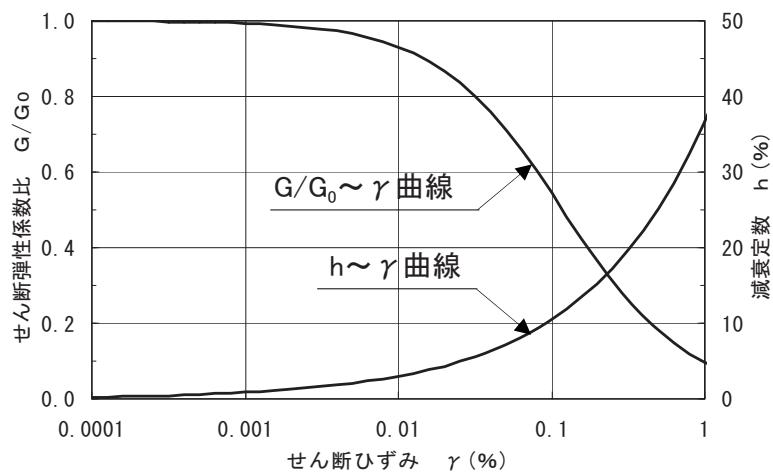


図-5.5.2 埋戻土層（I）のせん断弾性係数および減衰定数のひずみ依存性

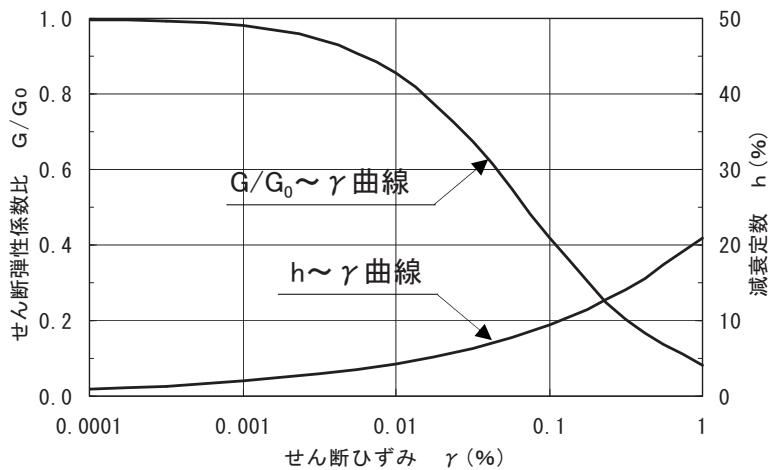


図-5.5.3 埋戻土層（II）のせん断弾性係数および減衰定数のひずみ依存性

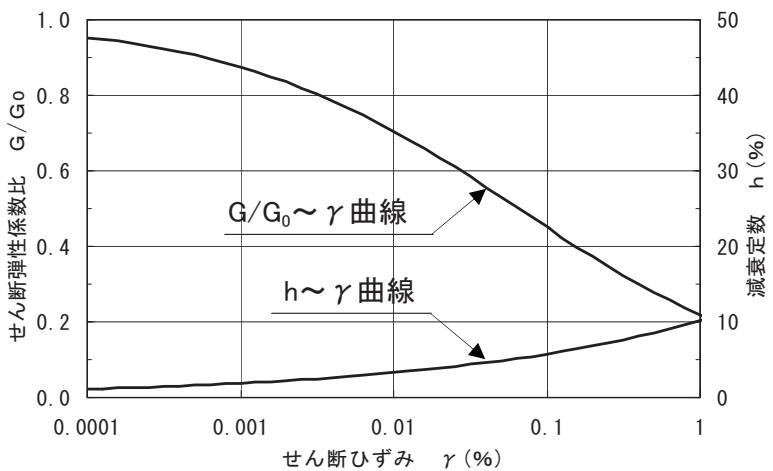


図-5.5.4 洪積粘性土層（I）（II）のせん断弾性係数および減衰定数のひずみ依存性

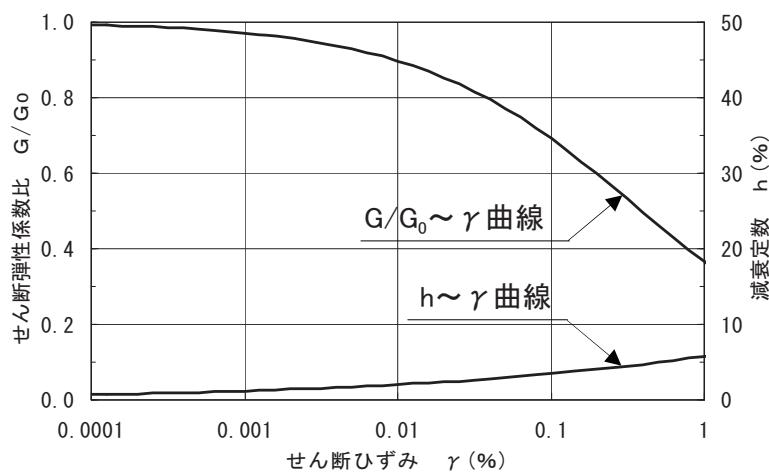


図-5.5.5 洪積粘性土層（III）のせん断弾性係数および減衰定数のひずみ依存性

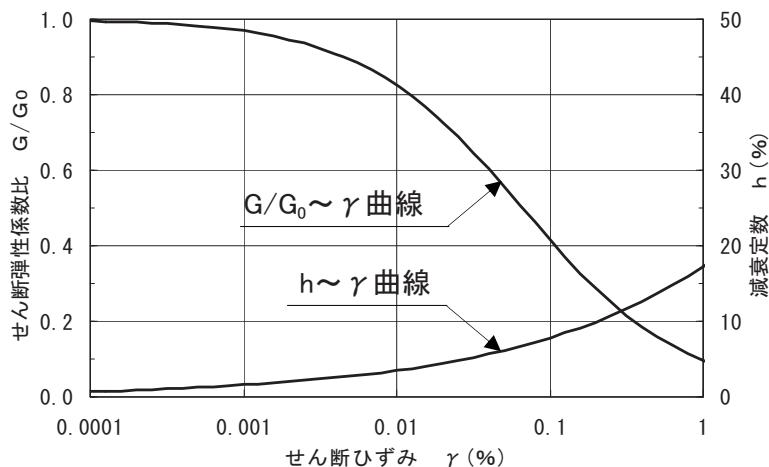


図-5.5.6 洪積砂層（I）（II）のせん断弾性係数および減衰定数のひずみ依存性

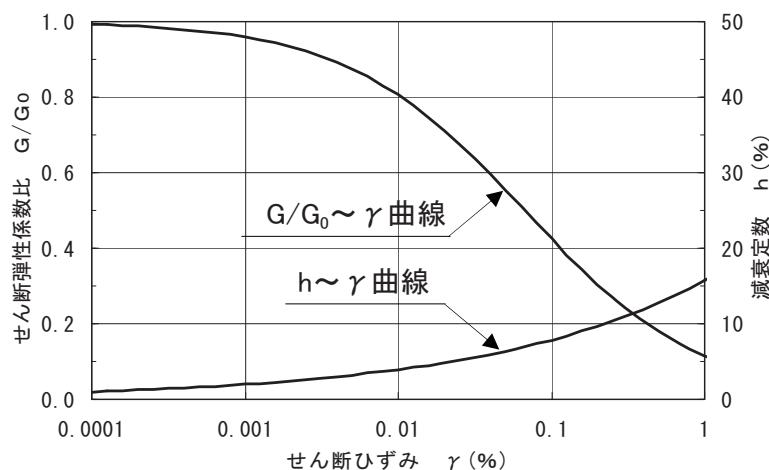


図-5.5.7 砂礫層のせん断弾性係数および減衰定数のひずみ依存性

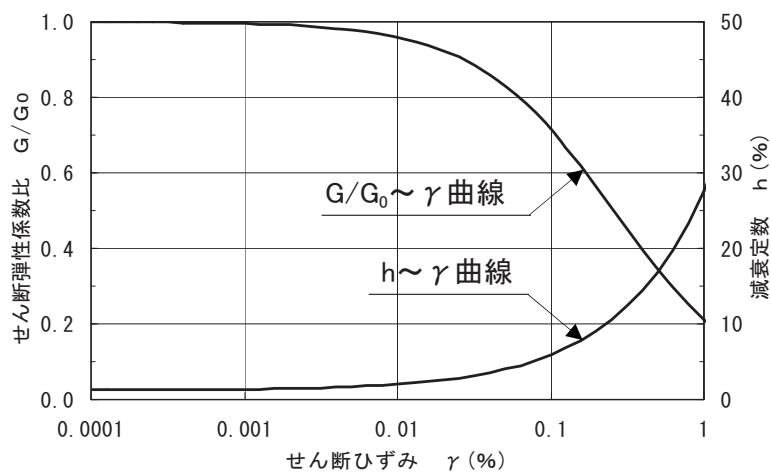


図-5.5.8 安田層のせん断弾性係数および減衰定数のひずみ依存性

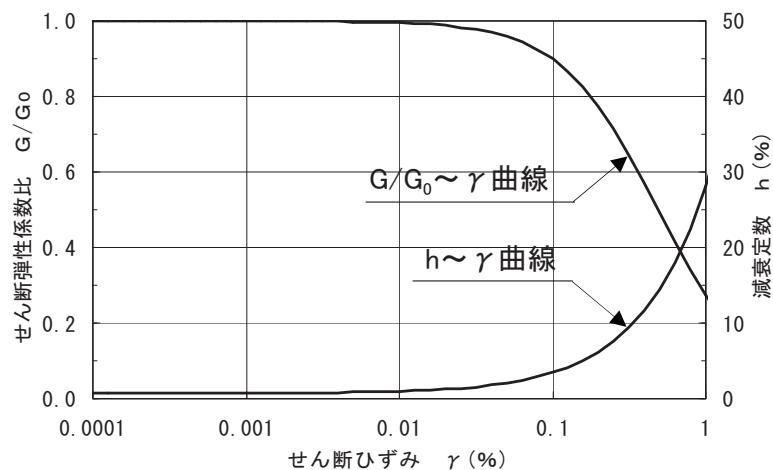


図-5.5.9 西山層のせん断弾性係数および減衰定数のひずみ依存性

#### 5.5.2.4 近接構造物

対象設備の地震時挙動に影響を及ぼす可能性がある近接構造物を解析モデルに反映する。解析モデルに反映した近接構造物を表-5.5.5に示す。

表-5.5.5 解析モデルに反映する近接構造物

解析対象断面	考慮した近接構造物
スクリーン室	4号機スクリーン室
補機冷却用海水取水路	取水路
原子炉補機冷却系配管ダクト(B系)	タービン建屋、循環水ポンプ室

#### 5.5.2.5 入力地震動

地震応答解析モデルへの入力地震動は、新潟県中越沖地震における3号機原子炉建屋の基礎版上の観測記録を用いて一次元波動論による地震応答解析を行い、地盤一構造物連成系の地震応答解析モデル下端位置で評価したもの用いる。入力地震動の作成モデルを図-5.5.10に、解析モデル下端位置での入力地震動を図-5.5.11に示す。



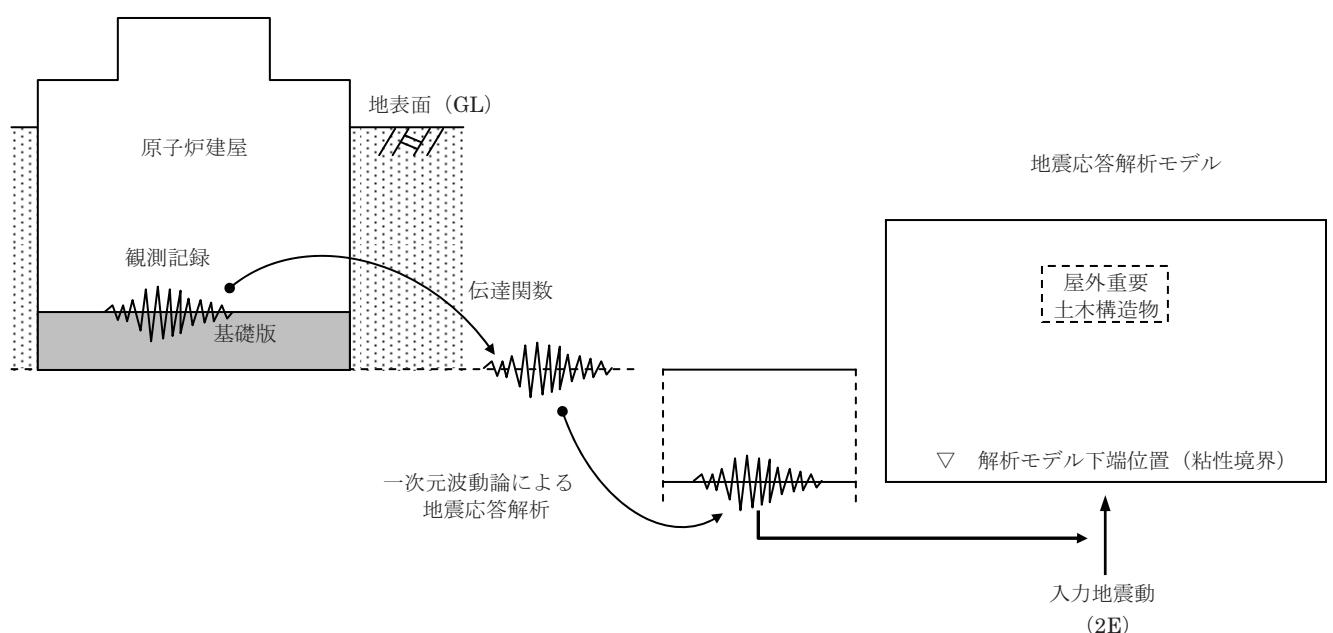



図-5.5.10 入力地震動の作成モデル

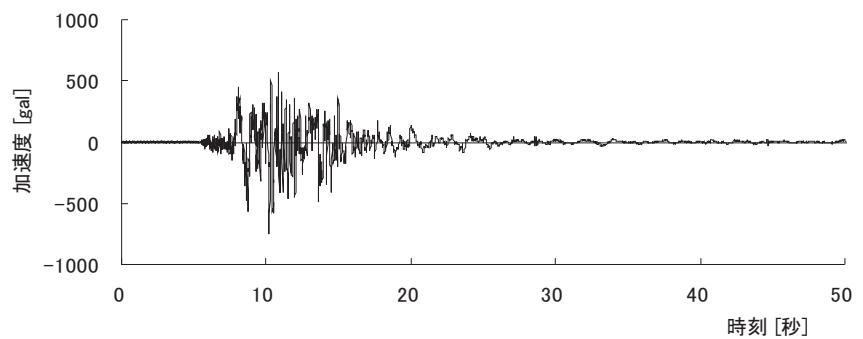

(a) 水平方向 (NS 方向)

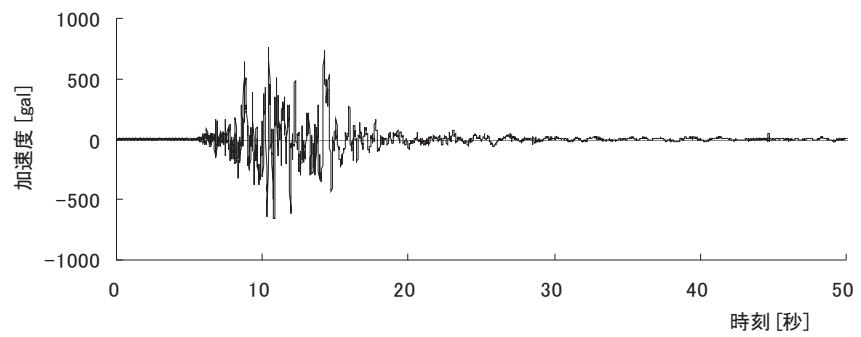

(b) 水平方向 (EW 方向)

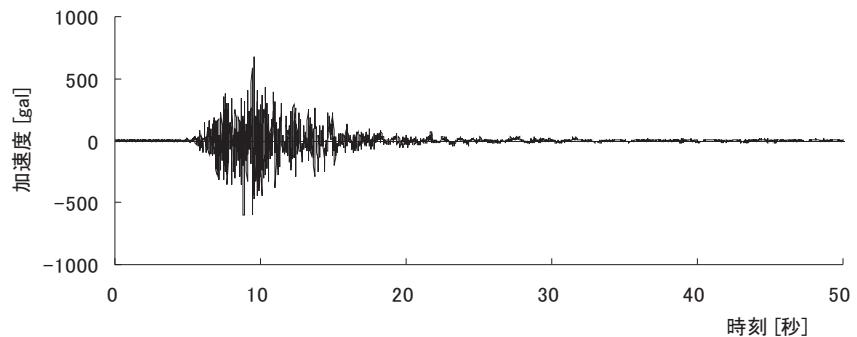

(c) 鉛直方向

図-5.5.11 解析モデル下端位置での入力地震動

### 5.5.2.6 解析モデル

非常用取水路（スクリーン室、取水路、補機冷却用海水取水路）、原子炉補機冷却系配管ダクト（A系、B系）、および非常用ガス処理系配管ダクト（水平部、鉛直部）の7断面について、耐震健全性評価を行う。

各断面の地震応答解析モデルを図-5.5.12～図-5.5.18に示す。また、非常用ガス処理系配管ダクト（鉛直部）の軸方向断面および軸直交方向断面のモデル化の方法、ならびに軸直交方向断面の断面計算に用いる最大地盤反力の算定方法について図-5.5.19に示す。

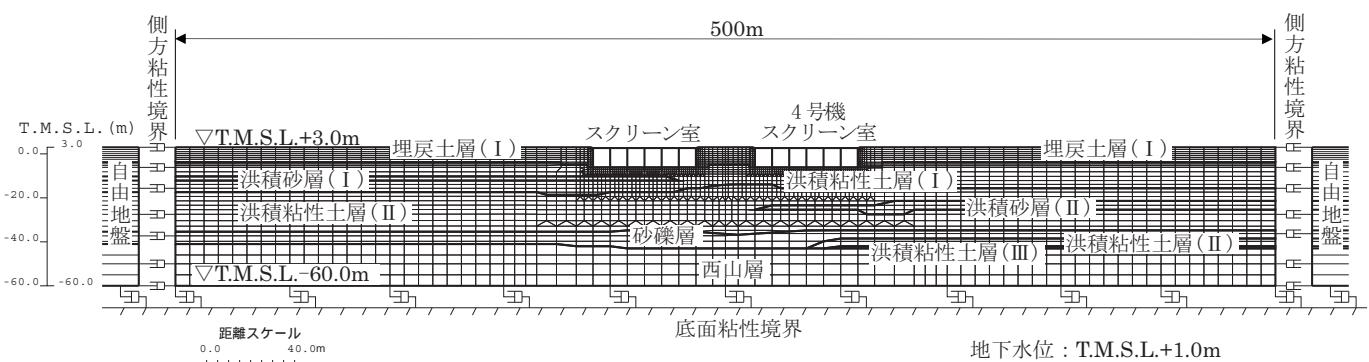


図-5.5.12 スクリーン室 地震応答解析モデル

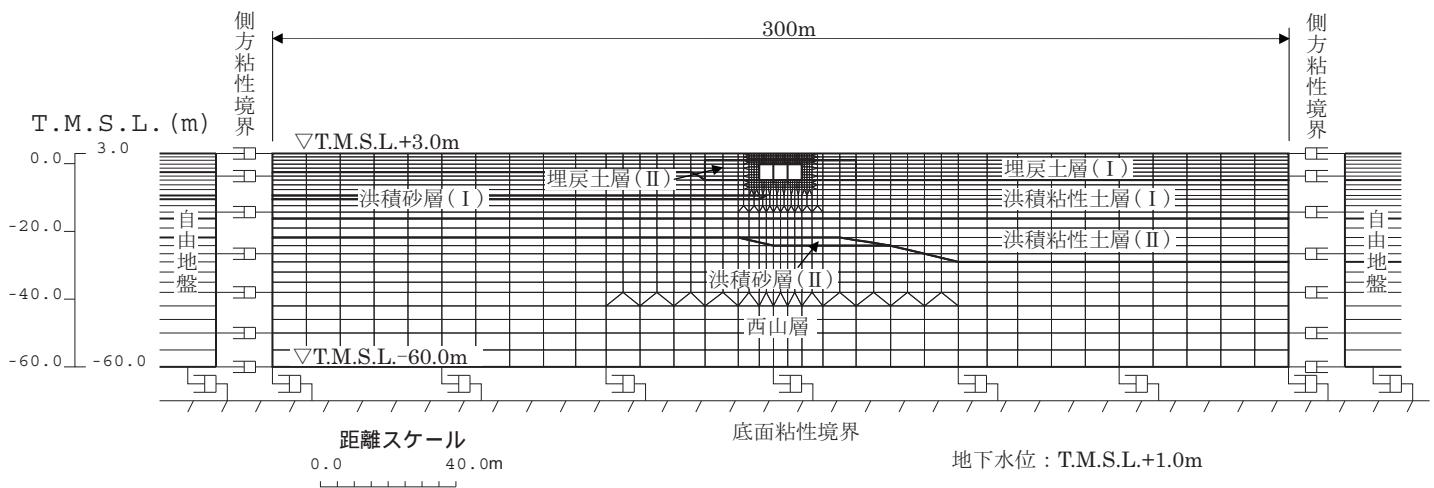


図-5.5.13 取水路 地震応答解析モデル

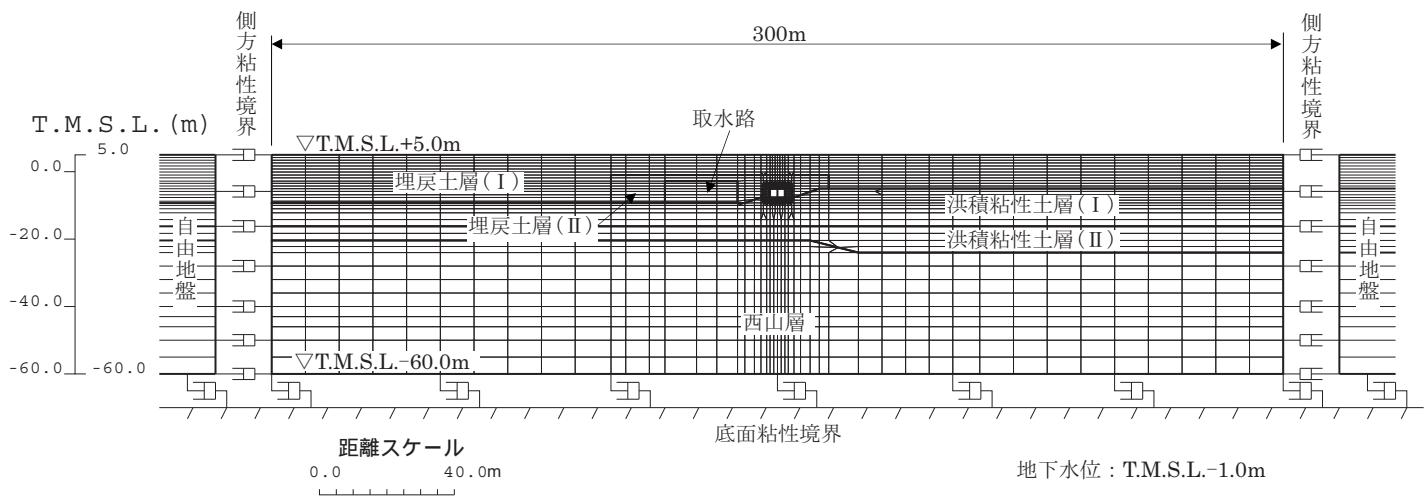


図-5.5.14 補機冷却用海水取水路 地震応答解析モデル

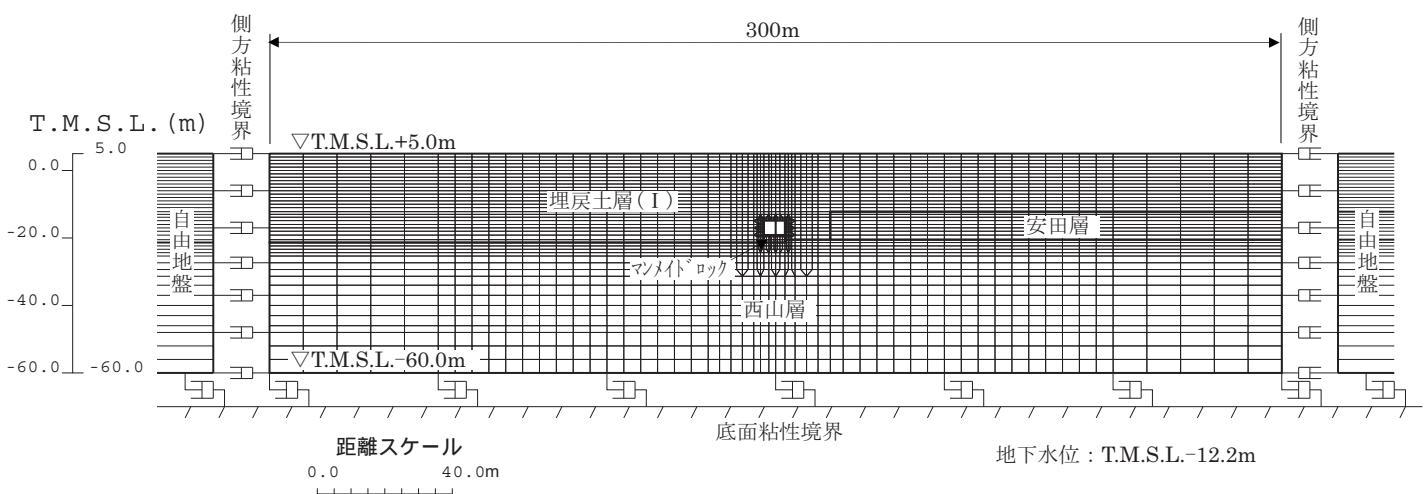


図-5.5.15 原子炉補機冷却系配管ダクト (A系) 地震応答解析モデル

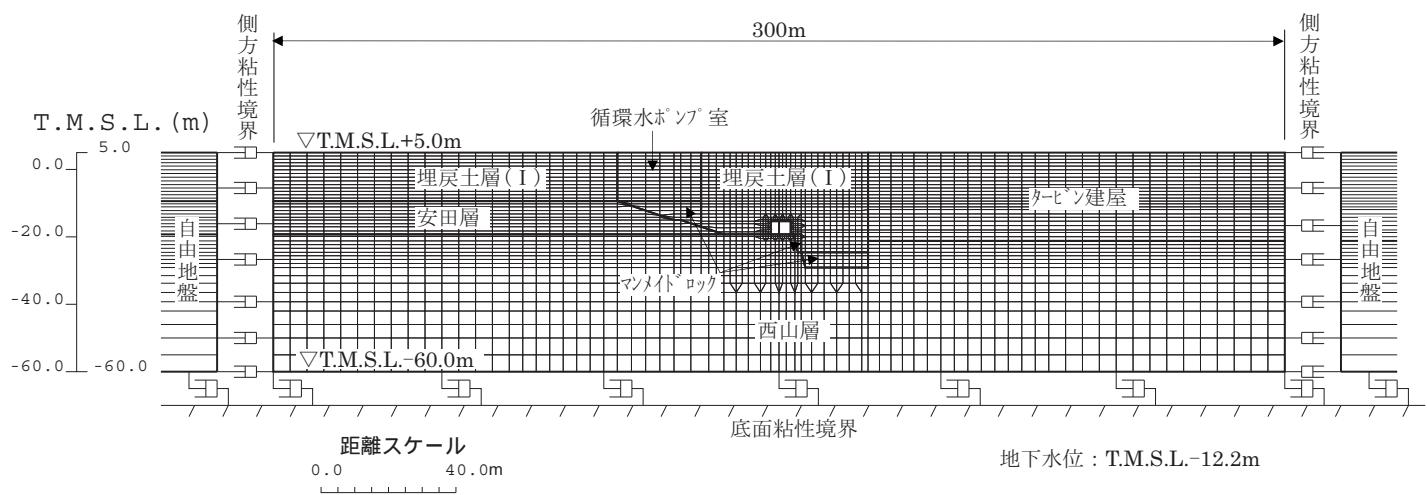


図-5.5.16 原子炉補機冷却系配管ダクト（B系） 地震応答解析モデル

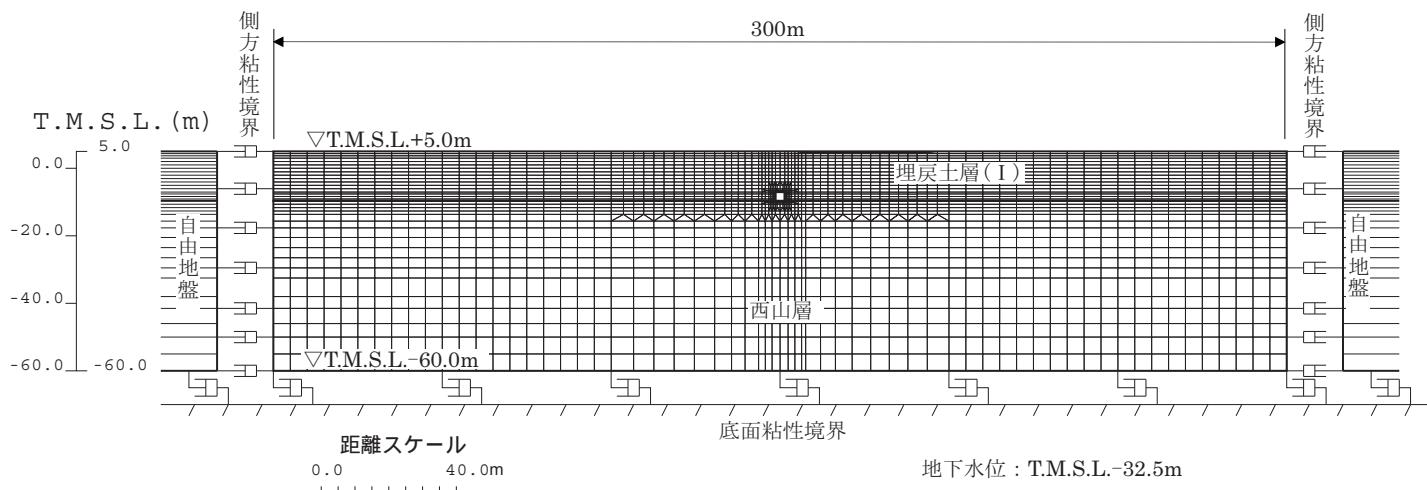


図-5.5.17 非常用ガス処理系配管ダクト（水平部） 地震応答解析モデル



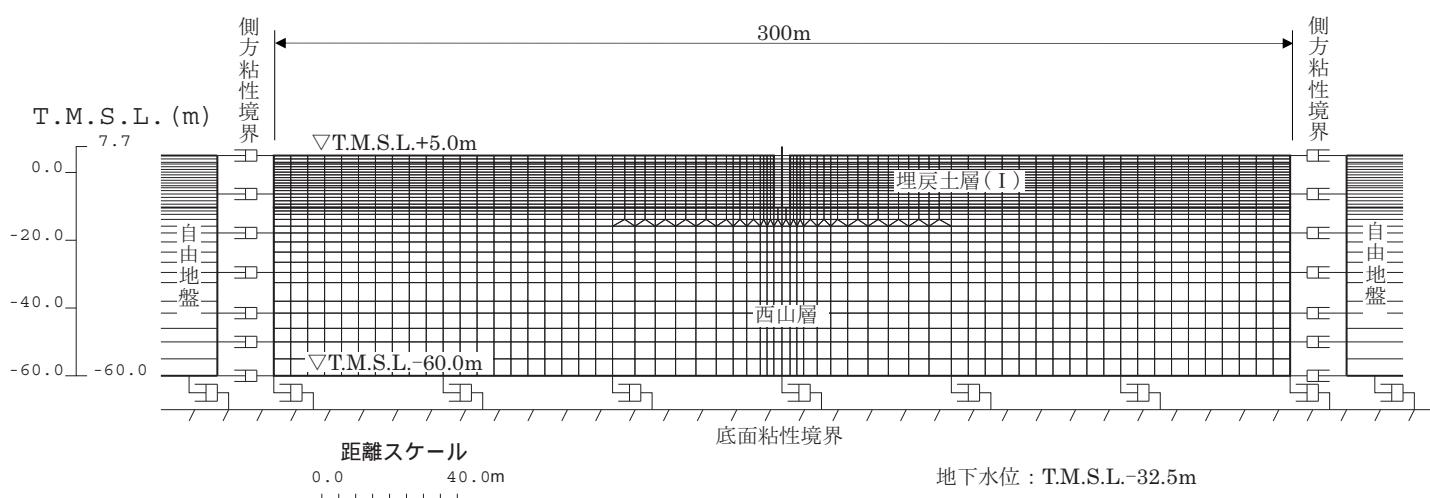


図-5.5.18 非常用ガス処理系配管ダクト（鉛直部） 地震応答解析モデル

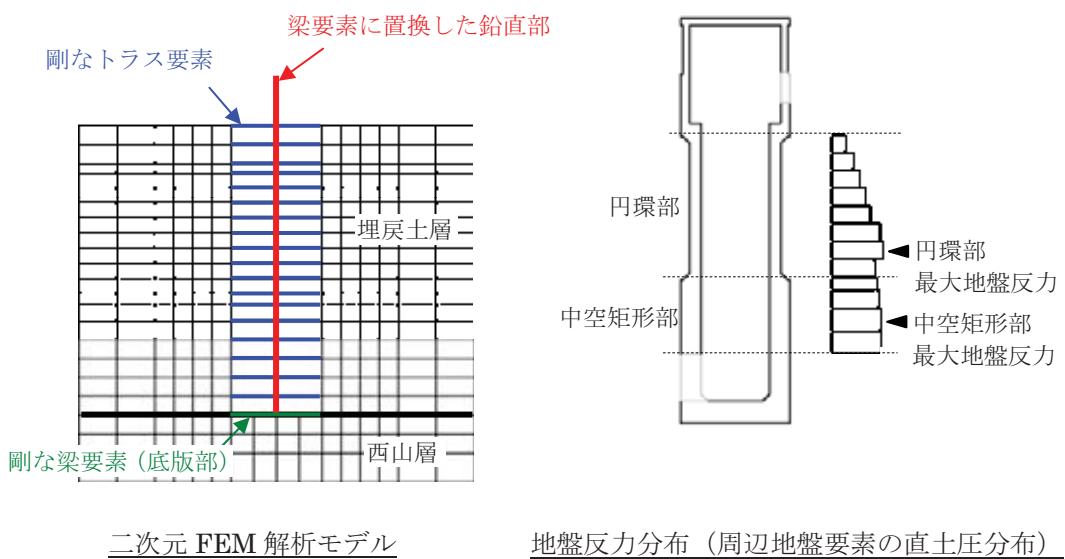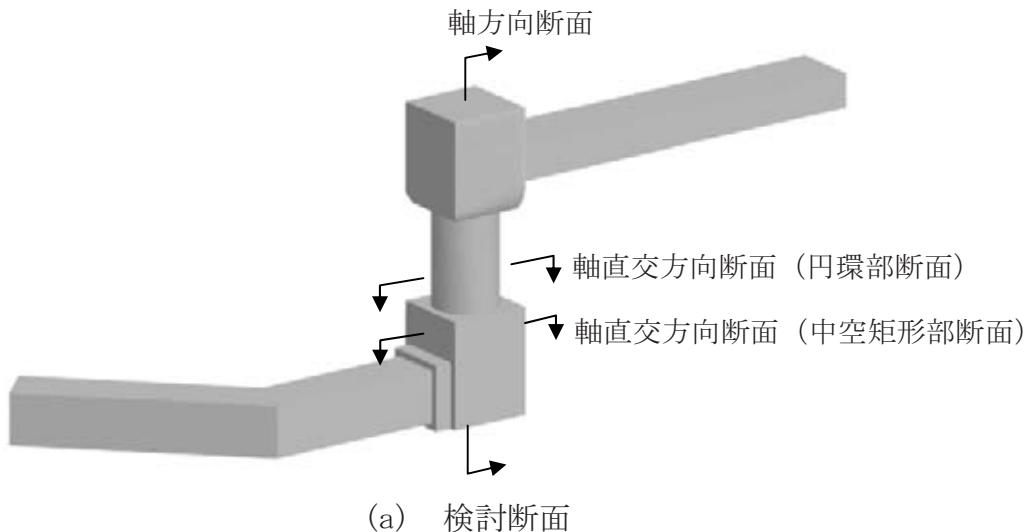

(b) 軸方向断面の二次元動的有限要素法解析による地盤反力の算定

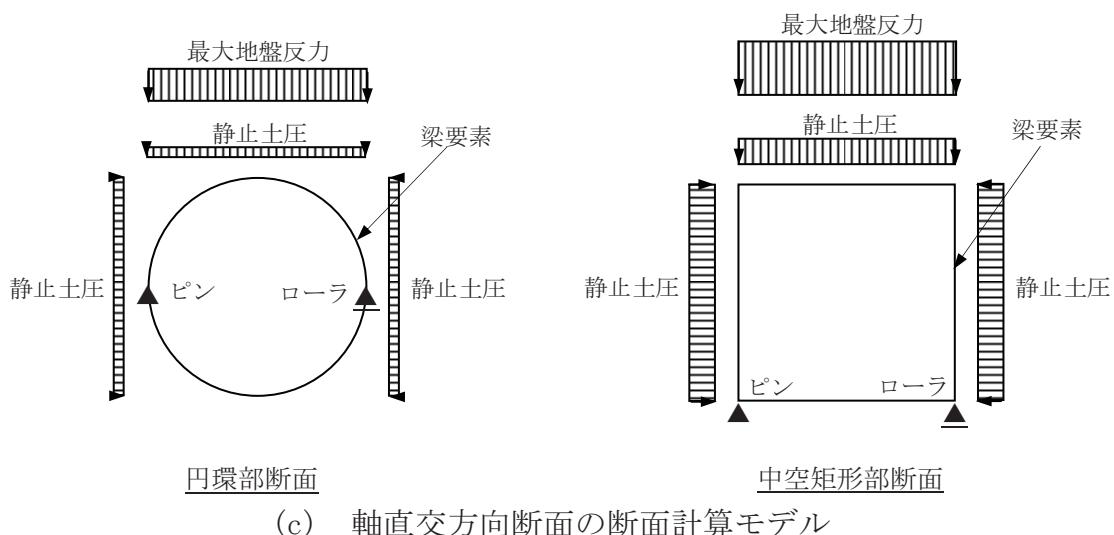


図-5.5.19 非常用ガス処理系配管ダクト（鉛直部）の検討概要図

### 5.5.2.7 解析結果

#### (1) 非常用取水路

スクリーン室、取水路および補機冷却用海水取水路について、地震応答解析から求められる最大加速度分布図を図-5.5.20～図-5.5.22に、構造物頂底版間の最大相対変位および発生時刻を表-5.5.6に、最大相対変位発生時刻の変形図および加速度分布図を図-5.5.23～図-5.5.28に示す。

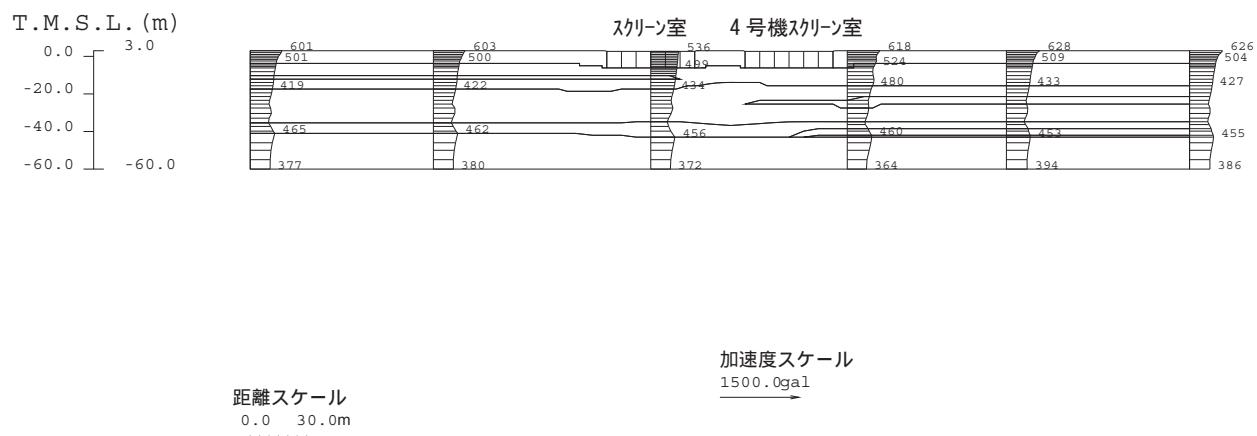


図-5.5.20 スクリーン室 最大加速度分布図

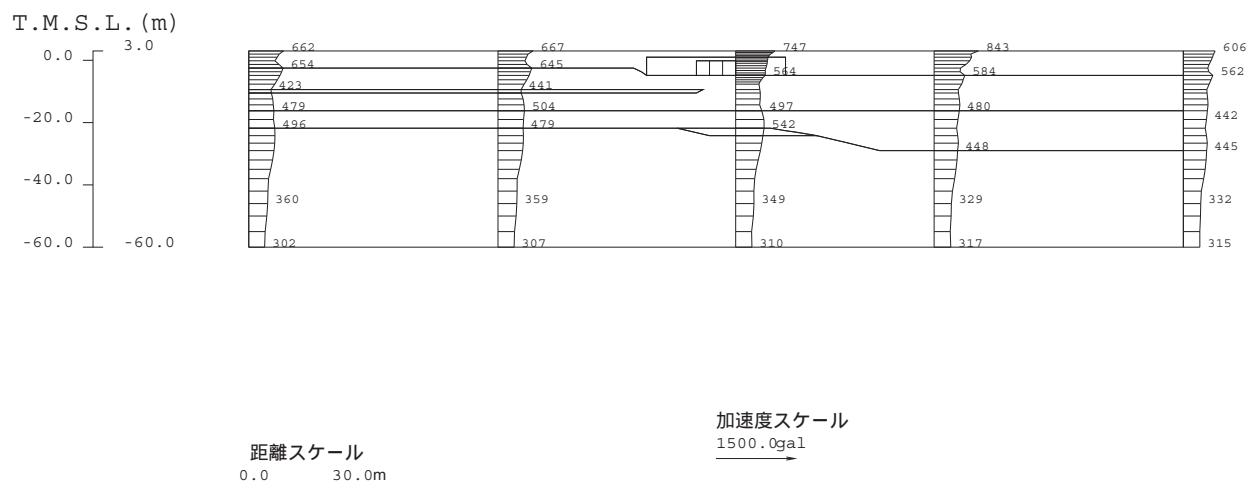


図-5.5.21 取水路 最大加速度分布図

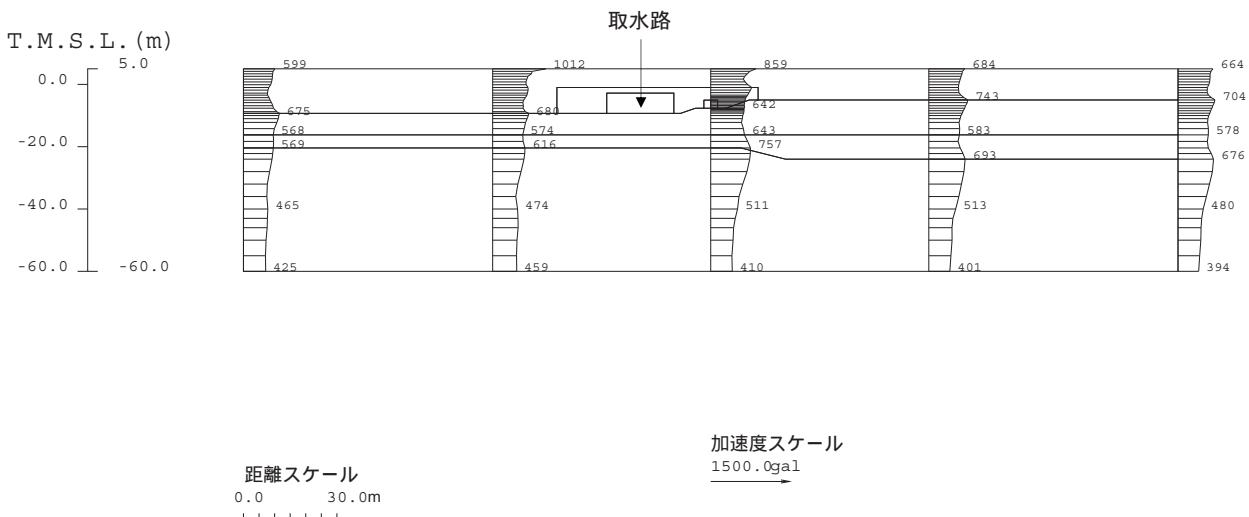


図-5.5.22 補機冷却用海水取水路 最大加速度分布図

表-5.5.6 非常用取水路の最大相対変位

解析対象断面	評価位置	最大相対変位(mm)	時刻(秒)
スクリーン室	頂版～底版	5.8	9.07
取水路	頂版～底版	3.2	10.45
補機冷却用海水取水路	頂版～底版	4.2	8.97

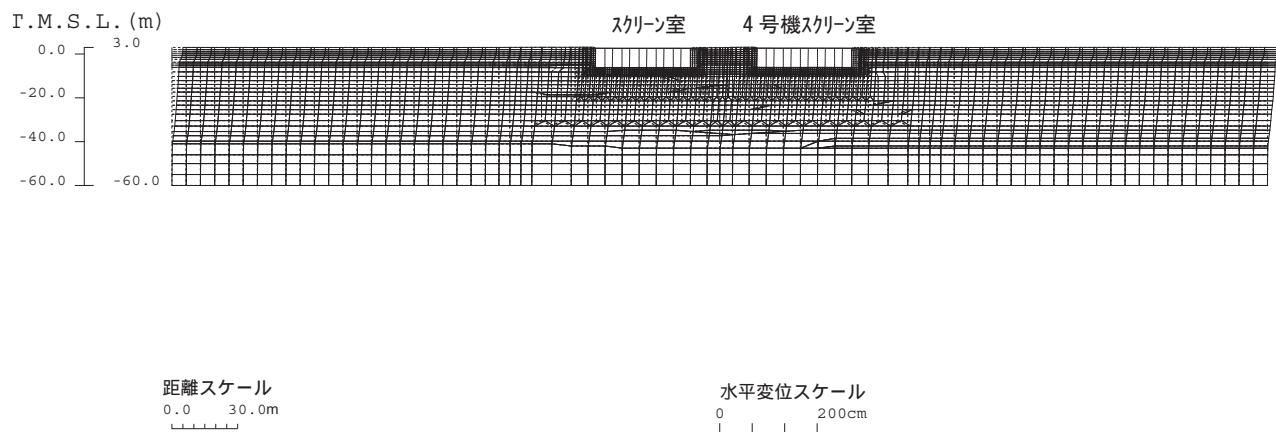


図-5.5.23 スクリーン室 変形図 (9.07秒)

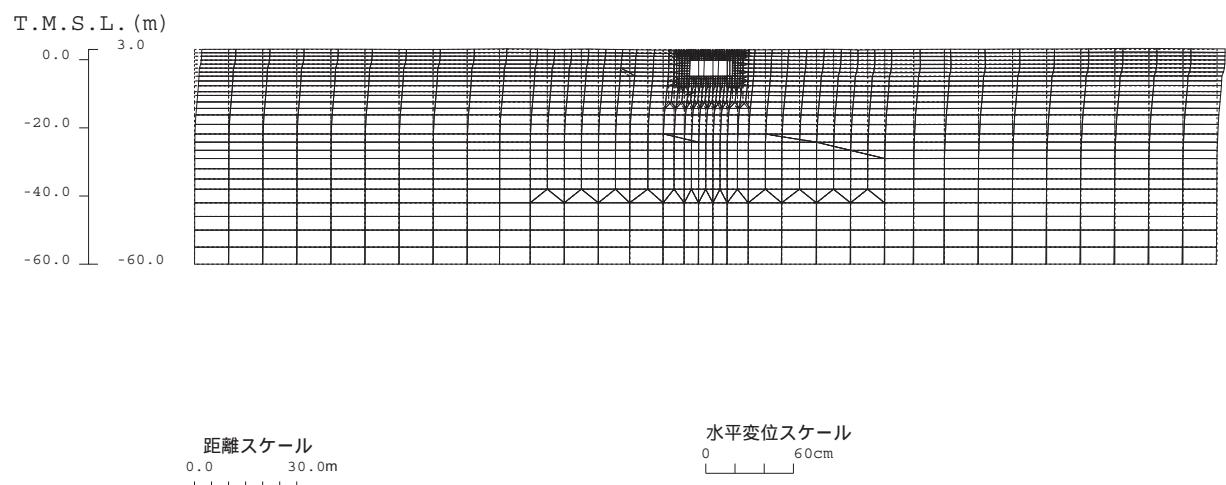


図-5.5.24 取水路 変形図 (10.45秒)

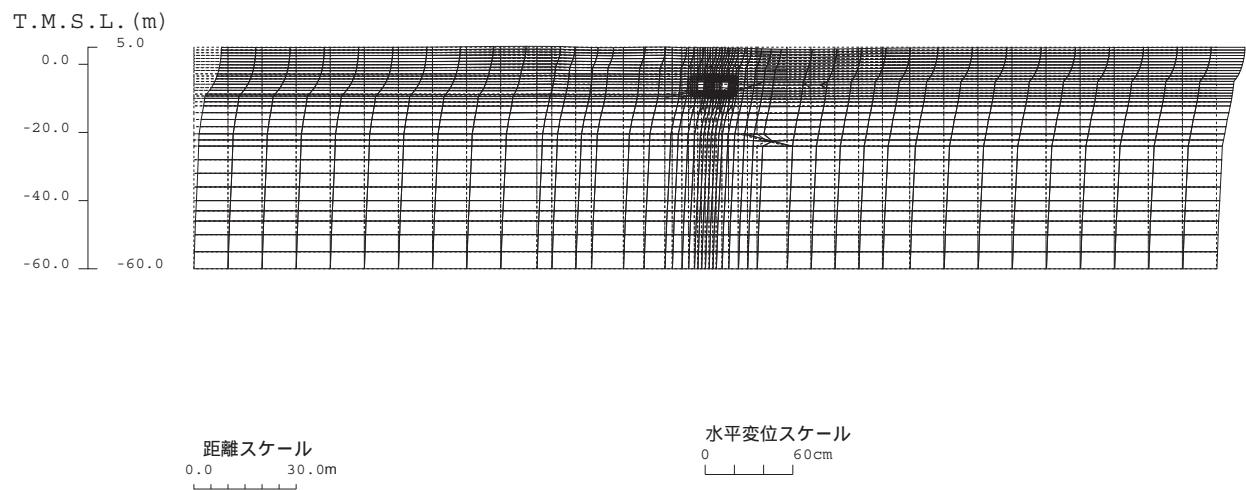


図-5.5.25 補機冷却用海水取水路 変形図 (8.97秒)

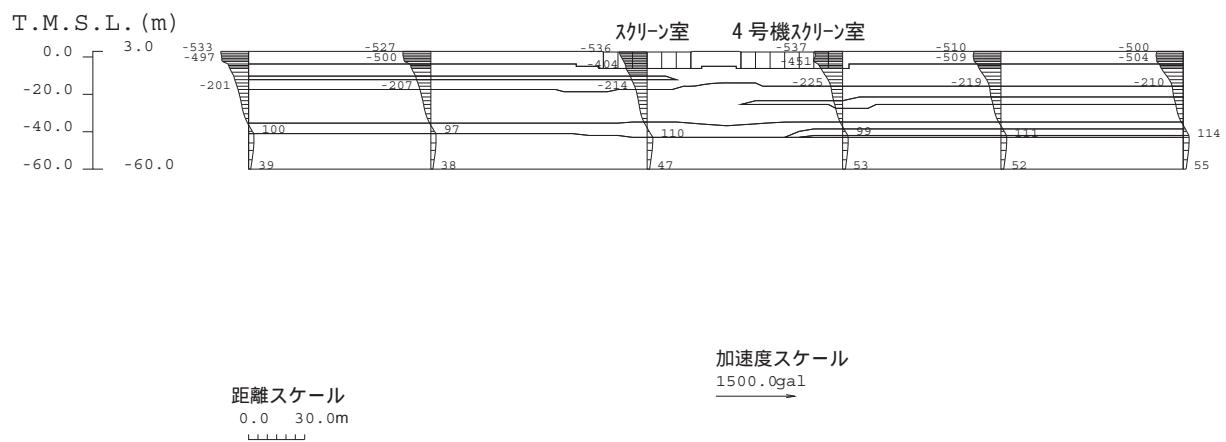


図-5.5.26 スクリーン室 加速度分布図 (9.07秒)

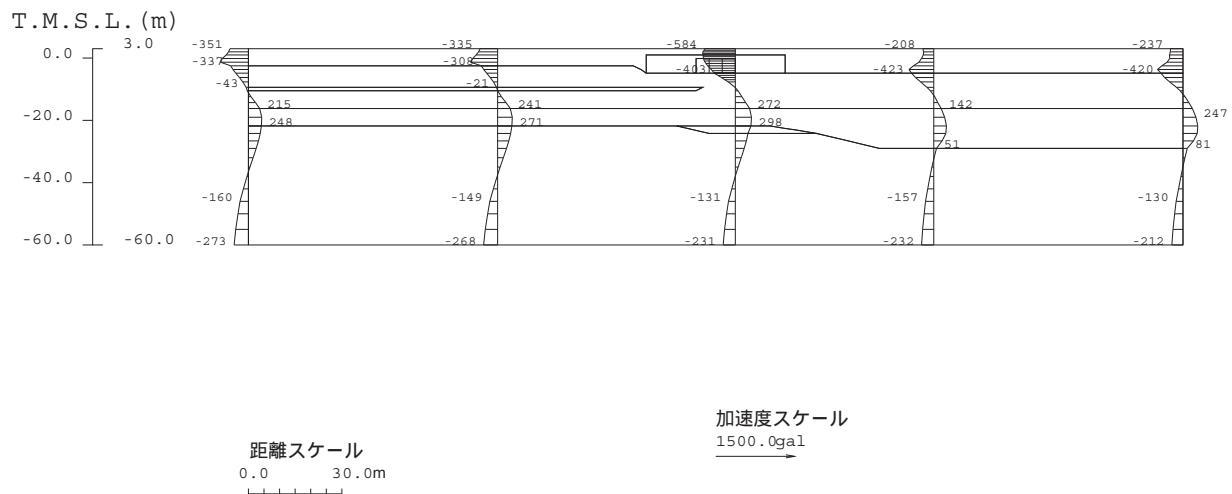


図-5.5.27 取水路 加速度分布図 (10.45秒)

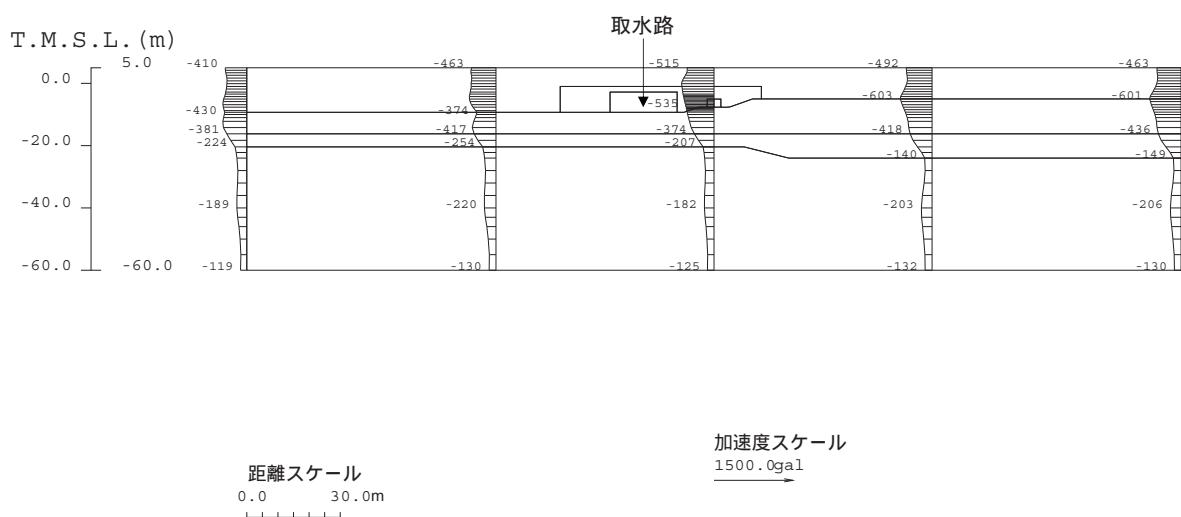


図-5.5.28 補機冷却用海水取水路 加速度分布図 (8.97秒)

## (2) 原子炉補機冷却系配管ダクト

A系およびB系について、地震応答解析から求められる最大加速度分布図を図-5.5.29、図-5.5.30に、構造物頂底版間の最大相対変位および発生時刻を表-5.5.7に、最大相対変位発生時刻の変形図および加速度分布図を図-5.5.31～図-5.5.34に示す。

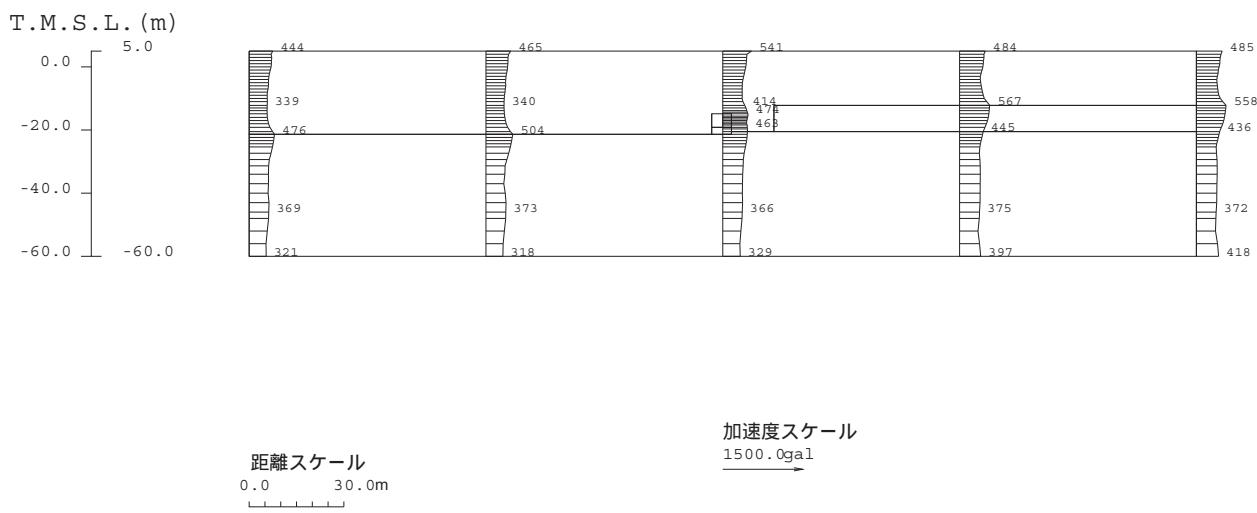


図-5.5.29 原子炉補機冷却系配管ダクト（A系） 最大加速度分布図

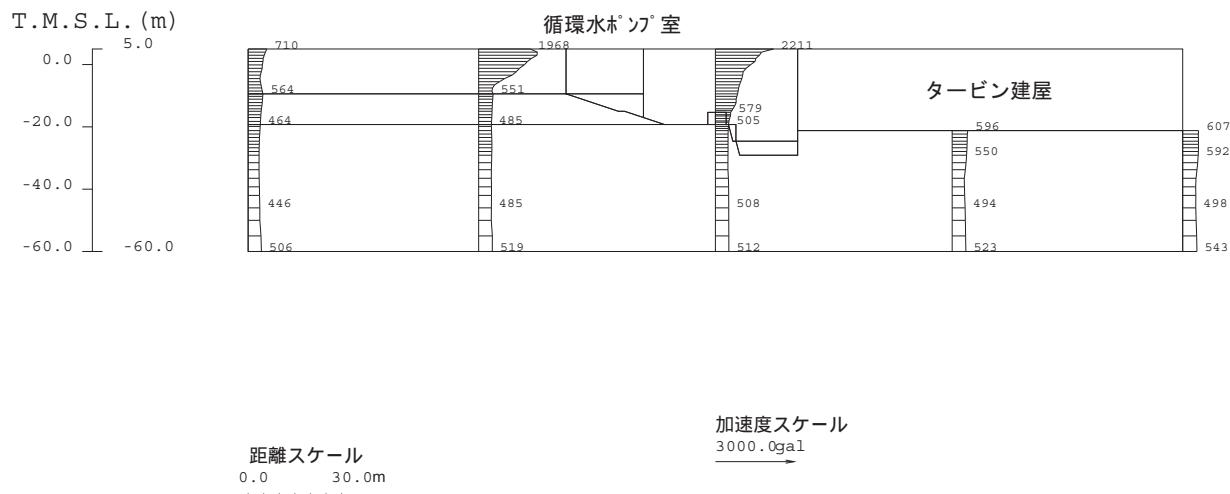


図-5.5.30 原子炉補機冷却系配管ダクト（B系） 最大加速度分布図

表-5.5.7 原子炉補機冷却系配管ダクトの最大相対変位

解析対象断面	評価位置	最大相対変位(mm)	時刻(秒)
原子炉補機冷却系 配管ダクト (A 系)	頂版～底版	11.6	8.97
原子炉補機冷却系 配管ダクト (B 系)	頂版～底版	8.7	14.50

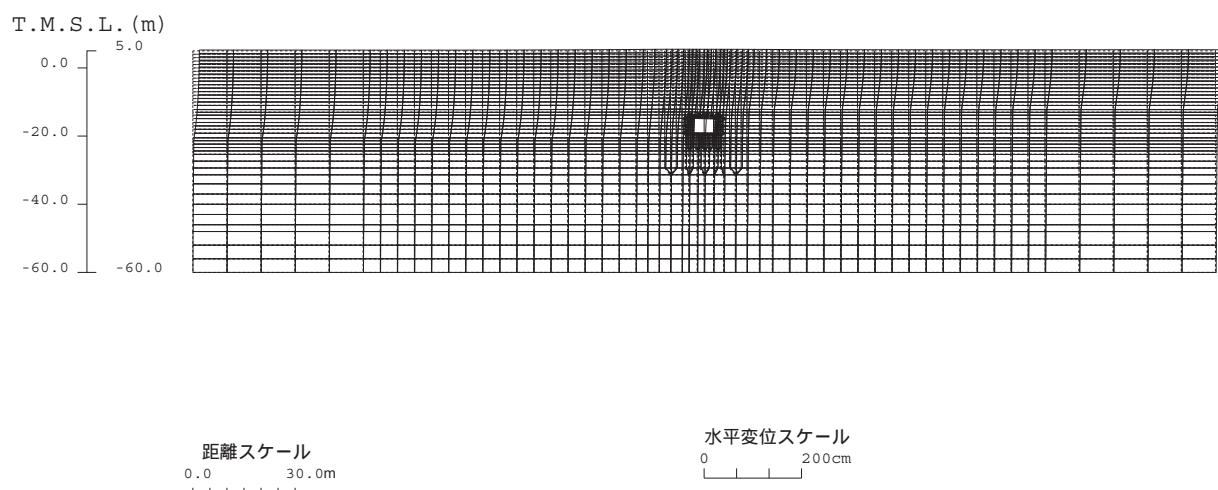


図-5.5.31 原子炉補機冷却系配管ダクト (A 系) 変形図 (8.97 秒)

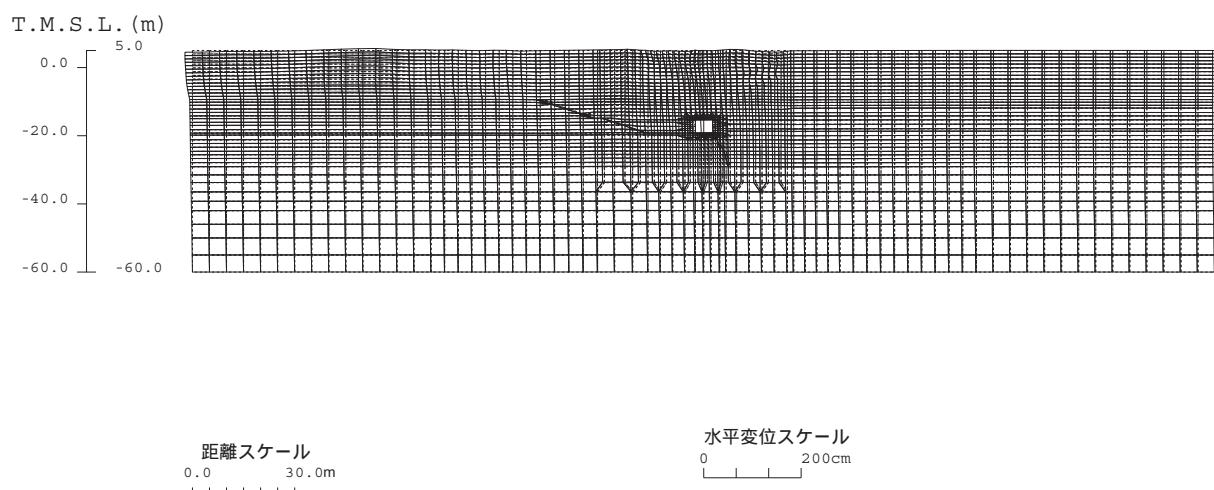


図-5.5.32 原子炉補機冷却系配管ダクト (B 系) 変形図 (14.50 秒)

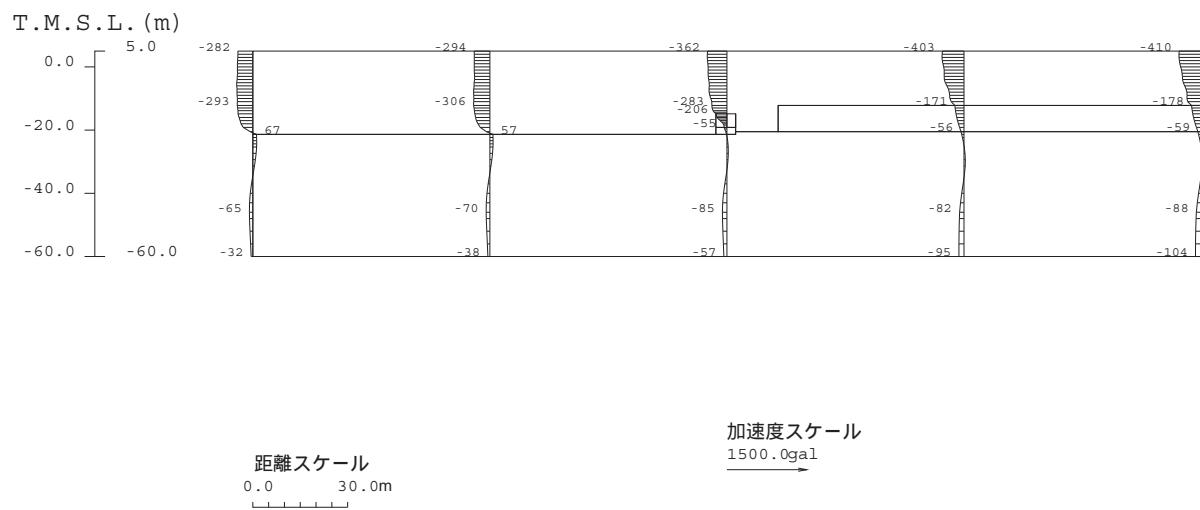


図-5.5.33 原子炉補機冷却系配管ダクト（A系） 加速度分布図（8.97秒）

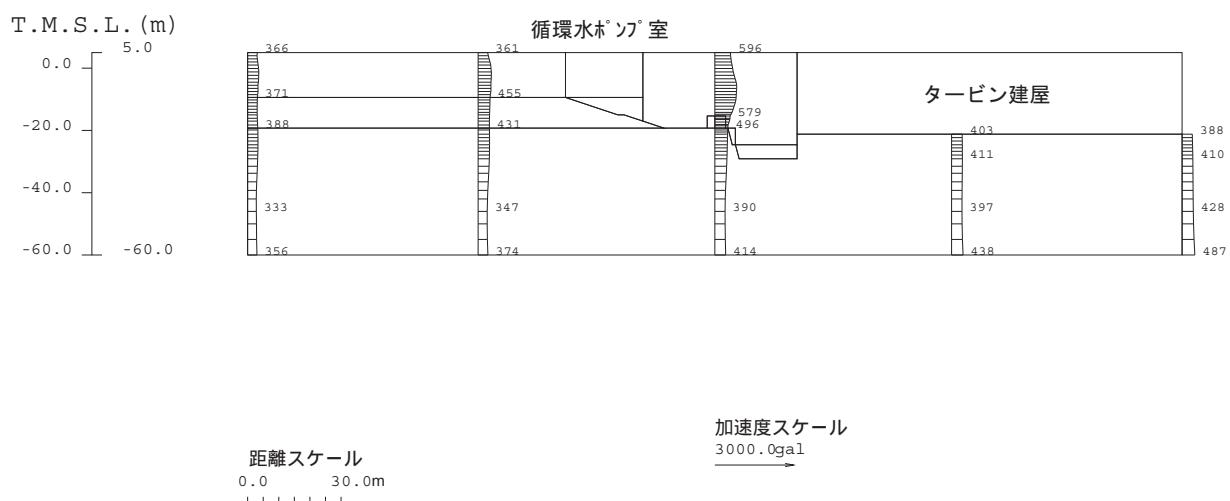


図-5.5.34 原子炉補機冷却系配管ダクト（B系） 加速度分布図（14.50秒）

### (3) 非常用ガス処理系配管ダクト

水平部および鉛直部について、地震応答解析から求められる最大加速度分布図を図-5.5.35、図-5.5.36に、水平部では構造物頂底版間、鉛直部では天端と底版間の最大相対変位および発生時刻を表-5.5.8に、最大相対変位発生時刻の変形図および加速度分布図を図-5.5.37～図-5.5.40に示す。また、鉛直部について、地震応答解析から求めた軸方向断面の最大地盤反力を表-5.5.9に示す。

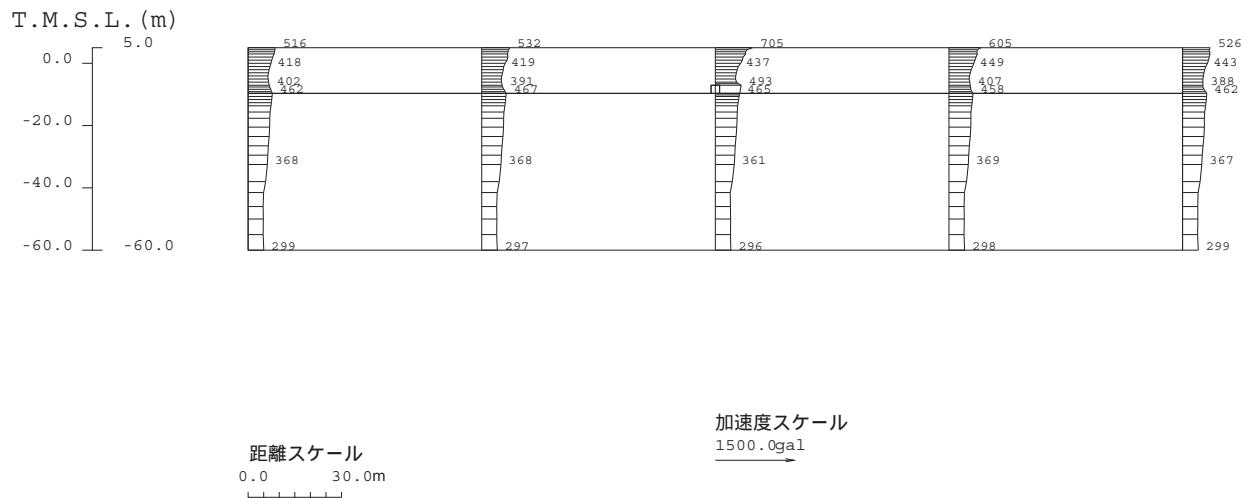


図-5.5.35 非常用ガス処理系配管ダクト（水平部） 最大加速度分布図

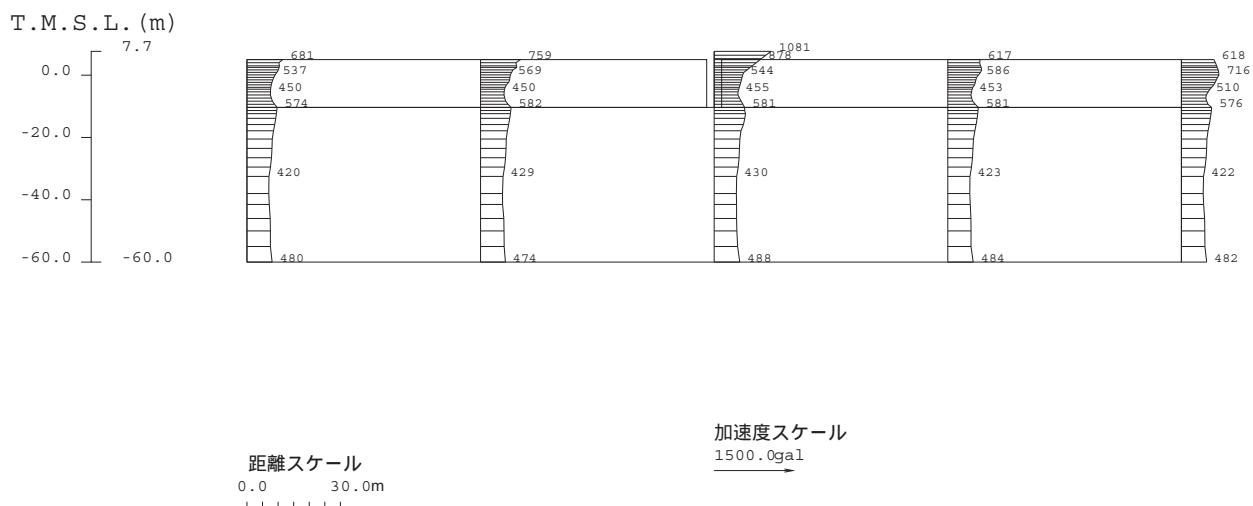


図-5.5.36 非常用ガス処理系配管ダクト（鉛直部） 最大加速度分布図

表-5.5.8 非常用ガス処理系配管ダクトの最大相対変位

解析対象断面	評価位置	最大相対変位(mm)	時刻(秒)
非常用ガス処理系 配管ダクト（水平部）	頂版～底版	6.5	14.56
非常用ガス処理系 配管ダクト（鉛直部）	天端～底版	284.6	14.77

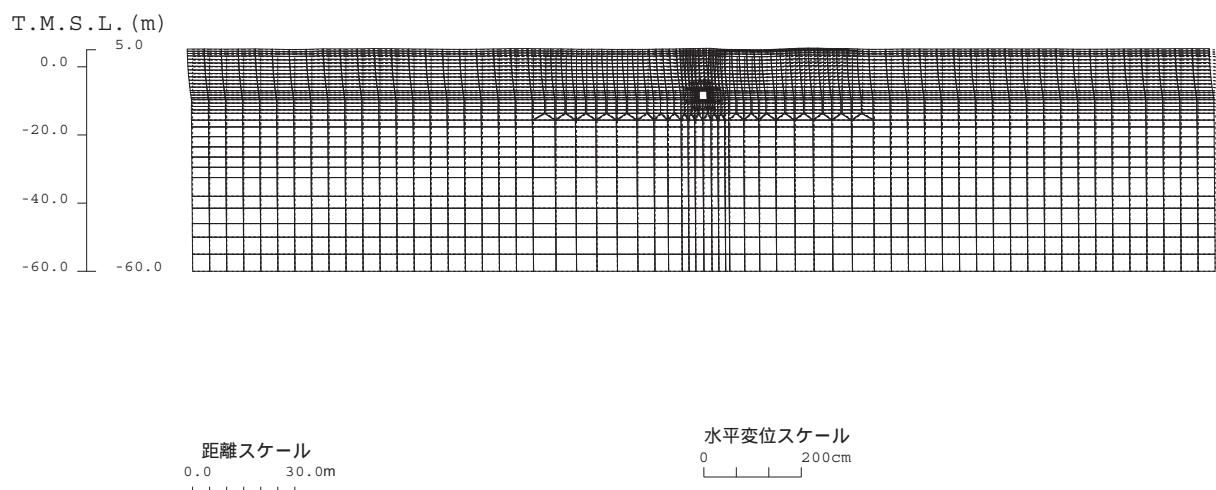


図-5.5.37 非常用ガス処理系配管ダクト（水平部） 変形図（14.56秒）

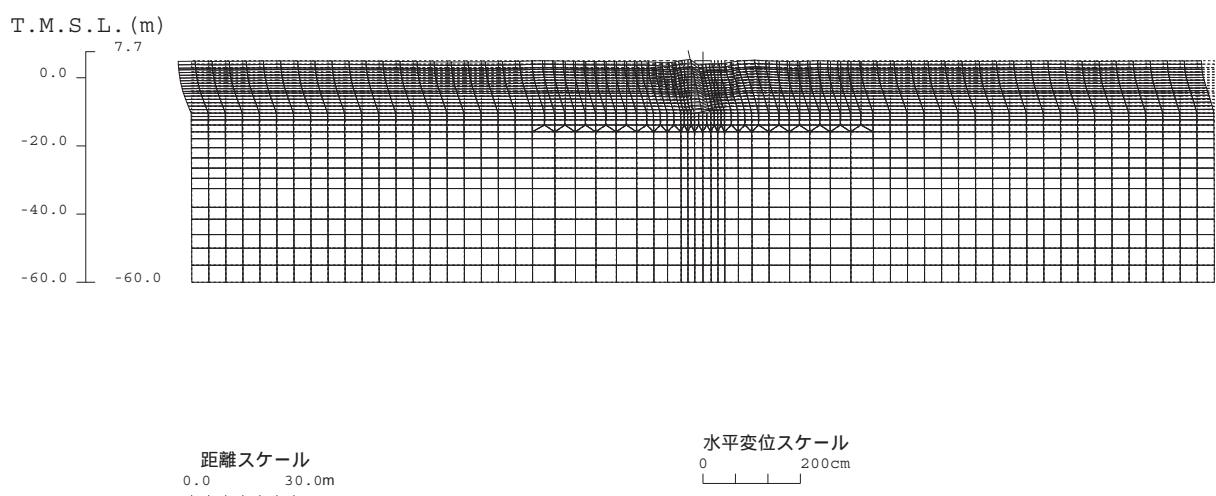


図-5.5.38 非常用ガス処理系配管ダクト（鉛直部） 変形図（14.77秒）

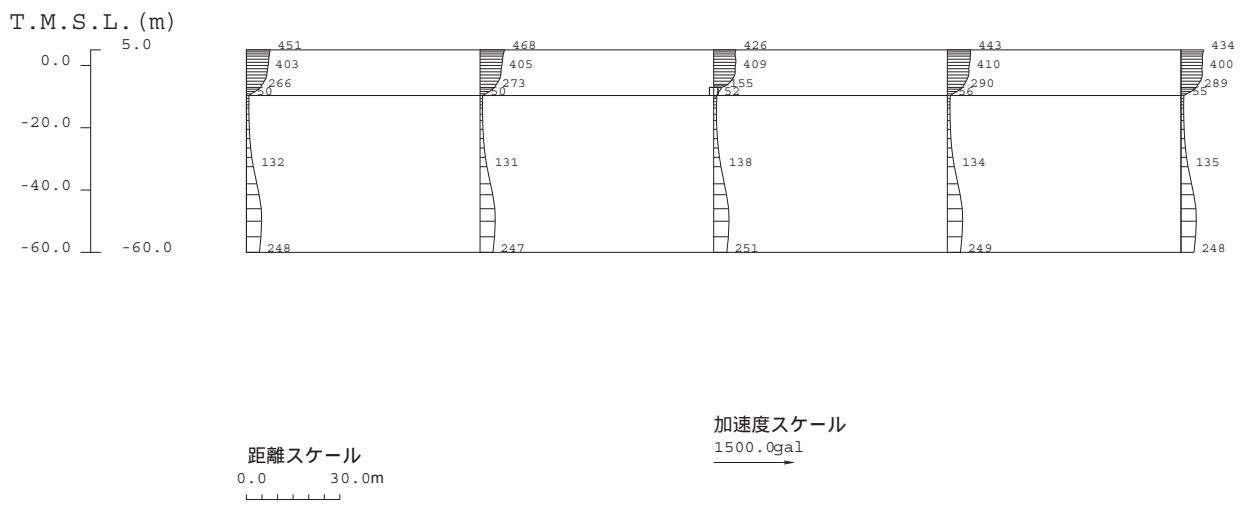


図-5.5.39 非常用ガス処理系配管ダクト（水平部） 加速度分布図（14.56秒）

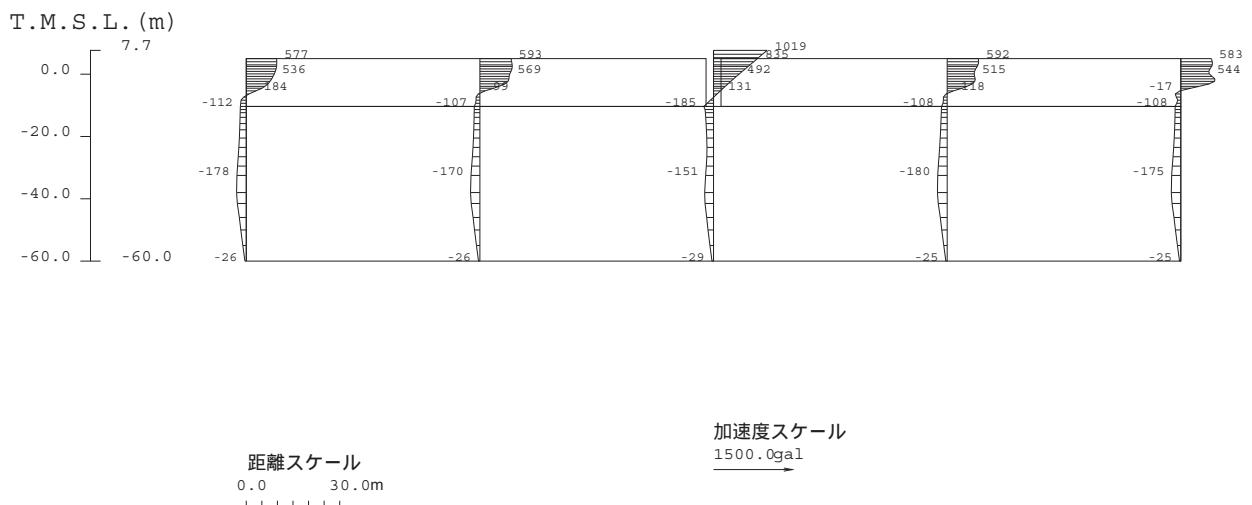


図-5.5.40 非常用ガス処理系配管ダクト（鉛直部） 加速度分布図（14.77秒）

表-5.5.9 非常用ガス処理系配管ダクト（鉛直部）の最大地盤反力

評価位置	最大地盤反力 (N/mm <sup>2</sup> )
円環部	0.190
中空矩形部	0.184

### 5.5.3. 耐震健全性評価結果

層間変形角による照査結果を表-5.5.10 に、曲率による照査結果を表-5.5.11 に示す。層間変形角または曲率による照査の結果、評価位置における照査用応答値（層間変形角または曲率）は、評価基準値（限界層間変形角または限界曲率）を下回ることを確認した。

また、せん断力による照査結果を表-5.5.12 に示す。せん断力による照査の結果、評価位置における照査用応答値（せん断力）は評価基準値（せん断耐力）を下回ることを確認した。

以上のことから、曲げ、せん断のいずれも評価基準を満足するとともに裕度を有しており、耐震健全性は確保されているものと評価した。

なお、本評価と同一の手法により、「3号機解放基盤波」を用いて地震応答解析を実施した結果、本評価と同様に、曲げ、せん断のいずれも評価基準を満足するとともに裕度を有しており、耐震健全性は確保されているものと評価した(参考資料 12 参照)。

表-5.5.10 層間変形角による照査結果

解析対象断面	評価位置	照査用 応答値	評価 基準値	照査用応答値 ／評価基準値
非常用取水路 (スクリーン室)	頂版～底版	0.0661/100	1/100	0.066
非常用取水路 (取水路)	頂版～底版	0.0682/100	1/100	0.068
非常用取水路 (補機冷却用海水取水路)	頂版～底版	0.161/100	1/100	0.16
原子炉補機冷却系 配管ダクト (A系)	頂版～底版	0.270/100	1/100	0.27
原子炉補機冷却系 配管ダクト (B系)	頂版～底版	0.223/100	1/100	0.22
非常用ガス処理系 配管ダクト (水平部)	頂版～底版	0.249/100	1/100	0.25

表-5.5.11 曲率による照査結果

解析対象断面	評価位置	照査用 応答値 (1/m)	評価 基準値 (1/m)	照査用応答値 ／評価基準値
非常用ガス処理系 配管ダクト (鉛直部) 軸直交方向断面	円環部	0.0000972	0.232	0.00042
	中空矩形部	0.0000603	0.129	0.00047
非常用ガス処理系 配管ダクト (鉛直部) 軸方向断面	円環部	0.0000819	0.0123	0.0067
	中空矩形部	0.0000392	0.00848	0.0046

表-5.5.12せん断力による照査結果

解析対象断面	評価位置	照査用応答値(kN)	評価基準値(kN)	照査用応答値／評価基準値
非常用取水路 (スクリーン室)	頂版	173	637	0.27
	底版	312	1,649	0.19
	側壁	359	1,845	0.19
	隔壁	466	1,457	0.32
非常用取水路 (取水路)	頂版	214	858	0.25
	底版	241	929	0.26
	側壁	294	1,070	0.27
	隔壁	331	831	0.40
非常用取水路 (補機冷却用海水取水路)	頂版	289	642	0.45
	底版	296	630	0.47
	側壁	253	608	0.42
	隔壁	342	590	0.58
原子炉補機冷却系 配管ダクト(A系)	頂版	638	1,185	0.54
	底版	640	1,276	0.50
	側壁	896	1,341	0.67
	隔壁	207	442	0.47
原子炉補機冷却系 配管ダクト(B系)	頂版	932	1,655	0.56
	底版	832	1,384	0.60
	側壁	951	1,460	0.65
	隔壁	222	428	0.52
非常用ガス処理系 配管ダクト(水平部)	頂版	343	813	0.42
	底版	354	875	0.40
	側壁	372	581	0.64
非常用ガス処理系 配管ダクト(鉛直部) 軸直交方向断面	円環部	53	857	0.062
	中空矩形部	160	2,192	0.073
非常用ガス処理系 配管ダクト(鉛直部) 軸方向断面	円環部	2,515	6,054	0.42
	中空矩形部	3,050	13,736	0.22

## 6. 総合評価

### 6.1. 総合評価の方法

「4. 点検」及び「5. 耐震健全性評価」の結果を踏まえ、建物・構築物の健全性の総合評価を行う（表-6.1.1 参照）。

- ①点検結果において異常がなく、かつ、地震応答解析において裕度がある評価結果（鉄筋等が短期許容応力度レベル以下であることなど）が得られた建物・構築物については、健全性を満足するものと評価する。
- ②点検結果において異常がないにもかかわらず、地震応答解析において裕度が比較的少ないとの結果が得られた建物・構築物については、地震応答解析において保守的な配慮が行われている可能性を考慮し、より詳細な追加解析やモックアップ試験等により十分な構造強度を有することが確認できる場合には、健全性を満足するものと評価する。
- ③点検結果において異常が認められた建物・構築物（判定基準を満足できないもの）については、原則として、損傷原因の究明を行うとともに、必要に応じてモックアップ試験等により要求性能への損傷の影響がないことを確認できる場合には、健全性を満足するものと評価する。

表-6.1.1 総合評価（解析-点検）

		点検による評価	
		異常なし	異常あり
地震応答解析の結果に基づく構造評価	裕度がある	評価終了 (健全)	・損傷の原因究明
	裕度が比較的小ない	下記検討を実施。 ・より詳細な追加解析 ・モックアップ試験等	・損傷の健全性への影響を評価

## 6.2. 総合評価結果

点検においては、原子炉建屋、タービン建屋、海水熱交換器建屋、排気筒および屋外重要土木構造物の各部位で要求性能を損なうような事象は確認されなかった。

地震応答解析においても、原子炉建屋、タービン建屋、海水熱交換器建屋、排気筒および屋外重要土木構造物について、評価基準を満足することを確認したことから、設備健全性が確保されているものと評価した。

以上のように、点検と地震応答解析の両面から評価を行った結果、3号機の原子炉建屋、タービン建屋、海水熱交換器建屋、排気筒および屋外重要土木構造物についての健全性が確保されているものと評価した。

## 7. 添付資料・参考資料一覧

- 添付資料 1 3号機原子炉建屋ひび割れ調査図
- 添付資料 2 3号機タービン建屋ひび割れ調査図
- 添付資料 3 3号機海水熱交換器建屋ひび割れ調査図
- 添付資料 4 3号機排気筒点検結果（支持鉄塔・基礎杭）
- 添付資料 5 3号機屋外重要土木構造物の点検結果
- 参考資料 1 原子炉建屋地震応答解析結果
- 参考資料 2 3/4号機原子炉建屋の解析モデルに関する検討
- 参考資料 3 原子炉建屋の設計時に想定していた地震時応力と中越沖地震時の応力との比較について
- 参考資料 4 タービン建屋地震応答解析結果
- 参考資料 5 海水熱交換器建屋地震応答解析結果
- 参考資料 6 3号機解放基盤波を用いた海水熱交換器建屋の耐震健全性評価
- 参考資料 7 杭頭付近の目視点検結果と解析結果との対応について
- 参考資料 8 非常用ガス処理系用排気筒脚部のコンクリートの評価について
- 参考資料 9 3号機解放基盤波を用いた排気筒の耐震健全性評価

- 参考資料 10 地震応答解析結果に基づく地盤支持力の評価
- 参考資料 11 原子炉補機冷却系配管ダクト（B 系）のひび割れについて
- 参考資料 12 3 号機解放基盤波を用いた屋外重要土木構造物の耐震健全性評価
- 参考資料 13 非常用取水路の軸方向に対する検討
- 参考資料 14 排気筒基礎杭の健全性評価方法および耐久性確保に関する補足説明