

放射線管理記録

運用部 運用支援G		
GM	メンバー	

放管責任者	Gr責任者	担当者


(1/2)

作業件名	1F一タンク除染・保管委託(2023年度)				測定項目	■ γ ■ $\beta + \gamma$ ■ スミア ■ ダスト
WID番号	230187		天候	晴	測定者	
測定日時	2023年 5月 11日 7時 40分～				測定器	F1-ICWBL-57、リ-ICW-295
測定場所	大型機器点検建屋					F1-DSH-046、F1-GMAD-464
作業内容 (測定目的)	タンク片プラスト除染				区域区分	Y zone (β 線対象エリア)
	(上記に伴う環境サーベイ)				防護装備 & 措置	全面マスク+カバーオール(2重)
最大値	γ (mSv/h)	0.01	$\beta + \gamma$ (mSv/h)	0.01		
	スミア(β)(Bq/cm ²)	2.7E+1	ダスト(β)(Bq/cm ³)	<3.16E-6	特記事項	

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h)⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)



大型機器点検建屋

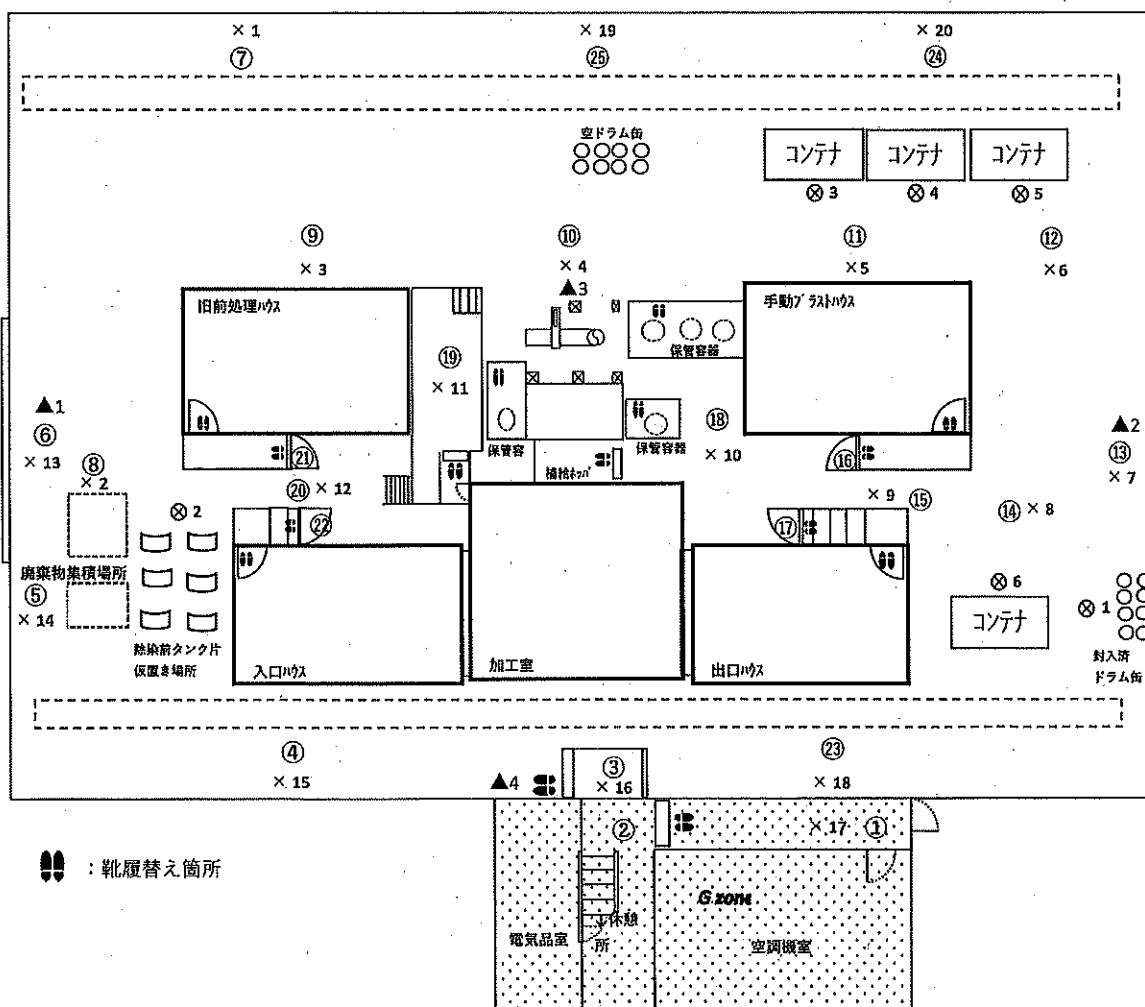

※各測定結果は次紙参照願います。

放射線管理記録

次紙 (2/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2023年度)	WID番号	230187	測定日時	2023年 5月 11日 7時40分～			
○:スミアポイント(Bq/cm ²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm ³)								
空間線量当量率測定結果(mSv/h)			表面汚染密度(β)測定結果(スミア法:レートメータ時定数10秒)					
No	γ	γ+β	測定目的					
× 1	-	0.01	北西側エリア環境把握(主作業範囲外)					
× 2	-	0.01	廃棄物集積場所前環境変動把握					
× 3	-	0.01	移動経路環境把握					
× 4	-	0.01	移動経路環境把握					
× 5	-	0.01	移動経路環境把握					
× 6	-	0.01	移動経路環境把握					
× 7	-	0.01	東側エリア・東側シャッター前環境把握					
× 8	-	0.01	除染後タンク片仮置エリア環境把握					
× 9	-	0.01	移動経路環境把握					
× 10	-	0.01	移動経路環境把握					
× 11	-	0.01	プラスト装置操作盤エリア環境把握					
× 12	-	0.01	移動経路環境把握					
× 13	-	0.01	西側エリア・西側シャッター前環境把握					
× 14	-	0.01	廃棄物仮置き場所前環境変動把握					
× 15	-	0.01	南西エリア環境把握(主作業範囲外)					
× 16	-	0.01	Y Zone入口・南側エリア環境把握					
× 17	-	0.01	大型機器点検建屋入口環境把握					
× 18	-	-	南東エリア環境把握(主作業範囲外)※					
× 19	-	-	北側エリア環境把握(主作業範囲外)※					
× 20	-	-	北東側エリア環境把握(主作業範囲外)※					
※ 毎月1回測定								
空間線量当量率測定結果(mSv/h)			表面汚染密度(β)測定結果(スミア法:レートメータ時定数10秒)					
No	γ	γ+β	測定箇所					
⊗ 1	0.01	0.01	封入済ドラム缶					
⊗ 2	0.01	0.01	除染前タンク片					
⊗ 3	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170216)					
⊗ 4	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170196)					
⊗ 5	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170211)					
⊗ 6	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170237)					
※ 毎月1回測定								
空気中放射能濃度(β)測定結果								
測定器	F1-GMAD-464 F1-DSH-046							
β線機器効率:	60.0%	線源効率: 0.4						
使用ろ紙: HE-40T 105φ	ろ紙有効面積: 62.2cm ²							
捕集流量	834	ℓ/min						
補正係数	0.66							
B,G 測定値	200	cpm						
※測定条件(レートメータ)								
B・G 測定時間: 10 sec								
試料測定時間: 10 sec								
No	捕集時間	捕集時間	積算流量 (ℓ)	換算定数 (Bq/cm ³ ・cpm)	検出限界値 Bq/cm ³ cpm	Gross (cpm)	測定結果 (Bq/cm ³)	作業内容
▲1	7:50 ~ 8:00	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6 118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲2	8:05 ~ 8:15	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6 118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲3	8:20 ~ 8:30	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6 118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲4	8:40 ~ 8:50	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6 118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定

放射線管理記録

運用部 運用支援G	
GM	メンバー


放管責任者	Gr責任者	担当者

(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2023年度)				測定項目	■ γ ■ $\beta + \gamma$ ■ スミア ■ ダスト
WID番号	230187		天候	晴	測定者	
測定日時	2023年 5月 10日 7時 40分～				測定器	F1-ICWBL-57、リ-ICW-295
測定場所	大型機器点検建屋					F1-DSH-046、F1-GMAD-464
作業内容 (測定目的)	タンク片プラスト除染				区域区分	Y zone (β 線対象エリア)
	(上記に伴う環境サーベイ)				防護装備 & 措置	全面マスク+カバーオール(2重)
最大値	γ (mSv/h)	0.01	$\beta + \gamma$ (mSv/h)	0.01		
	スミア(β)(Bq/cm ²)	2.7E+1	ダスト(β)(Bq/cm ³)	<3.16E-6	特記事項	

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h)⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)

大型機器点検建屋

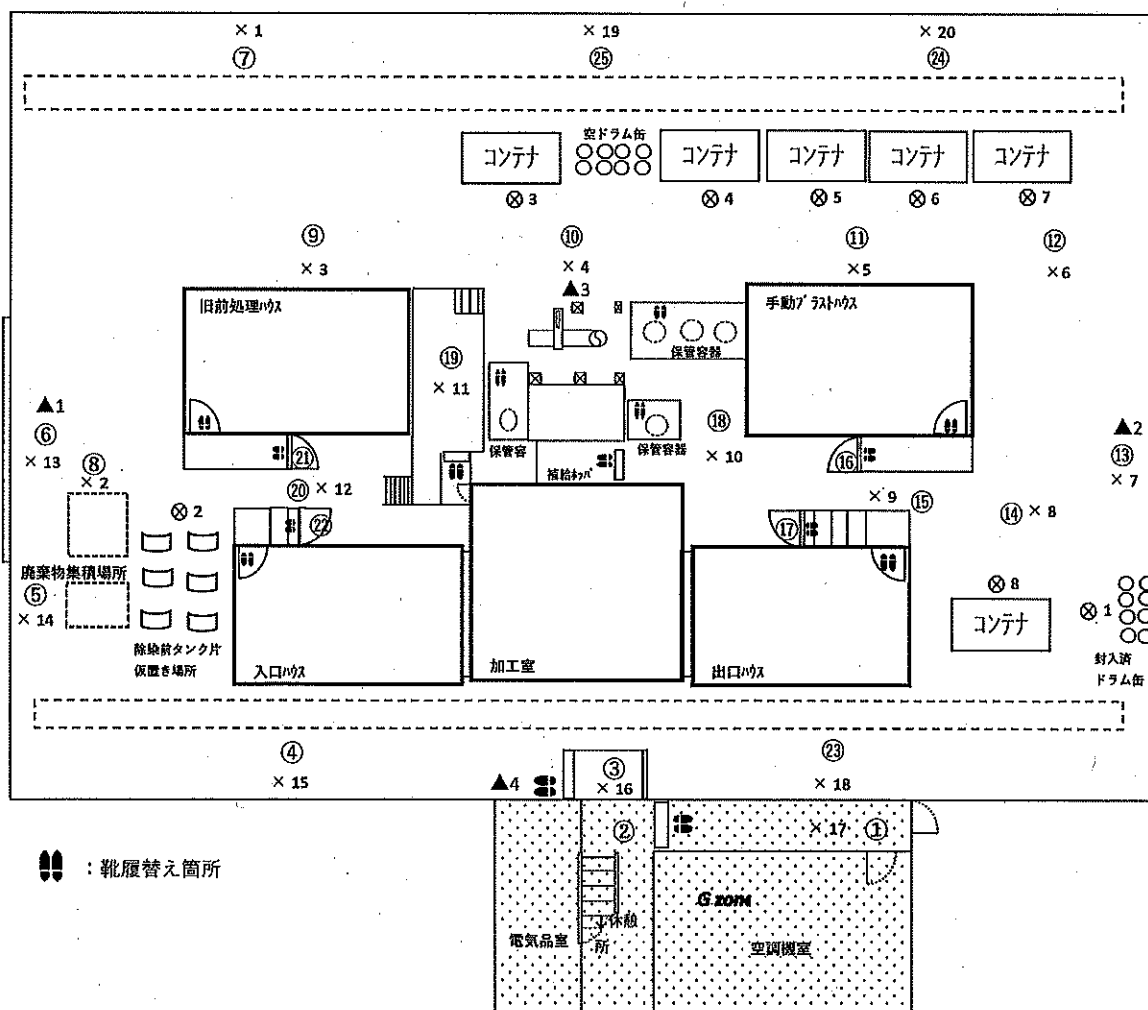

※各測定結果は次紙参照願います。

放射線管理記録

次紙 (2/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2023年度)	WID番号	230187	測定日時	2023年 5月 10日 7時40分～
------	-----------------------	-------	--------	------	---------------------

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ※	γ+β	測定目的
×1	-	0.01	北西側エリア環境把握(主作業範囲外)
×2	-	0.01	廃棄物集積場所前環境変動把握
×3	-	0.01	移動経路環境把握
×4	-	0.01	移動経路環境把握
×5	-	0.01	移動経路環境把握
×6	-	0.01	移動経路環境把握
×7	-	0.01	東側エリア・東側シャッター前環境把握
×8	-	0.01	除染後タンク片仮置エリア環境把握
×9	-	0.01	移動経路環境把握
×10	-	0.01	移動経路環境把握
×11	-	0.01	プラスト装置操作盤エリア環境把握
×12	-	0.01	移動経路環境把握
×13	-	0.01	西側エリア・西側シャッター前環境把握
×14	-	0.01	廃棄物仮置き場所前環境変動把握
×15	-	0.01	南西側エリア環境把握(主作業範囲外)
×16	-	0.01	Y Zone入口・南側エリア環境把握
×17	-	0.01	大型機器点検建屋入口環境把握
×18	-	-	南東側エリア環境把握(主作業範囲外)※
×19	-	-	北側エリア環境把握(主作業範囲外)※
×20	-	-	北東側エリア環境把握(主作業範囲外)※

※ 毎月1回測定

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ	γ+β	測定箇所
⊗1	0.01	0.01	封入済ドラム缶
⊗2	0.01	0.01	除染前タンク片
⊗3	0.01	0.01	空コンテナ(170211)
⊗4	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170216)
⊗5	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170123)
⊗6	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170184)
⊗7	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170196)
⊗8	0.01	0.01	空コンテナ(170237)

表面汚染密度(β)測定結果(スミア法:レートメータ時定数10秒)

測定器	F1-GMAD-464	
換算定数	5.56E-3 Bq/cm ² ・cpm	
B・G測定値	200 cpm	
検出限界値(LTD)	スミア拭取効率0.1	6.6E-1 Bq/cm ²
	NETcpm	118 cpm

No	GROSS (cpm)	NET (cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm ²)	スミア拭取効率	採取場所
①	300	100	LTD	0.1	大型機器点検建屋入口
②	300	100	LTD	0.1	移動経路(靴下エリア)
③	300	100	LTD	0.1	Y Zone入口(靴下エリア)
④	-	-	-	-	南西側エリア移動経路※
⑤	-	-	-	-	廃棄物仮置き場所前※
⑥	2500	2300	1.3E+1	0.1	西側シャッター前
⑦	-	-	-	-	北西側エリア移動経路※
⑧	-	-	-	-	廃棄物集積場所前※
⑨	-	-	-	-	移動経路※
⑩	5000	4800	2.7E+1	0.1	移動経路
⑪	-	-	-	-	移動経路※
⑫	-	-	-	-	移動経路※
⑬	2500	2300	1.3E+1	0.1	東側シャッター前エリア
⑭	-	-	-	-	除染後タンク片仮置エリア※
⑮	4000	3800	2.1E+1	0.1	移動経路
⑯	300	100	LTD	0.1	手動プラストハウスC/P(靴下エリア)
⑰	300	100	LTD	0.1	出口ハウスC/P(靴下エリア)
⑱	-	-	-	-	移動経路※
⑲	3000	2800	1.6E+1	0.1	プラスト装置操作盤エリア
⑳	5000	4800	2.7E+1	0.1	移動経路
㉑	300	100	LTD	0.1	旧前処理ハウスC/P(靴下エリア)
㉒	300	100	LTD	0.1	入口ハウスC/P(靴下エリア)
㉓	-	-	-	-	南東側エリア移動経路※
㉔	-	-	-	-	北東側エリア移動経路※
㉕	-	-	-	-	北側エリア移動経路※

※ 毎月1回測定

空气中放射能濃度(β)測定結果

測定器	F1-GMAD-464 F1-DSH-046		
β線機器効率:	60.0%	線源効率: 0.4	
使用ろ紙: HE-40T 105 φ	ろ紙有効面積: 62.2cm ²		
捕集流量	834	ℓ/min	
補正係数	0.66		
B.G 測定値	200	cpm	

※測定条件(レートメータ)

B・G測定時間: 10 sec

試料測定時間: 10 sec

No	捕集時間	捕集時間	積算流量 (ℓ)	換算定数 (Bq/cm ³ ・cpm)	検出限界値 (Bq/cm ³)	cpm	Gross (cpm)	測定結果 (Bq/cm ³)	作業内容
▲1	7:50 ~ 8:00	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6	118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲2	8:05 ~ 8:15	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6	118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲3	8:20 ~ 8:30	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6	118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲4	8:40 ~ 8:50	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6	118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定

放射線管理記録

運用部 運用支援G		
GM	メンバー	

放管責任者	Gr責任者	担当者


(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2023年度)				測定項目	■ γ ■ $\beta + \gamma$ ■ スミア ■ ダスト
WID番号	230187		天候	晴	測定者	
測定日時	2023年 5月 9日 7時 40分～				測定器	F1-ICWBL-57、リ-ICW-295
測定場所	大型機器点検建屋					F1-DSH-046、F1-GMAD-464
作業内容 (測定目的)	タンク片ブラスト除染				区域区分	Y zone (β 線対象エリア)
	(上記に伴う環境サーベイ)				防護装備 & 措置	全面マスク+カバーオール(2重)
最大値	γ (mSv/h)	0.01	$\beta + \gamma$ (mSv/h)	0.01		
	スミア(β)(Bq/cm ²)	2.7E+1	ダスト(β)(Bq/cm ²)	<3.16E-6	特記事項	

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)



大型機器点検建屋

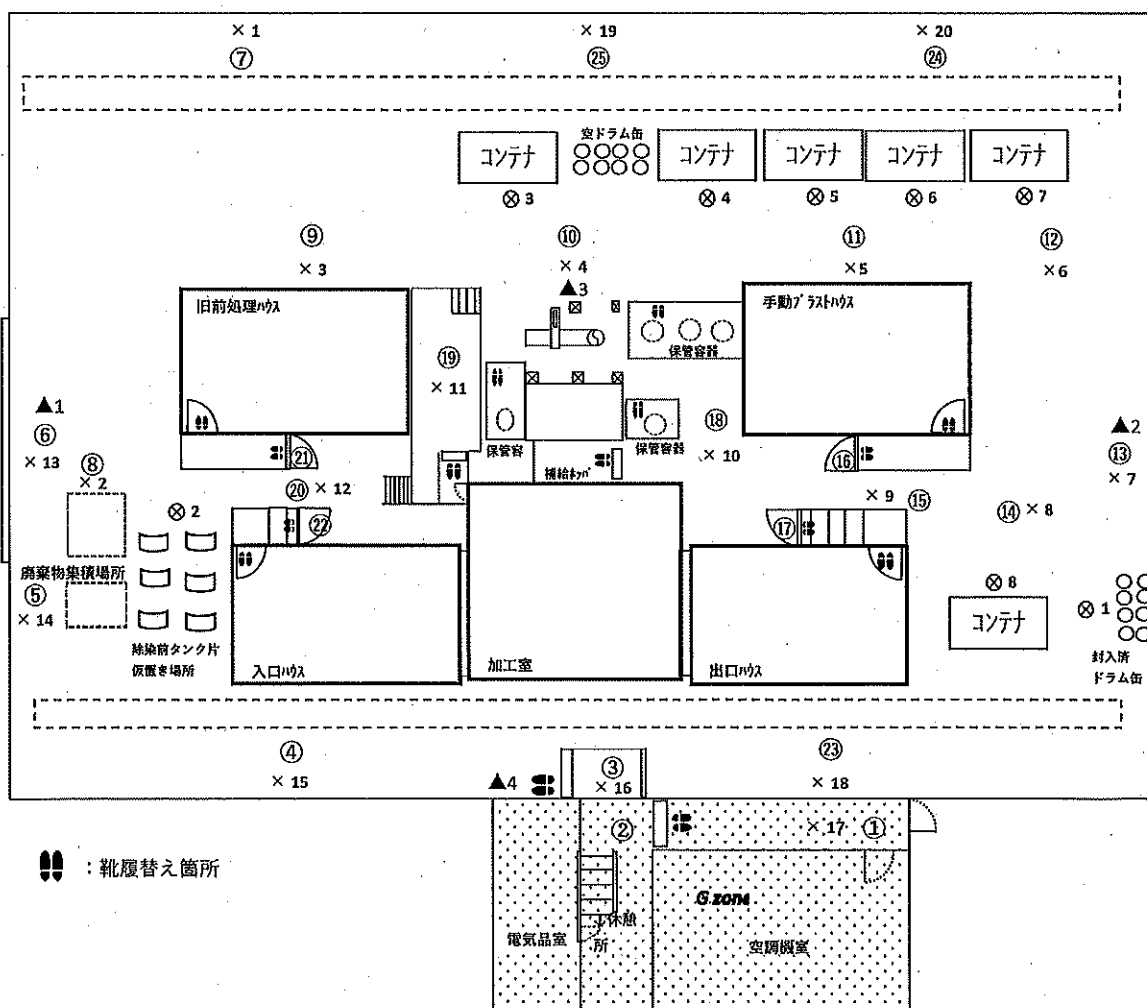

※各測定結果は次紙参照願います。

放射線管理記録

次紙 (2/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2023年度)	WID番号	230187	測定日時	2023年 5月 9日 7時40分～
------	-----------------------	-------	--------	------	--------------------

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ※	γ+β	測定目的
× 1	-	0.01	北西側エリア環境把握(主作業範囲外)
× 2	-	0.01	廃棄物集積場所前環境変動把握
× 3	-	0.01	移動経路環境把握
× 4	-	0.01	移動経路環境把握
× 5	-	0.01	移動経路環境把握
× 6	-	0.01	移動経路環境把握
× 7	-	0.01	東側エリア・東側シャッター前環境把握
× 8	-	0.01	除染後タンク片仮置エリア環境把握
× 9	-	0.01	移動経路環境把握
× 10	-	0.01	移動経路環境把握
× 11	-	0.01	プラスト装置操作盤エリア環境把握
× 12	-	0.01	移動経路環境把握
× 13	-	0.01	西側エリア・西側シャッター前環境把握
× 14	-	0.01	廃棄物仮置き場所前環境変動把握
× 15	-	0.01	南西エリア環境把握(主作業範囲外)
× 16	-	0.01	Y Zone入口・南側エリア環境把握
× 17	-	0.01	大型機器点検建屋入口環境把握
× 18	-	-	南東エリア環境把握(主作業範囲外)※
× 19	-	-	北側エリア環境把握(主作業範囲外)※
× 20	-	-	北東側エリア環境把握(主作業範囲外)※

※ 毎月1回測定

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ	γ+β	測定箇所
⊗ 1	0.01	0.01	封入済ドラム缶
⊗ 2	0.01	0.01	除染前タンク片
⊗ 3	0.01	0.01	除染前タンク片コンテナ(170211)
⊗ 4	0.01	0.01	空コンテナ(170237)
⊗ 5	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170123)
⊗ 6	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170184)
⊗ 7	0.01	0.01	空コンテナ(170196)
⊗ 8	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170216)

表面汚染密度(β)測定結果(スミア法:レートメータ時定数10秒)

測定器	F1-GMAD-464
換算定数	5.56E-3 Bq/cm ² ・cpm
B・G測定値	200 cpm
検出限界値(LTD)	スミア拭取効率0.1 NETcpm 118 cpm

No	GROSS (cpm)	NET (cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm ²)	スミア拭取効率	採取場所
①	300	100	LTD	0.1	大型機器点検建屋入口
②	300	100	LTD	0.1	移動経路(靴下エリア)
③	300	100	LTD	0.1	Y Zone入口(靴下エリア)
④	-	-	-	-	南西側エリア移動経路※
⑤	-	-	-	-	廃棄物仮置き場所前※
⑥	2000	1800	1.0E+1	0.1	西側シャッター前
⑦	-	-	-	-	北西側エリア移動経路※
⑧	-	-	-	-	廃棄物集積場所前※
⑨	-	-	-	-	移動経路※
⑩	1700	1500	8.3E+0	0.1	移動経路
⑪	-	-	-	-	移動経路※
⑫	-	-	-	-	移動経路※
⑬	1300	1100	6.1E+0	0.1	東側シャッター前エリア
⑭	-	-	-	-	除染後タンク片仮置エリア※
⑮	2500	2300	1.3E+1	0.1	移動経路
⑯	300	100	LTD	0.1	手動プラストハウスC/P(靴下エリア)
⑰	300	100	LTD	0.1	出口ハウスC/P(靴下エリア)
⑱	-	-	-	-	移動経路※
⑲	1700	1500	8.3E+0	0.1	プラスト装置操作盤エリア
⑳	5000	4800	2.7E+1	0.1	移動経路
㉑	300	100	LTD	0.1	旧前処理ハウスC/P(靴下エリア)
㉒	300	100	LTD	0.1	入口ハウスC/P(靴下エリア)
㉓	-	-	-	-	南東エリア移動経路※
㉔	-	-	-	-	北東エリア移動経路※
㉕	-	-	-	-	北側エリア移動経路※

※ 毎月1回測定

空气中放射能濃度(β)測定結果

測定器	F1-GMAD-464	F1-DSH-046
β線機器効率:	60.0%	線源効率: 0.4
使用ろ紙: HE-40T 105 φ	ろ紙有効面積: 62.2cm ²	
捕集流量	834	ℓ/min
補正係数	0.66	
B・G測定値	200	cpm

※測定条件(レートメータ)

B・G測定時間: 10 sec

試料測定時間: 10 sec

No	捕集時間	捕集時間	積算流量 (ℓ)	換算定数 (Bq/cm ³ ・cpm)	検出限界値		Gross (cpm)	測定結果 (Bq/cm ³)	作業内容
					Bq/cm ³	cpm			
▲1	7:50 ~ 8:00	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6	118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲2	8:05 ~ 8:15	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6	118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲3	8:20 ~ 8:30	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6	118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲4	8:40 ~ 8:50	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6	118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定

放射線管理記録

運用部 運用支援G		
GM	メンバー	

放管責任者	Gr責任者	担当者


(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2023年度)				測定項目	■ γ ■ $\beta + \gamma$ ■ スミ β ■ ダ'スト
WID番号	230187		天候	雨	測定者	
測定日時	2023年 5月 8日 : 7時 40分～				測定器	F1-ICWBL-57、リ-ICW-295
測定場所	大型機器点検建屋					F1-DSH-046、F1-GMAD-464
作業内容 (測定目的)	タンク片プラスト除染				区域区分	Y zone(β 線対象エリア)
	(上記に伴う環境サーベイ)				防護装備 & 措置	全面マスク+カバーオール(2重)
最大値	γ (mSv/h)	0.01	$\beta + \gamma$ (mSv/h)	0.01	特記事項	
	スミ β (β)(Bq/cm ²)	2.4E+1	ダ'スト(β)(Bq/cm ³)	<3.16E-6		

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)



大型機器点検建屋

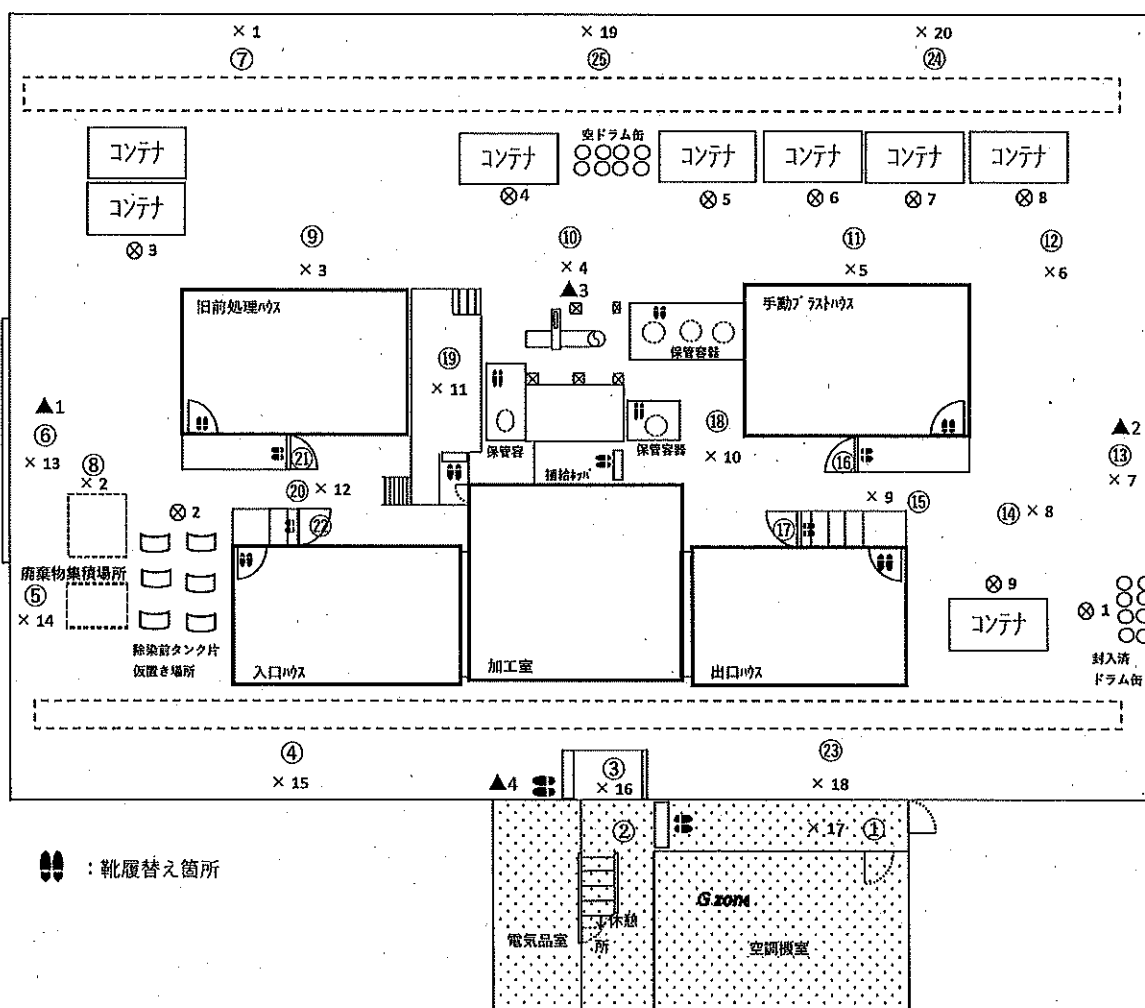

※各測定結果は次紙参照願います。

放射線管理記録

次紙 (2/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2023年度)	WID番号	230187	測定日時	2023年 5月 8日 7時40分～				
○:スミアポイント(Bq/cm ²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm ³)									
空間線量当量率測定結果(mSv/h)			表面汚染密度(β)測定結果(スミア法:レートメータ時定数10秒)						
No	γ*	γ+β	測定目的						
× 1	0.01	0.01	北西側エリア環境把握(主作業範囲外)						
× 2	0.01	0.01	廃棄物集積場所前環境変動把握						
× 3	0.01	0.01	移動経路環境把握						
× 4	0.01	0.01	移動経路環境把握						
× 5	0.01	0.01	移動経路環境把握						
× 6	0.01	0.01	移動経路環境把握						
× 7	0.01	0.01	東側エリア・東側シャッター前環境把握						
× 8	0.01	0.01	除染後タンク片仮置エリア環境把握						
× 9	0.01	0.01	移動経路環境把握						
× 10	0.01	0.01	移動経路環境把握						
× 11	0.01	0.01	プラスト装置操作盤エリア環境把握						
× 12	0.01	0.01	移動経路環境把握						
× 13	0.01	0.01	西側エリア・西側シャッター前環境把握						
× 14	0.01	0.01	廃棄物仮置き場所前環境変動把握						
× 15	0.01	0.01	南西エリア環境把握(主作業範囲外)						
× 16	0.01	0.01	Y Zone入口・南側エリア環境把握						
× 17	0.01	0.01	大型機器点検建屋入口環境把握						
× 18	0.01	0.01	南東エリア環境把握(主作業範囲外)※						
× 19	0.01	0.01	北側エリア環境把握(主作業範囲外)※						
× 20	0.01	0.01	北東側エリア環境把握(主作業範囲外)※						
※ 毎月1回測定									
空間線量当量率測定結果(mSv/h)			表面汚染密度(β)測定結果(スミア法:レートメータ時定数10秒)						
No	γ	γ+β	測定箇所						
⊗ 1	0.01	0.01	封入済ドラム缶						
⊗ 2	0.01	0.01	除染前タンク片						
⊗ 3	0.01	0.01	除染前タンク片コンテナ(170237、170196)						
⊗ 4	0.01	0.01	除染前タンク片コンテナ(170211)						
⊗ 5	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170184)						
⊗ 6	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170261)						
⊗ 7	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170160)						
⊗ 8	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170123)						
⊗ 9	0.01	0.01	空コンテナ(170216)						
※ 毎月1回測定									
空气中放射能濃度(β)測定結果									
測定器	F1-GMAD-464 F1-DSH-046								
β線機器効率	60.0%	線源効率: 0.4							
使用ろ紙: HE-40T 105φ	ろ紙有効面積: 62.2cm ²								
捕集流量	834	ℓ/min							
補正係数	0.66								
B.G測定値	200	cpm							
※測定条件(レートメータ)									
B・G測定時間: 10 sec									
試料測定時間: 10 sec									
No	捕集時間	捕集時間	積算流量	換算定数	検出限界値	Gross	測定結果	作業内容	
▲1	7:50 ~ 8:00	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6	118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲2	8:05 ~ 8:15	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6	118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲3	8:20 ~ 8:30	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6	118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲4	8:40 ~ 8:50	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6	118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定

放射線管理記録

運用部 運用支援G	
GM	メンバー

放管責任者	Gr責任者	担当者


(1/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2023年度)				測定項目	■ γ ■ $\beta + \gamma$ ■ スミア ■ ダスト
WID番号	230187		天候	晴	測定者	
測定日時	2023年 4月 27日 7時 40分～				測定器	F1-ICWBL-57、リ-ICW-295
測定場所	大型機器点検建屋					F1-DSH-046、F1-GMAD-464
作業内容 (測定目的)	タンク片ブラスト除染				区域区分	Y zone (β 線対象エリア)
	(上記に伴う環境サーベイ)				防護装備 & 措置	全面マスク+カバーオール(2重)
最大値	γ (mSv/h)	0.01	$\beta + \gamma$ (mSv/h)	0.01		
	スミア(β)(Bq/cm ²)	1.8E+1	ダスト(β)(Bq/cm ³)	<3.16E-6	特記事項	

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)



大型機器点検建屋

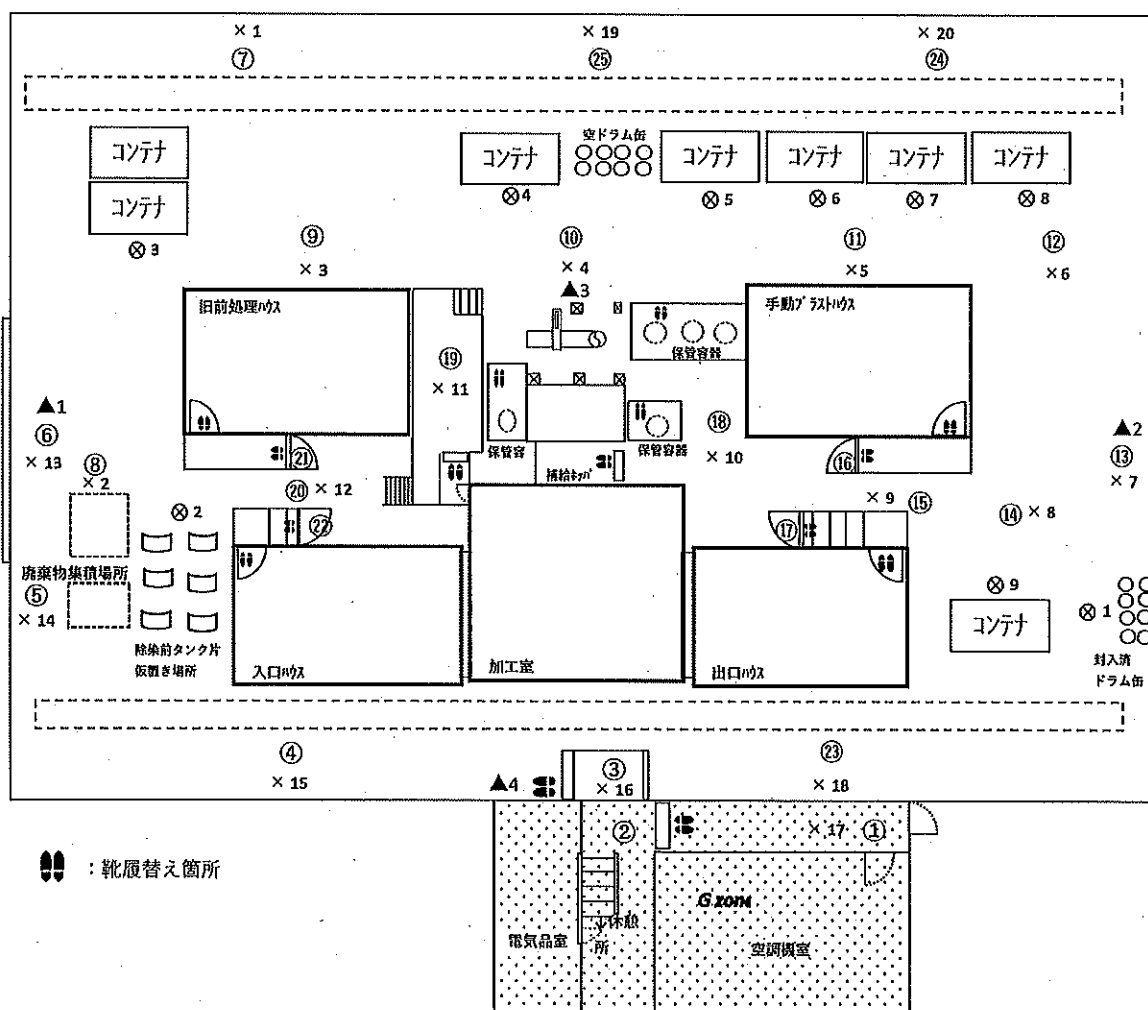

※各測定結果は次紙参照願います。

放射線管理記録

次紙 (2/2)

作業件名	1F-タンク除染・保管委託(2023年度)	WID番号	230187	測定日時	2023年 4月 27日 7時40分～
------	-----------------------	-------	--------	------	---------------------

○:スミアポイント(Bq/cm²) ×:空間線量当量率(mSv/h) ⊗:表面線量当量率(mSv/h) ▲:ダストポイント(Bq/cm³)

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ※	γ+β	測定目的
×1	-	0.01	北西側エリア環境把握(主作業範囲外)
×2	-	0.01	廃棄物集積場所前環境変動把握
×3	-	0.01	移動経路環境把握
×4	-	0.01	移動経路環境把握
×5	-	0.01	移動経路環境把握
×6	-	0.01	移動経路環境把握
×7	-	0.01	東側エリア・東側シャッター前環境把握
×8	-	0.01	除染後タンク片仮置エリア環境把握
×9	-	0.01	移動経路環境把握
×10	-	0.01	移動経路環境把握
×11	-	0.01	プラスト装置操作盤エリア環境把握
×12	-	0.01	移動経路環境把握
×13	-	0.01	西側エリア・西側シャッター前環境把握
×14	-	0.01	廃棄物仮置き場所前環境変動把握
×15	-	0.01	南西エリア環境把握(主作業範囲外)
×16	-	0.01	Y Zone入口・南側エリア環境把握
×17	-	0.01	大型機器点検建屋入口環境把握
×18	-	-	南東エリア環境把握(主作業範囲外)※
×19	-	-	北側エリア環境把握(主作業範囲外)※
×20	-	-	北東側エリア環境把握(主作業範囲外)※

※ 毎月1回測定

空間線量当量率測定結果(mSv/h)

No	γ	γ+β	測定箇所
⊗1	0.01	0.01	封入済ドラム缶
⊗2	0.01	0.01	除染前タンク片
⊗3	0.01	0.01	除染前タンク片コンテナ(170237、170196)
⊗4	0.01	0.01	除染前タンク片コンテナ(170211)
⊗5	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170184)
⊗6	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170261)
⊗7	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170160)
⊗8	0.01	0.01	除染済タンク片コンテナ(170123)
⊗9	0.01	0.01	空コンテナ(170216)

空气中放射能濃度(β)測定結果

測定器	F1-GMAD-464	F1-DSH-046
β線機器効率:	60.0%	線源効率: 0.4
使用ろ紙: HB-40T 105φ	ろ紙有効面積: 62.2cm ²	
捕集流量	834	ℓ/min
補正係数	0.66	
B.G測定値	200	cpm

※測定条件(レートメータ)

B・G測定時間: 10 sec

試料測定時間: 10 sec

No	捕集時間	捕集時間	積算流量 (ℓ)	換算定数 (Bq/cm ³ ・cpm)	検出限界値		Gross (cpm)	測定結果 (Bq/cm ³)	作業内容
					Bq/cm ³	cpm			
▲1	7:50 ~ 8:00	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6	118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲2	8:05 ~ 8:15	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6	118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲3	8:20 ~ 8:30	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6	118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定
▲4	8:40 ~ 8:50	10分	8340	2.67E-8	3.16E-6	118	200	LTD	大型機器点検建屋内環境測定

表面汚染密度(β)測定結果(スミア法:レートメータ時定数10秒)

測定器	F1-GMAD-464	
換算定数	5.56E-3 Bq/cm ² ・cpm	
B・G測定値	200 cpm	
検出限界値 (LTD)	スミア拭取効率0.1	6.6E-1 Bq/cm ²
	NETcpm	118 cpm

No	GROSS (cpm)	NET (cpm)	表面汚染密度 (Bq/cm ²)	スミア 拭取効率	採取場所
①	300	100	LTD	0.1	大型機器点検建屋入口
②	300	100	LTD	0.1	移動経路(靴下エリア)
③	300	100	LTD	0.1	Y Zone入口(靴下エリア)
④	-	-	-	-	南西側エリア移動経路※
⑤	-	-	-	-	廃棄物仮置き場所前※
⑥	3500	3300	1.8E+1	0.1	西側シャッター前
⑦	-	-	-	-	北西側エリア移動経路※
⑧	-	-	-	-	廃棄物集積場所前※
⑨	-	-	-	-	移動経路※
⑩	2000	1800	1.0E+1	0.1	移動経路
⑪	-	-	-	-	移動経路※
⑫	-	-	-	-	移動経路※
⑬	600	400	2.2E+0	0.1	東側シャッター前エリア
⑭	-	-	-	-	除染後タンク片仮置エリア※
⑮	1500	1300	7.2E+0	0.1	移動経路
⑯	300	100	LTD	0.1	手動プラストハウスC/P(靴下エリア)
⑰	300	100	LTD	0.1	出口ハウスC/P(靴下エリア)
⑱	-	-	-	-	移動経路※
⑲	2500	2300	1.3E+1	0.1	プラスト装置操作盤エリア
⑳	3500	3300	1.8E+1	0.1	移動経路
㉑	300	100	LTD	0.1	旧前処理ハウスC/P(靴下エリア)
㉒	300	100	LTD	0.1	入口ハウスC/P(靴下エリア)
㉓	-	-	-	-	南東エリア移動経路※
㉔	-	-	-	-	北東エリア移動経路※
㉕	-	-	-	-	北側エリア移動経路※

※ 毎月1回測定